


Э.С. Каракозов

Р.И. Мустафаев

# Справочник

МОЛОДОГО  
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

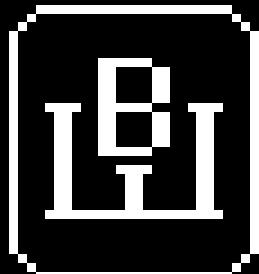

## Оглавление

Предисловие	3
1. Виды сварки. Сварные соединения и швы	4
1.1 Классификация сварки. Виды дуговой сварки	4
1.2 Сварные соединения и швы	9
1.3 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений	28
2. Электрическая дуга	37
2.1 Основные сведения о дуге	37
2.2 Влияние рода тока на дугу. Статическая вольт-амперная характеристика дуги	40
2.3 Типы сварочных дуг	42
2.4 Основные показатели сварочной дуги	43
3. Основы теории сварочных процессов	46
3.1 Оценка эффективности сварочных процессов	46
3.2 Источники энергии для дуговой сварки плавлением	48
3.3 Металлургические процессы при дуговой сварке плавлением	50
4. Сварочные материалы	58
4.1 Сварочная и наплавочная проволоки	58
4.2 Порошковая проволока	62
4.3 Неплавящиеся электроды для дуговой сварки и резки	65
4.4 Покрытые электроды для ручной дуговой сварки и наплавки	66
4.5 Сварочные флюсы	77
4.6 Защитные газы	105
5. Источники питания дуги	107
5.1 Требования к источникам питания	107
5.2 Внешняя характеристика источника питания	108
5.3 Режим работы источников питания	111
5.4 Классификация и обозначение источников питания	112
5.5 Источники питания переменного тока	113
5.6 Источники питания постоянного тока	121
5.7 Вспомогательные электротехнические устройства	146
6. Оснащение сварочных постов для дуговой сварки и резки	151
6.1 Сварочный пост	151
6.2 Принадлежности и инструмент сварщика при ручной дуговой сварке	152
6.3 Оборудование для автоматической и механизированной сварки открытой дугой и под флюсом	156
6.4 Оборудование для автоматической и механизированной дуговой сварки в защитных газах	166
6.5 Оборудование для плазменной резки	181
7. Технология ручной дуговой сварки покрытым электродом	181
7.1 Подготовка заготовок под сварку	181
7.2 Сборка заготовок под сварку	182
7.3 Выбор режима сварки	190
7.4 Техника выполнения сварных швов	191
8. Высокопроизводительные способы ручной дуговой сварки	201
9. Дуговая сварка в защитных газах	206
9.1 Общие сведения	206
9.2 Дуговая сварка в углекислом газе	209
9.3 Аргонодуговая сварка	213
9.4 Импульсно-дуговая сварка	215
10. Дуговая сварка под флюсом	217
10.1 Сущность и технологические особенности способа. Подготовка заготовок под сварку	217
10.2 Технология и режимы сварки	219
11. Электрошлаковая сварка	227
11.1 Технологические особенности способа. Подготовка заготовок под сварку	227
11.2 Технология и режимы сварки	228
12. Плазменная сварка	230
13. Технологический процесс изготовления сварных конструкций	232
13.1 Сварка трубопроводов	232
13.2 Сварка балочных и решетчатых конструкций	236
14. Напряжения и деформации при сварке	238

14.1 Общие сведения. Причины возникновения сварочных напряжений и деформаций	238
14.2 Способы уменьшения сварочных напряжений и пластических деформаций в металле	240
14.3 Термическая обработка изделий, изготовленных сваркой	243
14.4 Способы исправления деформированных сварных конструкций	244
 15. Сварка заготовок из углеродистых и легированных сталей	246
15.1 Общие сведения	246
15.2 Сварка заготовок из низкоуглеродистых сталей	246
15.3 Сварка заготовок из среднеуглеродистых сталей	252
15.4 Сварка заготовок из низколегированных сталей	252
15.5 Сварка заготовок из легированных сталей	255
15.6 Сварка заготовок из высоколегированных сталей	256
 16. Сварка и наплавка чугуна	266
16.1 Общие сведения	266
16.2 Горячая сварка и наплавка чугуна	267
16.3 Сварка чугуна без подогрева	270
 17. Сварка заготовок из цветных металлов и сплавов	271
17.1 Сварка заготовок из меди и сплавов на ее основе	271
17.2 Сварка заготовок из алюминия и сплавов на его основе	274
 18. Дуговая наплавка	279
18.1 Общие сведения	279
18.2 Технология дуговой наплавки	279
18.3 Способы наплавки	282
 19. Дуговая резка	285
19.1 Ручная дуговая резка покрытым плавящимся электродом	286
19.2 Ручная дуговая резка угольным неплавящимся электродом	287
19.3 Ручная воздушно-дуговая резка	287
19.4 Ручная кислородно-дуговая резка	289
19.5 Ручная и машинная плазменная резка	290
 20. Контроль качества сварных соединений	292
20.1 Общие сведения	292
20.2 Дефекты сварных соединений	292
20.3 Методы контроля качества сварных соединений	293
 Рекомендуемая литература	301

## 1. ВИДЫ СВАРКИ. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ

### 1.1. Классификация сварки. Виды дуговой сварки

**Классификация сварки.** Согласно ГОСТ 19521—74, сварку металлов классифицируют по физическим, техническим и технологическим признакам.

По физическим признакам (форме вводимой энергии, наличию давления и виду инструмента — носителя энергии) все виды сварки подразделяют на классы — термический, термо-механический и механический (рис. 1.1).

К техническим признакам относятся способ защите металла в зоне сварки, непрерывность процесса и степень механизации сварки (рис. 1.2).

К техническим признакам в зависимости от вида сварки служит электрическая дуга, горячая между электродом и свариваемыми заготовками. Температура столба дуги составляет 6000...8000 °С. В результате теплового воздействия происходит местное расплавление кромок заготовок и присадочного металла — образуется область сварочная ванна, которая после прекращения теплового воздействия кристаллизуется, превращаясь в шов.

**Дуговая сварка.** Источником теплоты служит электрическая дуга, горящая между электродом и свариваемыми заготовками. Температура столба дуги составляет 6000...8000 °С. В результате теплового воздействия происходит местное расплавление кромок заготовок и присадочного металла — образуется область сварочная ванна, которая после прекращения теплового воздействия кристаллизуется, превращаясь в шов.

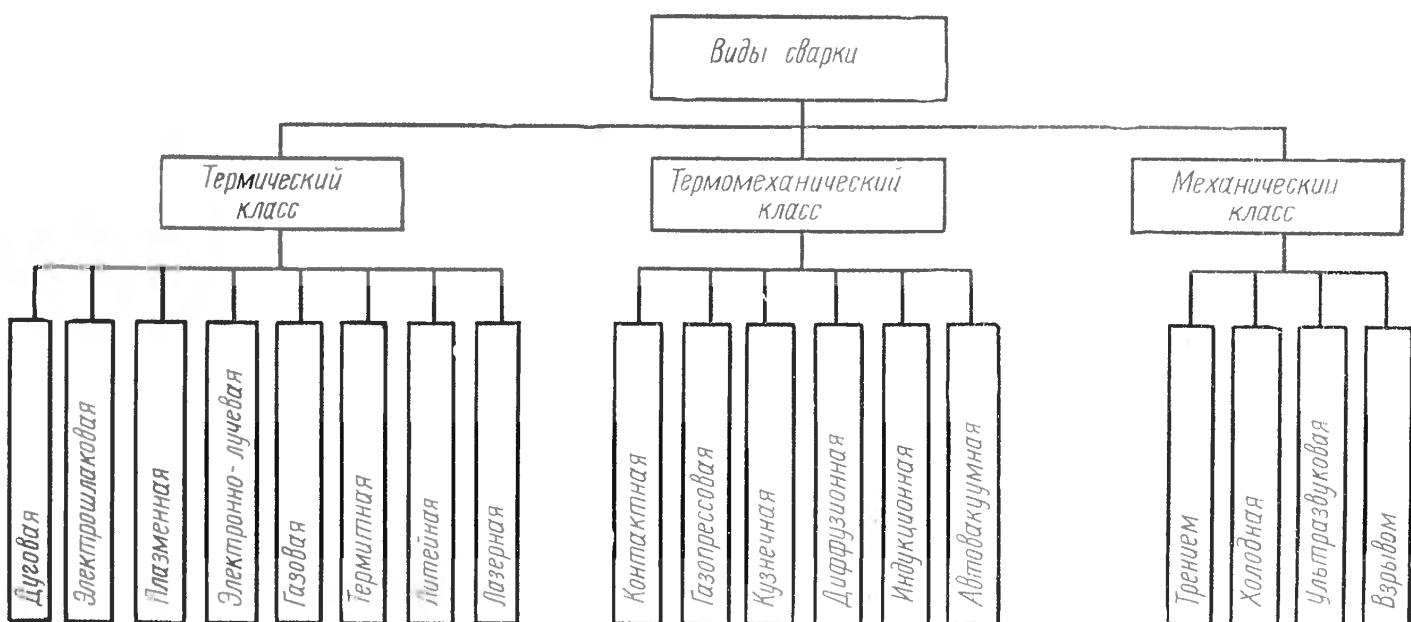


Рис. 1.1. Классификация видов сварки по физическим признакам

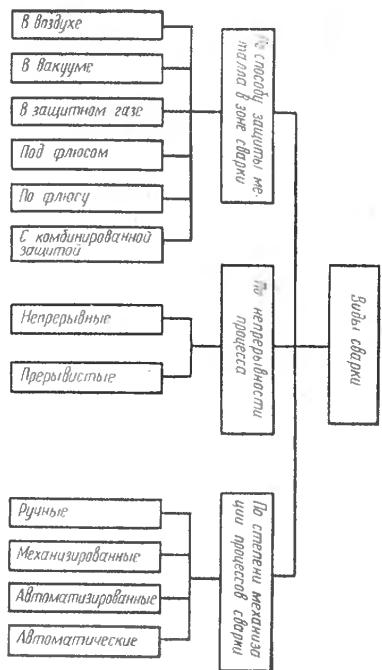


Рис. 1.2. Классификация видов сварки по техническим признакам

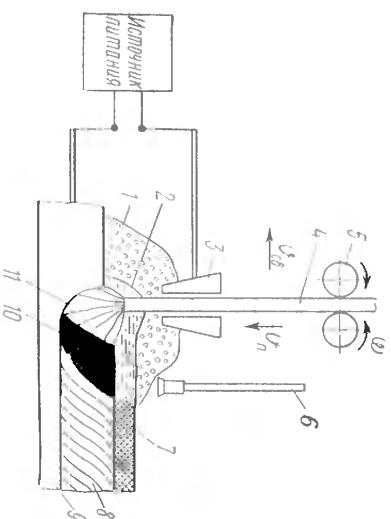


Рис. 1.3. Схема дуговой сварки под флюсом:

1 — флюс, 2 — жидкий шлак, 3 — мундштук, 4 — электродная проволока, 5 — механизм подачи и перемещения электродной проволоки, 6 — грубоопровод для отвода газов, 7 — шлаковая корка, 8 — сварочная ванна, 11 — дуга;  $\varphi$  — скорость сварки,  $u_n$  — скорость подачи сварочной проволоки,  $\omega$  — угловая скорость подачи сварочной проволоки

**Электрошлаковая сварка** основана на плавлении свариваемого и электрородного металлов теллотой, выделяемой при прохождении электрического тока через расплавленный шлак. Процесс начинается с зажигания дуги между электродной проволокой и подложкой (рис. 1.4). В зону горения дуги засыпают флюс. После

образования определенного количества жидкого шлака дуга шунтируется и гаснет. При прохождении тока через расплавленный электрородноводящий шлак температура последнего повышается до 2000 °C, электродная проволока и кромки заготовок плавятся, об разуя сварочную ванну.

**Вытекание жидкого шлака** и металла из зазора между заготовками предотвращается специальными медными водоохлаждаемыми пластинаами. Шов формируется при непрерывной подаче электродной прово-

локи. Медные пластины изготавливаются электрической дугой, плавящейся или неплавящейся электродом (рис. 1.5); в последнем случае шов формируется за счет подачи в зону дуги присадочной проволоки или в результате расплавления отбортованных кромок заготовок. В качестве заполнителя используют инертные (аргон, гелий) или активные (углекислый газ, азот, водород и др.) газы, а также смесь двух и более газов.

**Дуговая сварка в защищенных газах** выполняется электрической дугой, плавящейся или неплавящейся электродом (рис. 1.5); в последнем случае шов формируется за счет подачи в зону дуги присадочной проволоки или в результате расплавления отбортованных кромок заготовок. В качестве заполнителя используют инертные (аргон, гелий) или активные (углекислый газ, азот, водород и др.) газы, а также смесь двух и более газов.

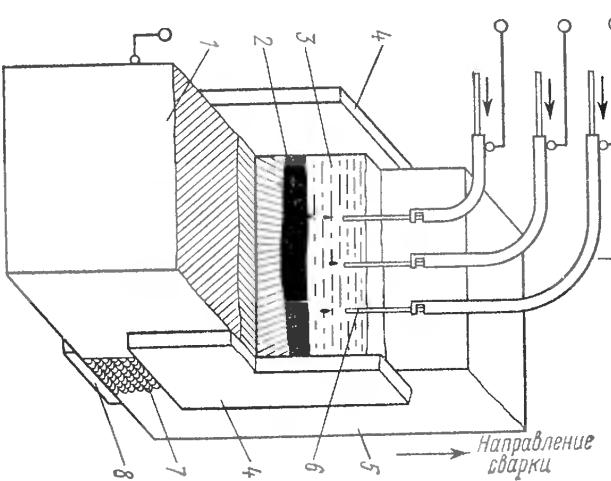



Рис. 1.4. Схема электрошлаковой сварки:

1, 5 — свариваемые заготовки, 2 — ванна жидкого металла, 3 — шлак, 4 — медные водоохлаждаемые кристаллизаторы, 6 — сварочный провод, 7 — сварочный шов, 8 — подложка; стрелками обозначенное направление подачи и перемещения электрородной проволоки

**Плазменная сварка.** Источником теплоты служит сжатая дуга, имеющая температуру 20 000...50 000 °C. Плазму получают, пропуская поток газа через столб электрической дуги (рис. 1.6, а, б). В узком канале сопла дуга сжимается, что приводит

## 1.2. Сварные соединения и швы

Рис. 1.5. Схема дуговой сварки в защищном газе:

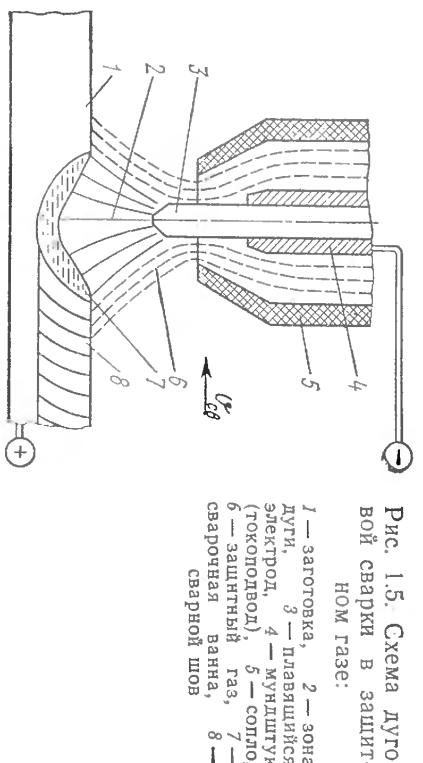

1 — заготовка, 2 — зона дуги, 3 — плазматрон, 4 — мундштук (котловод), 5 — сопло, 6 — защитный газ, 7 — сварочная ванна, 8 — сварочный шов.

**Сварной шов** — это участок кристаллизации металла сварочной ванны.

**Зоной термического влияния** называют участок не подвергшегося расплавлению основного металла, структура и свойства которого изменяются в результате нагрева и пластической деформации при сварке.

**Сварные соединения и швы** классифицируют по следующим основным признакам: типу соединения —стыковые, угловые, тавровые и нахлесточные (табл. 1.1, ГОСТ 5264—80); форме свариваемой конструкции; форме подготовленных под сварку кромок.

**Стыковые соединения.** Свариваемые элементы располагаются в одной плоскости или на одной поверхности. Стыковые соединения, как правило, выполняют непрерывными швами. При сварке двух заготовок разной толщины рекомендуется на более толстой заготовке выполнить скос для выравнивания толщин. Форма разделки кромок в зависимости от вида сварки и толщины заготовки указана в табл. 1.1.

**Угловые соединения** выполняют как односторонними, так и двусторонними швами. Соединения односторонними швами не recommended для изделий, работающих в условиях знакопеременных и ударных нагрузок.

**Тавровые соединения.** Этот вид соединения, в котором торец одного элемента сопрягается с поверхностью другого элемента, широко применяют в строительных металлических конструкциях, таких, как колонны, балки, фермы и др.

**Накладочные соединения** образуются при наложении плоской поверхности одного элемента на плоскую поверхность другого. Швы накладывают с торцов элементов (лобовые швы) или с боковых сторон (фланцевые швы). Величина нахлестики (перекрытия) должна составлять не менее пяти толщин наиболее тонкой из свариваемых заготовок.

В соответствии с ГОСТ 19960—79 сварные швы классифицируют по расположению в пространстве (рис. 1.7), по действующему на них усилию (рис. 1.8, а...г), по форме внешнего контура сечения шва (рис. 1.9, а...г).

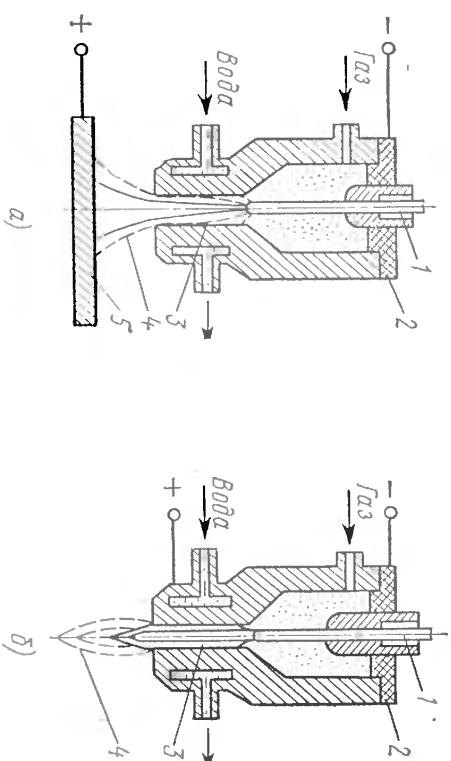





Рис. 1.6. Плазменные горелки (плазмотроны) прямого (а) и косвенного (б) действия:

1 — вольфрамовый электрод, 2 — изолационная втулка, 3 — сопло, 4 — сжатая дуга,

5 — заготовка

к повышению в нем плотности энергии и температуры. В качестве плазмообразующего газа используют аргон, азот или водород. Плазменной сваркой соединяют металлы и неметаллы, в том числе и в разнородных сочетаниях. Особенно эффективно сваривать этим способом тонколистовые материалы.

**1.1. Основные типы соединений, формы подготовленных кромок, формы поперечного сечения и условные обозначения соединений при ручной дуговой сварке**

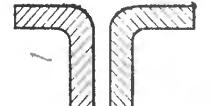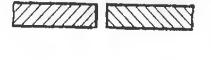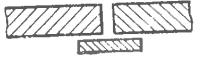Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых заготовок, мм	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Стыковое	С отбортовкой кромок	Односторонний			1...4	C1
					1...12	C28
						C3
	Без скоса кромок	Односторонний на съемной подкладке			1...4	C2
					1...4	C4
						C5
		Односторонний замковый				C6

Продолжение табл. 1.1

12

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	
Стыковое	Без скоса кромок	Двусторонний			2...5 C7
	Без скоса кромок с последующим строганием				6...12 C42
		Односторонний			C8
					C9
Со скосом одной кромки	Со скосом одной кромки	Односторонний на остающейся подкладке			3...60 C10
		Односторонний замковый			C11
		Двусторонний			C12

13

Продолжение табл. 1.1

14

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых заготовок, мм	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Стыковое	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний			15...100	C13
	С ломанным скосом одной кромки					C14
	С двумя симметричными скосами одной кромки					C15
Со скосом кромок	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки	Односторонний			30...120	C16
	С двумя несимметричными скосами одной кромки					C43
	Со скосом кромок					C17
		Односторонний на съемной подкладке			3...60	C18

15











Продолжение табл. 1.1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых заготовок, мм	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Стыковое	Со скосом кромок	Односторонний на остающейся подкладке			6...100	C19
		Односторонний замковый			3...60	C20
						C21
	Со скосом кромок с последующим строганием	Двусторонний				C45
	С криволинейным скосом кромок	Двусторонний			8...40	C23
	С ломанным скосом кромок					C24









 







Продолжение табл. 1.1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых заготовок, м.м.	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Стыковое	С двумя симметричными скосами кромок	Двусторонний			8...120	C25
	С двумя симметричными криволинейными скосами кромок				30...175	C26
	С двумя симметричными ломаными скосами кромок					C27
*	С двумя несимметричными скосами кромок	Односторонний			12...120	C39
						C40
Угловое	С отбортовкой одной кромки	Односторонний			1...4	у1
					1...12	у2










Продолжение табл. 1.1

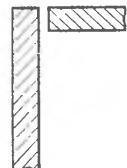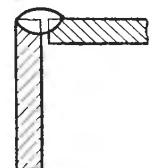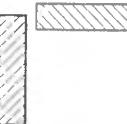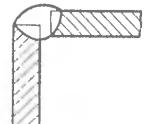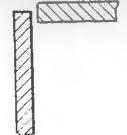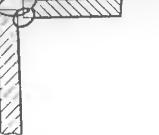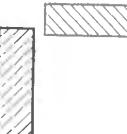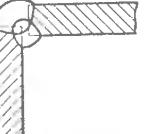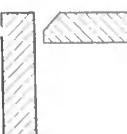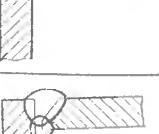Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	
Y <sub>глобое</sub>	Без скоса кромок	Односторонний			1...6 y4
		Двусторонний			1...30
Y <sub>5</sub>	Со скосом одной кромки	Односторонний			2...8 y5
		Двусторонний			2...30
Y <sub>6</sub>	Со скосом одной кромки	Односторонний			3...60 y6
		Двусторонний			y7

Продолжение табл. 1.1

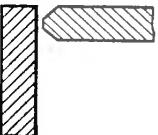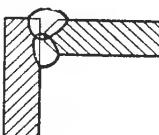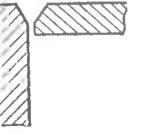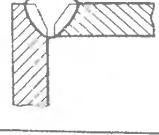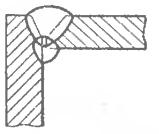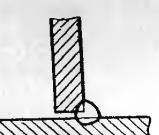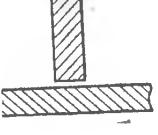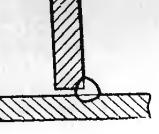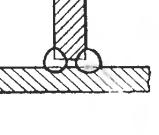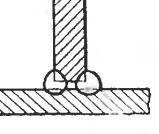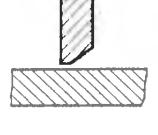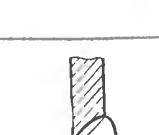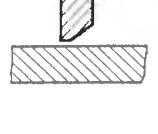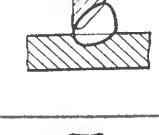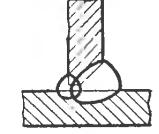Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых заготовок, мм	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Угловое	С двумя симметричными скосами одной кромки	Двусторонний			8...100	У8
		Односторонний				
	Со скосом кромок	Двусторонний			3...60	У9
		Односторонний				
	Без скоса кромок	Односторонний			2...40	T1
		Двусторонний				
Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний			T3	T3
		Двусторонний				
	Со скосом одной кромки	Односторонний			3...60	T6
		Двусторонний				

Продолжение табл. 1.1

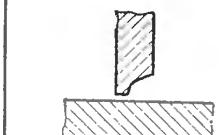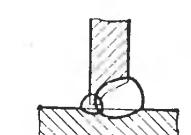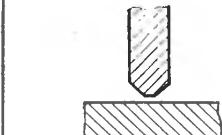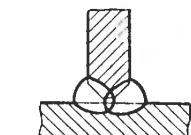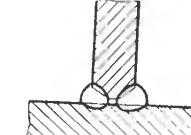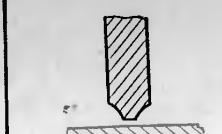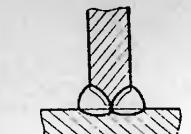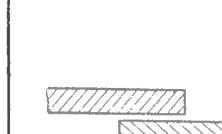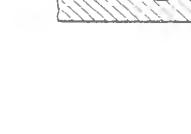Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых заготовок, мм	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Тавровое	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний			15...100	T2
					8...100	T8
					12...100	T9
Накладочное	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки	Односторонний			30...120	T5
					H1	
					2...60	H2

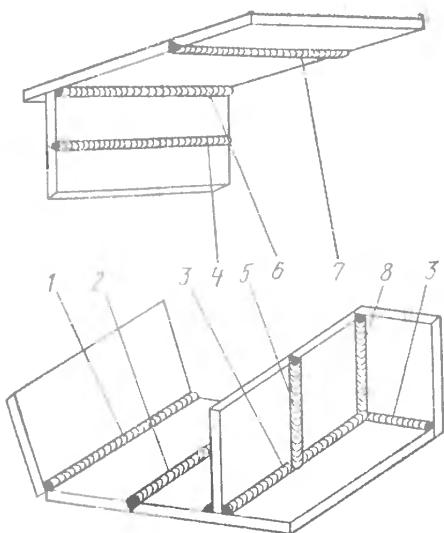


Рис. 1.7. Классификация сварных швов по расположению в пространстве:

1 — нижний угловой, 2 — нижний стыковой, 3 — нижний «в лодочку», 4 — горизонтальный стыковой, 5 — вертикальный стыковой, 6 — потолочный угловой, 7 — потолочный стыковой, 8 — вертикальный угловой

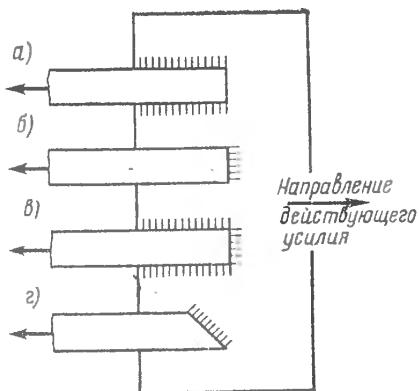


Рис. 1.8. Классификация угловых швов по действующему на них усилию:

а — боковой (фланговый), б — торцовый (лобовой), в — комбинированный, г — косой

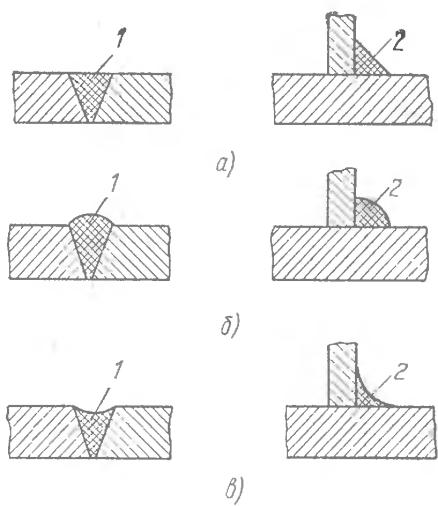


Рис. 1.9. Классификация сварных швов по форме внешнего контура сечения шва:

а — нормальные, б — выпуклые; 1, 2 — соответственно стыковые и угловые сварные швы

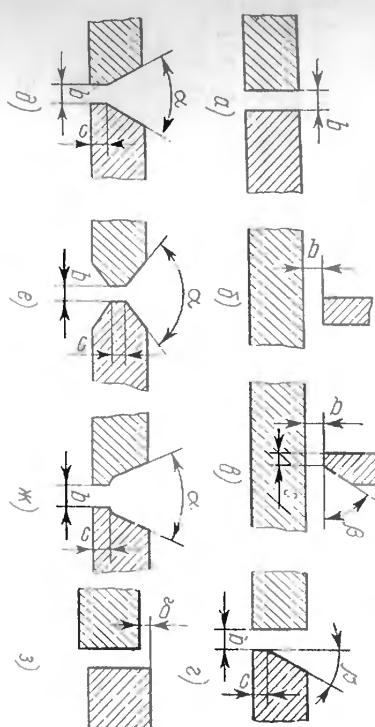


Рис. 1.10. Конструктивные элементы кромок, подготовленных под сварку под сварку заготовок и сборку последних под сварку:  
а — односторонние и двусторонние швы без скоса кромок, б — тавровые швы с односторонним скосом одной кромки, в — стыковые швы со скосом одной кромки, г — стыковые швы со скосом двух кромок, д — стыковые швы с конволованным скосом двух кромок, е — стыковые швы без разделки кромок со смешением

Конструктивными элементами кромок, подготовленных под сварку, являются: зазор  $b$ ; притулка  $c$ ; угол  $\beta$  скоса кромки; угол  $\alpha$  разделки кромок, равный  $\beta$  или  $2\beta$ ; смещение кромок  $\delta$  (рис. 1.10, а...э).

Разделка кромок под сварку стальных заготовок необходима, если толщина последних превышает 7 мм, в противном случае возможен непровар, перегрев или пережог металла. Соответствующая подготовка кромок позволяет накладывать швы отдельными слоями небольшого сечения, что улучшает структуру сварного соединения и уменьшает сварочные напряжения и деформации.

Угол разделки кромок выбирают в пределах  $(60 \pm 5) \dots (20 \pm 5)^\circ$ , а зазор  $b$  — в пределах 1,5...4 мм. Правильно установленный зазор позволяет избежать непровара при наложении первого (корневого) шва. Притулка с кромок необходимо для обеспечения устойчивости процесса сварки при выполнении корневого шва. Отсутствие притулки, которое обычно назначают равным  $(2 \pm 1)$  мм, может явиться причиной прожогов при сварке.

По протяженности различают сплошные и прерывистые швы. Длину сварного шва назначают из условия расчета на прочность в пределах 50...150 мм, а расстояние между швами — 1,5...2,5 длины шва.

Подготовка кромок под сварку регламентируется для различных видов сварки соответствующими ГОСТами (см. табл. 1.1).

На механические свойства сварного соединения большое влияние оказывает смещение  $\delta$  кромок заготовок (см. рис. 1.10, 3). Допустимое смещение зависит от типа конструкции, материала и условий эксплуатации.

### 1.3. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

В соответствии с ГОСТ 2.312—72 швы сварных соединений на чертежах обозначают сплошной (видимые) и штриховой (невидимые) линиями. Видимую одиночную сварную тонку (независимо от способа сварки) условно изображают знаком «+» (рис. 1.11, а), невидимые одиночные точки не изображают. От изобра-

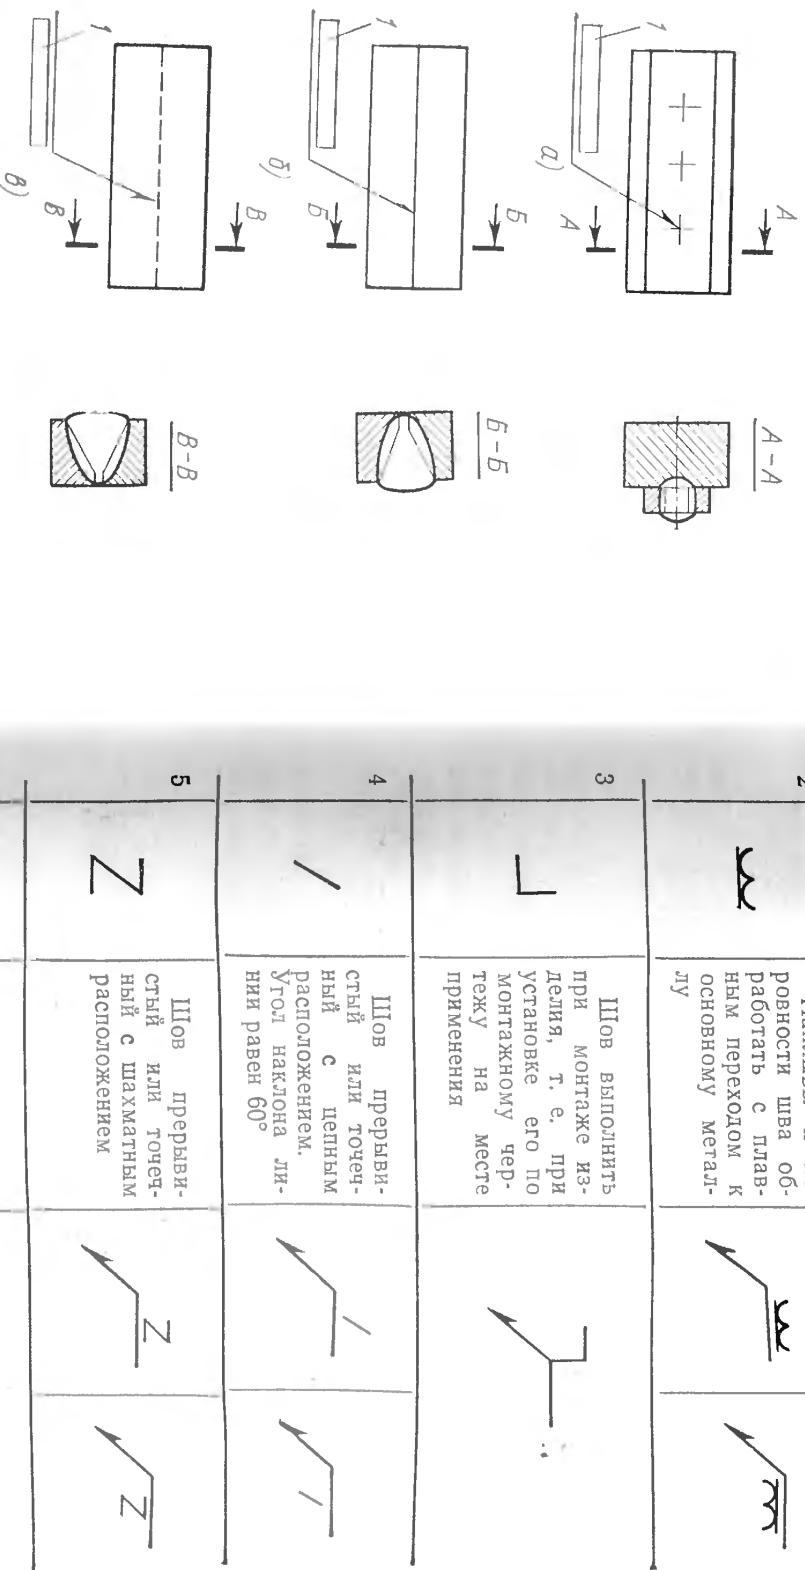


Рис. 1.11. Условные изображения видимых и невидимых швов сварных соединений:  
а — видимый электрозаклепочный, б — видимый стыковой односторонний, в — невидимый стыковой односторонний; 1 — условное обозначение шва по ГОСТу

### 1.2. Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов

№ п/п	Вспомогательный знак	Значение вспомогательного знака	Расположение вспомогательного знака относительно полки линии-выноски	
			С лицевой стороны	С обратной стороны
1	$\Omega$	Усиление шва снять		
2		Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу		
3		Шов выполнять при монтаже изделия, т. е. при установке его по монтажному чертежу на месте применения		
4		Шов прерывистый или точечный с цепным расположением. Угол наклона линии равен 60°		
5		Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением		
6		Шов по замкнутой линии. Диаметр знака — 3...		







Продолжение табл. 1.3

ГОСТ	Способ сварки	Тип соединения	Условное обозначение
16098—80	Дуговая и электрошлаковая сварка при стойкой коррозионно-стойкой стали	Стыковое Угловое Тавровое	C1...C22 У1...У11 T1...T6
15164—78	Электрошлако-взя	Стыковое Угловое Тавровое	C1...C3 У1...У4 T1...T3
14776—79	Дуговая электророзаклепками под флюсом, в углеватом газе и аргоне	Наждачное	H1...H6
			T1...T3

















знаки для обозначения сварных швов приведены в табл. 1.2, а ГОСТы на основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений — в табл. 1.3. В структуре условного изображения шва могут применяться только вспомогательные знаки 3 и 6. Обозначение стандарта можно выносить в технические условия на чертеже. Ручная дуговая сварка буквенного обозначения не имеет. Способ сварки можно не указывать. Примеры условных обозначений швов сварных соединений взяты из ГОСТ 2.312—72 (приложение 1) и представлены в табл. 1.4.

При наличии на чертеже одинаковых швов у одного из изображений наносят обозначение и порядковый номер шва (на выносной линии), а от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-выноски с полками, над (под) которыми ставят порядковый номер шва, например № 1 (рис. 1.13). На линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением, допускается указывать количество одинаковых швов.

#### 1.4. Примеры условных обозначений стандартных швов сварных соединений

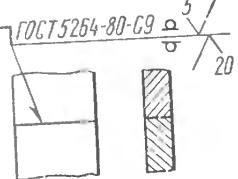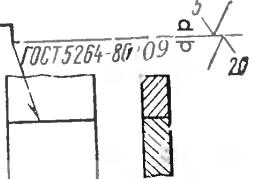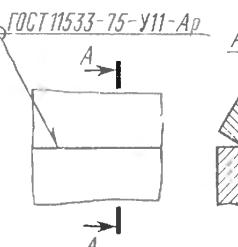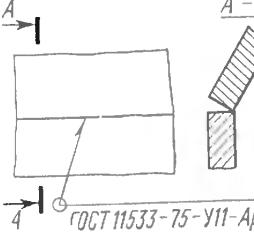Характеристика шва	Форма попечерного сечения шва	Условное обозначение шва, изображенного на чертеже	
		с лицевой стороны	с обратной стороны
Шов стыкового соединения с криволинейным скосом одной кромки, двусторонний, выполняемый дуговой ручной сваркой при монтаже изделия. Усиление снято с обеих сторон. Переходоватость поверхностей шва: с лицевой стороны 5 ✓		 ГОСТ 5264-80-09 5 20	 ГОСТ 5264-80-09 5 20
с обратной стороны 20 ✓			
Шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний, выполняемый автоматической сваркой под флюсом с ручной подваркой по замкнутой линии		 ГОСТ 11533-75-У11-Ар 4 20	 ГОСТ 11533-75-У11-Ар 4 20

Продолжение табл. 1.4

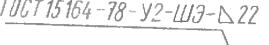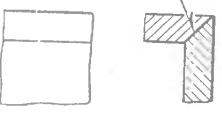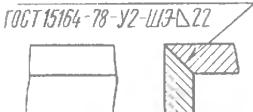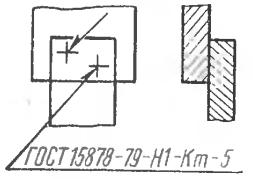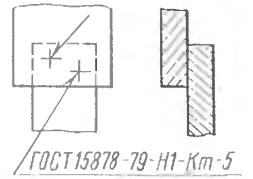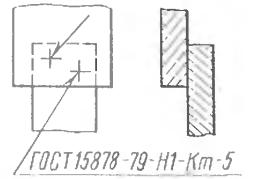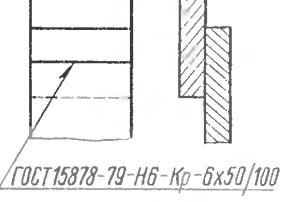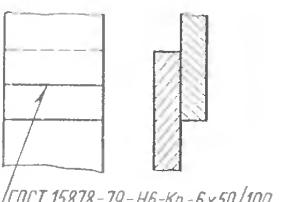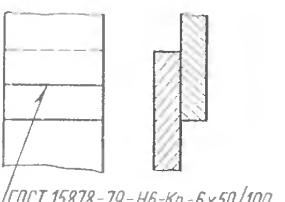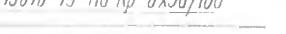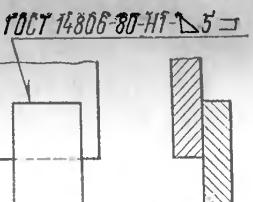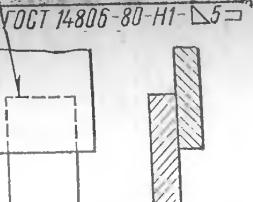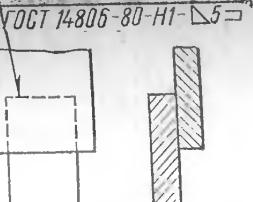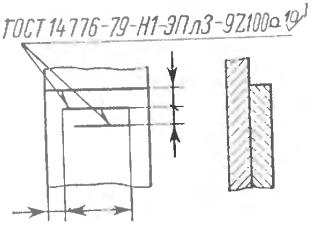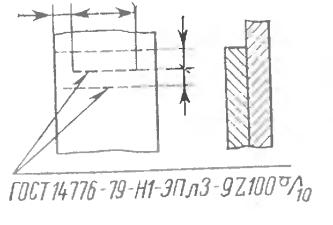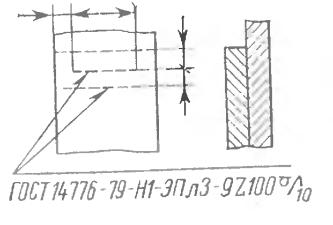Характеристика шва	Форма поперечного сечения шва	Условное обозначение шва, изображенного на чертеже	
		с лицевой стороны	с оборотной стороны
Шов углового соединения со скосом кромок, выполняемый электрониклаковой сваркой проволочным электродом. Катет шва — 22 мм		 	 
Одиночные точки нахлесточного соединения, выполняемого контактной точечной электросваркой. Расчетный диаметр точки — 5 мм		 	 
Прерывистый шов нахлесточного соединения, выполняемый контактной роликовой электросваркой. Ширина роликового шва — 6 мм; длина провариваемого участка — 50 мм; шаг — 100 мм		 	 
Шов нахлесточного соединения без скоса кромок, односторонний, выполняемый дуговой механизированной сваркой в защитных газах плавящимся электродом. Шов — по незамкнутой линии; катет шва — 5 мм		 	 
Шов электрозаклепочный нахлесточного соединения, выполняемый аргонодуговой сваркой плавящимся электродом. Диаметр электрозаклепки — 9 мм; шаг — 100 мм; расположение электрозаклепок — шахматное; усиление снято; шероховатость обработанной поверхности $10\sqrt{A_0}$		 	 

## 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА

### 2.1. Основные сведения о дуге

Продолжение табл. 1.4

Характеристика шва	Форма поперечного сечения шва	Условное обозначение шва, изображенного на чертеже	
		с лицевой стороны	с обратной стороны
Шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, на остающейся подкладке, выполняемый сваркой нагретым газом с присадкой		 ГОСТ 16310-80-С2-НГП	 ГОСТ 16310-80-С2-НГП
Одиночные электрозаклепки нахлесточного соединения, выполняемые дуговой сваркой под флюсом. Диаметр электрозаклепки — 11 мм; усиление снято; шероховатость обработанной поверхности $20\sqrt{2}$		 ГОСТ 14776-79-Н1-ЗФ3-11 $\sqrt{2}$	
Шов таврового соединения без скоса кромок, двусторонний, прерывистый, с шахматным расположением, выполняемый дуговой ручной сваркой в защитных газах неплавящимся металлическим электродом по замкнутой линии. Катет шва — 6 мм; длина провариваемого участка — 50 мм; шаг — 100 мм		 ГОСТ 14806-80-Т5-РН3-Д6-502100	 ГОСТ 14805-80-Т5-РН3-Д6-502100

Под электрическим разрядом понимают прохождение тока через газовую среду.

Различают дуговой, искровой, коронный и тлеющий электрические разряды. При сварке используют дуговой разряд, представляющий собой устойчивый естественный разряд в ионизированной атмосфере газа и паров металла. При недостаточной мощности источника тока происходит искровой — кратковременный электрический разряд.

Коронный разряд образуется в сильно неоднородных электрических полях и проявляется в виде интенсивного свечения ионизированного газа. Тлеющий разряд возникает при низких давлениях газа (например, в лампах дневного света).

Образование дуги начинается с ее зажигания, которое может осуществляться одним из двух способов: 1) электрод приближают к заготовке на расстояние 3...6 мм и в сварочную цепь паспортное время подключают источник высокочастотного переменного тока высокого напряжения (осциллограф); после зажигания дуги цепи переключают на основной источник питания; 2) зажига-

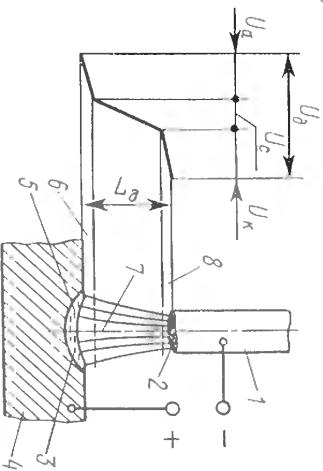


Рис. 2.1. Электрическая дуга прямою действия:

то действие;

1 — электрод, 2, 5 — катодное и анодное пятно, 3 — сварочная ванна, 4 — затворы, 6, 8 — анодная и катодная области, 7 — стол дуги;  $U_a$  — анодное напряжение,  $U_k$  — катодное напряжение,  $U_d$  — напряжение дуги,  $U_c$  — напряжение столба,  $L_d$  — длина дуги

гание дуги осуществляется в три этапа: короткое замыкание электрода на заготовку; отвод электрода на 3...6 мм; возникновение устойчивого электрического разряда. Второй способ является основным, а первый применяют только при сварке неплавящимся электродом.

При коротком замыкании (рис. 2.2, а) плотность тока в точках контакта достигает больших значений и под действием выделяющейся теплоты металл в этих точках «мгновенно» расплавляется, образуя жидкую перемычку между основным металлом и электролом (рис. 2.2, б). При отводе электрода от поверхности металла жилая перемычка сначала растягивается, а затем

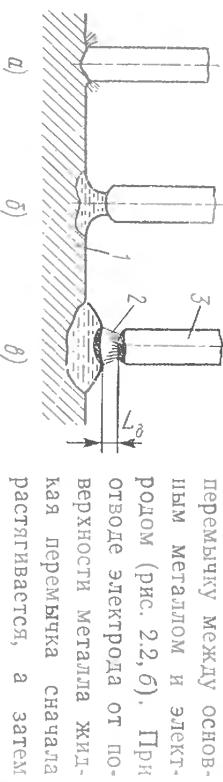


Рис. 2.2. Схема образования дуги:  
а — короткое замыкание, б — образование перемычки (шлейки), 1 — заготовка, 2 — электрода, 3 — электрол,  $L_d$  — длина дуги (расстояние от торца электрода до поверхности сварочной ванны)

растягивается, после чего

практически мгновенно начинается дуговой разряд через межэлектролевый промежуток, заполненный ионизированными частицами паров металла, газа и электролитного покрытия (рис. 2.2, в).

Источником электронов для дугового разряда является метал катодного пятна, нагретый до температуры  $\approx 2400^{\circ}\text{C}$ . Под действием электрического поля начинается эмиссия электронов в столб дуги, где они, ионизируя нейтральные атомы, делают его электропроводным. Затраты энергии на эмиссию электронов составляют  $\sim 36\%$  от всей затраченной энергии. Падение напряжения  $U_k$  в катодной области достигает 10...16 В.

Столб дуги представляет собой плазму, нагретую до 6000...8000  $^{\circ}\text{C}$  и состоящую из смеси электронов, нейтральных атомов, положительных и отрицательных ионов. Количество энергии, передаваемой в столбе дуги на направленное перемещение электронов и ионизацию газов,  $\approx 21\%$ . Падение напряжения  $U_c$  в столбе дуги составляет 2..12 В и возрастает с увеличением длины  $L_d$  дуги.

Анодное пятно является местом входа и нейтрализации на поверхности заготовки свободных электронов. Температура в анодной области, составляющая  $\sim 2600^{\circ}\text{C}$ , несколько выше, чем в катодной, что объясняется большим количеством выделяемой энергии ( $\sim 43\%$ ) в результате соударений свободных электронов с поверхностью анодного пятна. Так как поверхность анодного

пятна вогнута и имеет большую площадь, чем катодного, падение анодного напряжения  $U_a$  относительно небольшое и составляет 6...8 В.

Общее падение напряжения на электрической дуге представляет собой сумму падений напряжений в различных областях:

$$U_d = U_k + U_c + U_a, \quad (2.1)$$

или

$$U_d = (10\dots 16) + (2\dots 12) + (6\dots 8) = 18\dots 36 \text{ В.} \quad (2.2)$$

Катодное и анодное падения напряжения зависят от материала заготовки и электрода, свойств газовой среды и др., но для каждого данного процесса они вполне определены. Падение напряжения в столбе дуги зависит от длины  $L_d$  дуги; чем короче дуга, тем оно ниже. Следовательно, общее падение напряжения

$$U_d = a + bL_d, \quad (2.3)$$

где  $a$  — постоянный коэффициент, равный  $U_a + U_k$ ;  $b$  — падение напряжения на 1 мм длины дуги.

При сварке неплавящимся электролом дуга горит устойчиво при  $U_d = 30\dots 35$  В, плавящимся — при  $U_d = 18\dots 28$  В.

Для возбуждения дуги при сварке металлическим электролом необходимо напряжение 30...50 В, называемое напряжением зажигания.

Под действием теплоты сварочной дуги электрол плавится, а расплавленный металл в виде капель переходит в сварочную ванну на поверхности заготовки (рис. 2.3, а). За 1 с от электрода

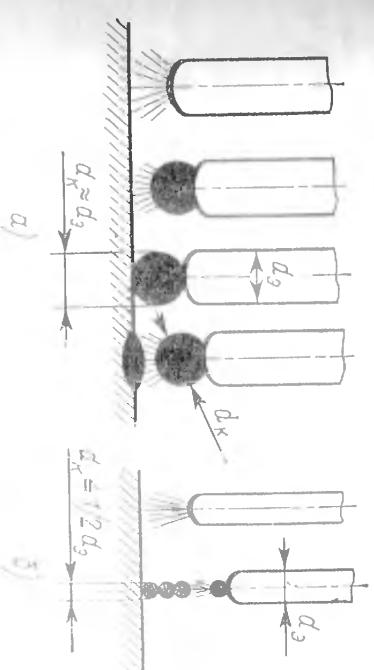


Рис. 2.3. Схемы крупнокапельного (а) и струйного (б) переноса электролита на заготовку при короткой дуге:

$d_K$  — диаметр капли,  $d_s$  — диаметр электрода

отделяется 20...50 капель металла примерно одинакового размера. Отрыв и перенос капель в дуге происходят под действием электромагнитных сил, сил тяжести, сил поверхностного натяжения и газовых потоков. При больших плотностях тока, например при сварке в защитных газах, капельный перенос металла может переходить в струйный (рис. 2.3, б), что способствует улучшению условий формирования шва.

## 2.2. Влияние рода тока на дугу

### Статическая вольт-амперная характеристика дуги

В зависимости от рода тока различают дугу постоянного и переменного токов. Дуга постоянного тока может быть прямой и обратной полярности. При прямой полярности «плюс» источника тока подключают к заготовке, а «минус» — к электроду, а при обратной — наоборот. В случае использования постоянного тока прямой полярности (см. рис. 2.1) электрод плавится медленнее, чем заготовка (так как в нем выделяется меньше теплоты), и, кроме того, устойчивее горит дуга между неплавящимся электродом и заготовкой. Ток обратной полярности применяют при необходимости выделения меньшего количества теплоты в свариваемых заготовках и большего — в электроде, например при сварке металлических конструкций покрытыми электродами УОНИ-13, ДСК-50, ОЗС-2 и др., при сварке тонких заготовок из легкоплавких сплавов, легированных, высокогутлеродистых и специальных сталей, чувствительных к перегреву, некоторых цветных металлов и т. д.

Если сила постоянного тока, используемого при сварочных работах, превышает 400 А, на дугу оказывает действие магнит-

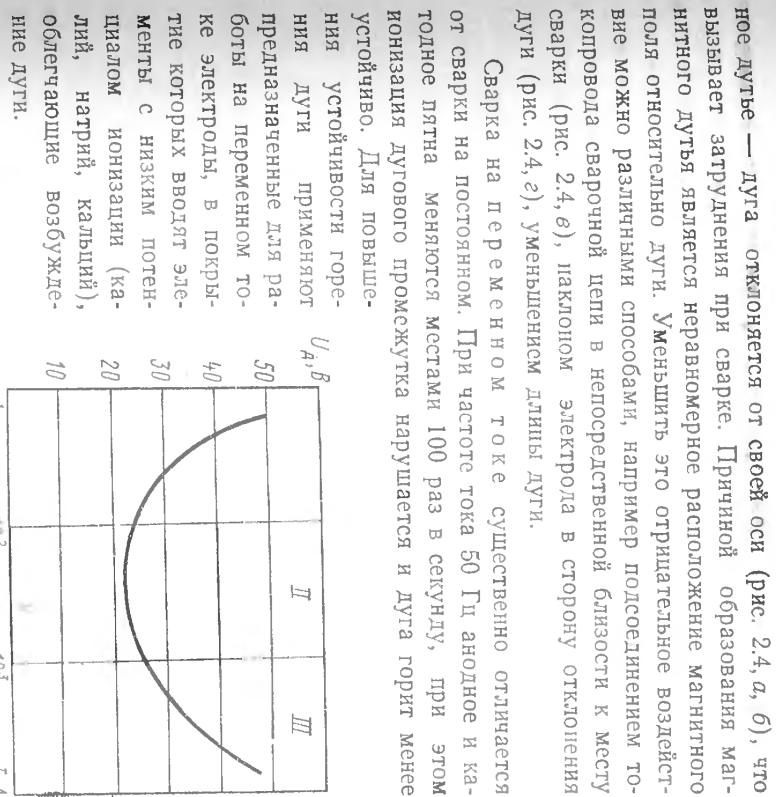


Рис. 2.5. Статическая вольт-амперная характеристика дуги

мость напряжения  $U_A$  дуги от силы тока называется статической вольт-амперной характеристикой (рис. 2.5). При малых значениях силы тока (участок I) дуга имеет падающую статическую характеристику. Падение напряжения с возрастанием силы тока объясняется увеличением катодного пятна, попечного сечения дуги и, следовательно, ее проводимости. На этом участке дуга неустойчива.

При средних значениях силы тока (ручная и автоматическая сварка под флюсом) напряжение на дуге не зависит от силы тока (участок II), так как сечение столба дуги усиливается пропорционально силе тока. На участке III характеристика называется жесткой и может быть выражена уравнением (2.3), из которого следует, что напряжение на дуге зависит только от длины дуги.

При большой силе тока (автоматическая сварка под флюсом и сварка в защитных газах) дуга имеет *возвращающую* характеристику (θ) и наклона электрода (ε)

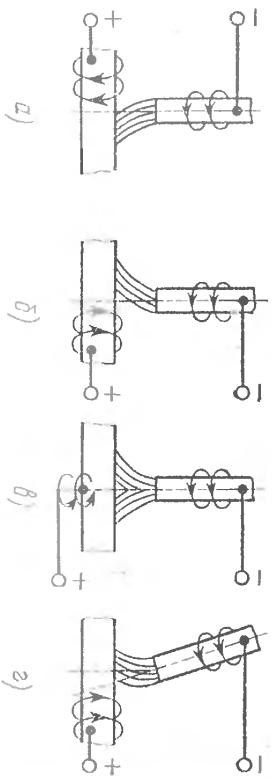


Рис. 2.4. Схемы отклонения дуги постоянного тока под действием магнитного поля (а, б), уменьшения отклоняющего действия магнитного поля путем изменения места токоподвода

ное дутье — дуга отклоняется от своей оси (рис. 2.4, а, б), что вызывает затруднения при сварке. Причиной образования магнитного дутья является неравномерное расположение магнитного поля относительно дуги. Уменьшить это отрицательное воздействие можно различными способами, например подсоединением токопровода сварочной цепи в непосредственной близости к месту сварки (рис. 2.4, ε), наклоном электрода в сторону отклонения дуги (рис. 2.4, θ), уменьшением длины дуги.

Сварка на переменном токе существенно отличается от сварки на постоянном. При частоте тока 50 Гц анодное и катодное пятна меняются местами 100 раз в секунду, при этом ионизация дугового промежутка нарушается и дуга горит менее устойчиво. Для повышения устойчивости горения дуги применяют предназначенные для работы на переменном токе электроды, в покрытие которых вводят элементы с низким потенциалом ионизации (калий, натрий, кальций), облегчающие возбуждение дуги.

Графическая зависимость напряжения  $U_A$  дуги от силы тока называется статической вольт-амперной характеристикой дуги

При большой силе тока (автоматическая сварка под флюсом и сварка в защитных газах) дуга имеет *возвращающую* характеристику (θ) и наклона электрода (ε)

ристику (участок III). Увеличение напряжения дуги объясняется тем, что плотность тока возрастает с повышением его силы, так как сечение столба уже не может увеличиваться, и проводимость дуги остается постоянной.

### 2.3. Типы сварочных дуг

В зависимости от схемы подвода тока, рода тока, числа электролов и других признаков различают сварочные дуги прямого действия; косвенного действия; прямого действия с двумя электролами при трехфазном токе; скжатые.

Дугой прямого действия (рис. 2.6, а) называется дуговой разряд между электролом и заготовкой. В случае применения

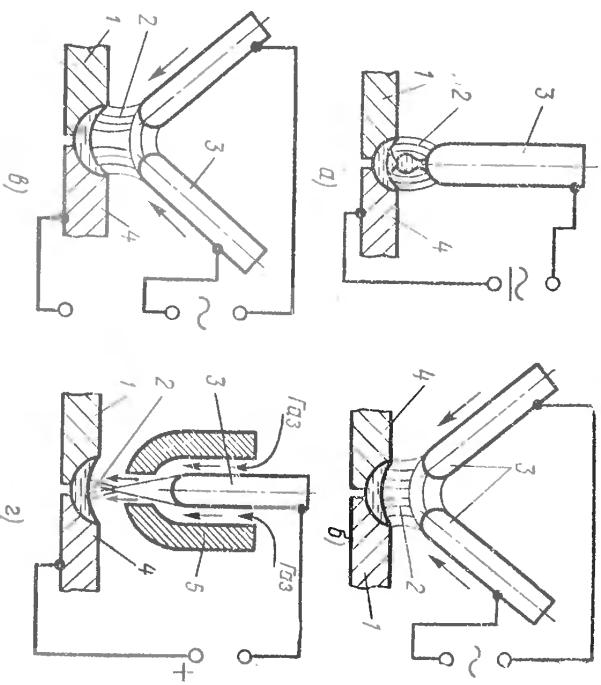


Рис. 2.6. Типы дуг:

*а* — прямого действия; *б* — косвенного действия; *в* — с двумя электролами при трехфазном токе; *г* — скжатая; *1*, *4* — свариваемые заготовки; *3* — электролы; *2* — дуги; *5* — сопло горелки

ният неплавящегося электрола соединение выполняют расплавлением основного и присадочного металлов. При использовании плавящегося электрола сварочная ванна пополняется металлом электрола.

Дуга косвенного действия (рис. 2.6, б) представляет собой дуговой разряд между двумя неплавящимися или плавящи-

мися электролами, а свариваемый металл не включен в электрическую цепь.

Дуга с двумя электролами при трехфазном токе (рис. 2.6, в) — это сочетание дуг прямого и косвенного действия: две дуги электрически связывают электролы с заготовкой, а третья горит между двумя электролами, изолированными друг от друга.

Сжатая дуга (рис. 2.6, г) — это дуга прямого или косвенного действия с неплавящимся вольфрамовым электролом, скжатая колпачком струей газа. Сжатую дугу получают в специальных горелках — плазмотронах (см. гл. 12) и применяют для резки и сварки тугоплавких и других металлов.

### 2.4. Основные показатели сварочной дуги

Полную тепловую мощность *Q* (Дж/с) дуги можно определить, пользуясь выражением

$$Q = K_m I_{cv} U_\pi, \quad (2.4)$$

где *K<sub>m</sub>* — коэффициент мощности (для постоянного тока *K*=1; для переменного тока *K*=0,8...0,95); *I<sub>cv</sub>* — сила тока в цепи, А; *U<sub>π</sub>* — напряжение дуги, В.

Выделяющаяся тепловая энергия расходуется на нагрев и плавление электролного и основного металлов, а также электролного покрытия или флюса, часть энергии рассеивается в окружающую среду (табл. 2.1).

Эффективной тепловой мощностью *g* (Дж/с) дуги называется количество теплоты, сообщенное заготовке дугой и расходуемое на нагрев и плавление электролного и присадочного металлов в единицу времени:

$$g = K_m I_{cv} U_\pi \eta, \quad (5.2)$$

где *η* — эффективный КПД процесса нагрева металла дугой, который в зависимости от вида сварки имеет следующие значения: сварка угольными электролами и электролами с тонким покрытием — 0,5...0,65; сварка электролами с толстым покрытием — 0,7...0,85; сварка неплавящимися электролами в защитных газах — 0,5...0,6; сварка под флюсом — 0,8...0,95; электрошлиаковая сварка под флюсом — 0,7...0,85.

Погонной энергией *g<sub>π</sub>* (Дж/с) сварки называется количество теплоты, сообщенное дугой заготовке за единицу длины шва:

$$\frac{g_\pi}{v_{cv}} = \frac{g}{v_{cv}} = \frac{K_m I_{cv} U_\pi \eta}{v_{cv}}, \quad (2.6)$$

где *v<sub>cv</sub>* — скорость сварки (см. далее).

## 2.1. Термовой баланс сварки плавлением

крытыми электродами — 8..12; автоматическая сварка под флюсом — 12..16; электрошлаковая сварка — 18..22. Количество наплавленного металла можно также определить, пользуясь выражением

$$G_H = S \cdot l, \quad (2.10)$$

Показатели	Распределение тепловой энергии (%) при сварке		
	покрытым электро- дом	под флюсом	электро- шлаковой
Эффективная тепловая мощность, в том числе:	75	81	84
переносимая с каплями расплавленного металла	25	27	—
поглощаемая основным металлом	50	54	58
расходуемая на плавление электрода	—	—	26
Потери:			
в окружющую среду	20	—	1
на разбрзгивание	5	1	—
на нагрев ползунов	—	18	15

где  $S$  — площадь сечения шва,  $\text{см}^2$ ;  $\gamma$  — плотность наплавленного металла,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;  $l$  — длина шва, см.

При изолированности  $G$  луговой сварки определяется количеством ( $\Gamma$ ) металла, наплавленного за 1 ч:

$$G = \alpha_{\text{н}} I_{\text{св}}, \quad (2.11)$$

Если сила тока превышает оптимальное значение, происходит перегрев электрода, что, в свою очередь, резко ухудшает качество сварных швов. Оптимальную силу тока для ручной дуговой сварки можно определить по следующей приближенной формуле:

$$I_{\text{св}} \approx (20 + 6d) d, \quad (2.12)$$

где  $d$  — диаметр электрода, мм.

Коэффициент потерь  $\Psi$  (%), соответствующий количеству металла, теряемого на угар, испарение, разбрзгивание и др., зависит от состава проволоки, типа покрытия, режима сварки и т. д.; при увеличении плотности тока он возрастает.

Числовое значение коэффициента потерь определяют, пользуясь выражением

$$\Psi = \frac{\alpha_p - \alpha_n}{\alpha_p} \cdot 100. \quad (2.13)$$

В зависимости от вида сварки коэффициент потерь  $\Psi$  имеет следующие значения (%): сварка электродами с тонким покрытием — 10..20; сварка электродами с толстым покрытием — 5..10; автоматическая сварка — 1..5.

Значения коэффициентов  $\alpha_p$ ,  $\alpha_n$  и  $\Psi$  для ручной дуговой сварки покрытыми электродами приведены в табл. 2.2.

Скорость сварки называется отношение длины  $l$  шва к времени  $t_{\text{св}}$  горения дуги, т. е.

$$v_{\text{св}} = l/t_{\text{св}}, \quad (2.14)$$

где  $G_n$  — количество металла, ( $\Gamma$ ), наплавленного за время  $t_{\text{св}}$  током силой  $I_{\text{св}}$ , т. е.

$$G_n = \alpha_n I_{\text{св}} t_{\text{св}}. \quad (2.9)$$

В зависимости от вида сварки коэффициент наплавки  $\alpha_n$  имеет следующие значения,  $\text{г}/(\text{А}\cdot\text{ч})$ : ручная дуговая сварка по-

где  $\alpha_p$  — коэффициент расплавления,  $\text{г}/(\text{А}\cdot\text{ч})$ ;  $t_{\text{св}}$  — время горения дуги, ч. Коэффициент расплавления называется величина, соответствующая массе ( $\Gamma$ ) электродного металла, расплавленного сварочным током силой 1 А за 1 ч горения дуги.

При плавлении часть электродного металла теряется на разбрзгивание, испарение и окисление, поэтому масса наплавленного металла меньше, чем расплавленного. Для оценки количества наплавленного металла вводится коэффициент наплавки  $\alpha_n$  [ $\text{г}/(\text{А}\cdot\text{ч})$ ], на значение которого оказывают влияние род и полярность тока, марка покрытия, состав электродной проволоки, а также пространственное положение, в котором выполняется сварка:

$$\alpha_n = G_n / I_{\text{св}} t_{\text{св}}, \quad (2.8)$$

где  $G_n$  — количество металла, ( $\Gamma$ ), наплавленного за время  $t_{\text{св}}$  током силой  $I_{\text{св}}$ , т. е.

Пример. Определить производительность и скорость ручной дуговой сварки при выполнении стыкового шва электродами  $\varnothing 4$  мм марки УОН-13/45; плита под проплавленного сечения шва составляет  $0,3 \text{ см}^2$ . 1. По формуле (2.12) определяем оптимальную силу тока:  $I_{\text{св}} \approx (20 + 6 \cdot 4) \cdot 4 = 176 \text{ А}$ . Принимаем  $I_{\text{св}} = 180 \text{ А}$ .

## 2.2. Значения коэффициентов расплавления, наплавки и потерь

Марка электрода	Род тока	$\alpha_p, \text{ г}/(\text{A} \cdot \text{ч})$	$\alpha_H, \text{ г}/(\text{A} \cdot \text{ч})$	$\psi, \%$
УОНИ-13/45	Постоян-	9...10	8...9	10...15
УОНИ-13/55	ный		8,5...9,5	3...10
ОЗС-4				10...15
МР-3				
АНО-1	Пере- менный	10...11	7,5...8	12...15
АНО-4		8...9	14...17	—
АНО-5		8,5...9,5	8...8,5	10...15
АНО-6		9...10	10,5...11,5	—
			8...9	10...15

2. По табл. 2.2 для электродов марки УОНИ-13/45 коэффициент наплавки должен составлять 8...9 г/(А·ч). Принимаем  $\alpha_H = 8,5 \text{ г}/(\text{A} \cdot \text{ч})$ .  
 3. По формуле (2.11) определяем производительность сварки:  $G = 8,5 \cdot 180 = 1530 \text{ г}/(\text{A} \cdot \text{ч})$ .  
 4. По формуле (2.16) определяем скорость сварки:  $v_{\text{св}} = (180 \cdot 8,5) / (7,85 \cdot 0,3) = 649,7 \approx 6,5 \text{ м/ч}$ .

## 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

### 3.1. Оценка эффективности сварочных процессов

Все процессы сварки металлов осуществляются за счет введения термической или механической энергии либо той и другой одновременно. Основными критериями выбора сварочного процесса для изготовления конкретного изделия являются: техническая возможность применения процесса; качество получаемого соединения; энергетическая и экономическая эффективности процесса. Чтобы найти оптимальное решение, необходимо проанализировать только последние критерии, так как выполнение первых двух является обязательным. Для сравнительной оценки различных видов сварки целесообразно применять удельные показатели эффективности. Положет удельных затрат энергии, труда или средств на единицу площади соединения дает возможность получить универсальные критерии эффективности любого способа, которым соединение выполняется.

Энергетическая эффективность определяется общими затратами энергии в расчете на единицу площади соединения.

$$\text{Общая удельная энергия (Дж/мм²)}$$

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_{\text{св}} + \varepsilon_{\text{сп}}, \quad (3.1)$$

где  $\varepsilon_{\text{св}}$  — расход энергии на сварку, Дж/мм<sup>2</sup>;  $\varepsilon_{\text{сп}}$  — расход энергии на вспомогательные операции, Дж/мм<sup>2</sup>. Удельная энергия, расходуемая на сварку,

$$\varepsilon_{\text{св}} = Q/v_{\text{св}}, \quad (3.2)$$

где  $Q$  — полная тепловая мощность, Дж/с;  $v_{\text{св}}$  — скорость сварки, мм/с;  $\delta$  — толщина свариваемого металла, мм. Удельная энергия, введенная в заготовку (Дж/мм<sup>2</sup>),

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_{\text{св}} \eta, \quad (3.3)$$

где  $\eta$  — эффективный КПД процесса нагрева. Экономическая эффективность процесса и удельными затратами на 1 м производительностью процесса и удельными затратами на 1 м длины шва или на 1 кг наплавленного металла.

Сравнение эффективности различных сварочных процессов показывает, что процессы сварки плавлением более энергоемки, чем механические и термомеханические. Например, для выполнения стыкового соединения стальных стержней Ø 20 мм дуговой сваркой требуется удельная энергия, равная 1800 Дж/мм<sup>2</sup>, контактной стыковой сваркой оплавлением — около 400 Дж/мм<sup>2</sup>, сваркой трением — примерно 130 Дж/мм<sup>2</sup>. Диаграмма затрат удельной энергии при различных способах сварки плавлением приведена на рис. 3.1.

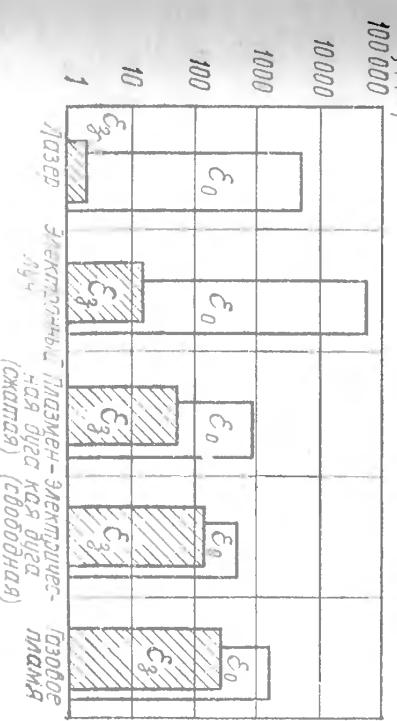


Рис. 3.1. Диаграмма затрат удельной энергии ( $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_0$ ) при различных способах однопроходной сварки стали

## 3.2. Источники энергии для дуговой сварки плавлением

Схематически сварку плавлением можно представить следующим образом. Заготовки, кромки которых разделаны соответствующим образом (рис. 3.2), с требуемым зазором собираются

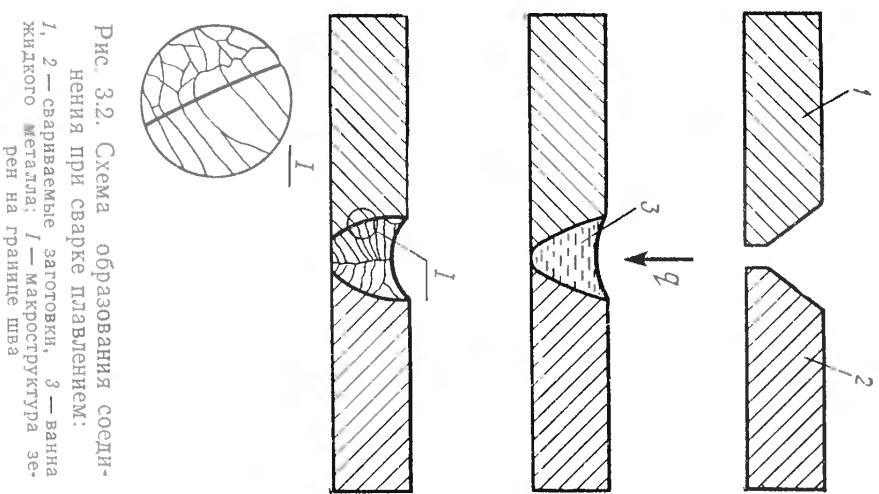


Рис. 3.2. Схема образования соединения при сварке плавлением:

1, 2 — свариваемые заготовки; 3 — ванна жидкого металла; 4 — макроструктура зерен на граине шва

под сварку. Под воздействием теплового потока  $q$  кромки заготовок и присадочный пруток (на рисунке не показан) расплавляются и формируют общую сварочную ванну. После прекращения теплового воздействия происходит охлаждение и кристаллизация металла сварочной ванны с образованием литой лендритной структуры шва.

Источники энергии для сварки обычно характеризуются эффективной тепловой мощностью  $g$ , наибольшей удельной мощностью в пятне нагрева и площадью последнего. Энергетические

характеристики основных термических источников энергии для сварки и резки представлены в табл. 3.1. Их сравнение показывает, что наибольшую удельную мощность в пятне нагрева имеет лазерный луч. Она достаточна даже для резки и фрезерования

**3.1. Сравнительные характеристики источников энергии для сварки**

Источник энергии	Температура, °С	Наименьшая площадь пятна нагрева, см <sup>2</sup>	Наибольшая удельная мощность в пятне, кВт/см <sup>2</sup>
Кислородно-аптечленное пламя	3000...3500	10 <sup>-2</sup>	50
Электрическая (свободная) дуга	6000...7000	10 <sup>-3</sup>	10 <sup>2</sup>
Плазменная (сжатая) дуга в газах: водород, азот	5000...8000	10 <sup>-4</sup>	10 <sup>2</sup>
аргон, гелий	10000...20000	—	—
Электронный луч	—	10 <sup>-7</sup>	10 <sup>5</sup>
Лазерный луч	—	10 <sup>-8</sup>	10 <sup>6</sup>

**Причина.** Понятие «температура» для луча не имеет физического смысла, так как частицы имеют направленное, а не хаотичное движение.

**Металла.** При удельной мощности свыше  $10^4$  кВт/см<sup>2</sup> сварка невозможна, так как происходит интенсивное испарение металла в зоне нагрева. В импульсных квантовых генераторах (лазерах) предусматривается возможность регулирования длительности импульса. Уменьшая продолжительность последнего, обеспечивают менее резкий подъем температуры в зоне сварки.

**Нагрев** электрической дугой. Тепловая энергия преобразуется из электрической, потребляемой дугой. Эффективная тепловая мощность дуги, определяемая по формуле (2.5), соответствует количеству теплоты, введенной в единицу времени в металл заготовки и затраченной на ее нагрев.

**Нагрев плазменной дугой.** В дуге, обожжатой потоком газа, концентрация тепловой энергии значительно повышается. Диапазон силы тока, при котором обеспечивается устойчивое горение зон сварки, достаточно широк: от 0,1...10 (микроплазменная дуга) до 1000...1500 А.

Энергия плазменной дуги передается заготовке электронами, тяжелыми частицами, вынужденными конвективными потоками и излучением столба дуги при значительном силовом воздействии на нагреваемый участок. Эффективная тепловая мощность определяется по формуле (2.5).

Эффективный КПД плазменной дуги достаточно высок, однако ниже, чем КПД электрической дуги, что связано с большей теплопотерей через стекки сопла, а также столбом дуги в окружющее пространство. Для массивной нагреваемой заготовки  $\eta=0,3..0,75$ , для проволоки  $\eta=0,1$ .

### 3.3. Металлургические процессы при дуговой плавлении

**Особенности металлургии сварки.** Применение при сварке молникообразных и высококонцентрированных источников теплоты приводит к местному расплавлению основного и присадочного металлов и образованию сварочной ванны. Нагрев основного и присадочного металлов до расплавления, их последующее охлаждение и затвердевание сопровождаются фазовыми переходами в веществе. При сварке плавлением имеет место взаимодействие между жидким и твердым металлами, газом и жидким шлаком.

Высокая температура нагрева расплавленного металла, малый объем сварочной ванны и ее перемешивание, значительная скорость процесса, интенсивный отвод теплоты в околосварочную зону и окружающую атмосферу, быстрая кристаллизация сварочной ванны усложняют получение сварного шва с заданными физико-механическими свойствами, которые предопределются химическим составом металла шва и его структурой.

Химический состав металла шва и его свойства зависят от состава и доли участия в формировании шва основного и присадочного металлов, покрытия и флюсов, степени защиты от воздуха, приемов ведения и режимов сварки. Металл шва образуется в результате перемещивания в сварочной ванне основного и присадочного металлов и реакций взаимодействия нагретого металла с газами атмосферы и защитной средой.

Одной из серьезных задач при сварке плавлением является защита сварочной ванны от вредного воздействия воздуха (предотвращение попадания в металл шва вредных веществ (влаги, ржавчины, минеральных масел и других загрязнений). Высокая температура источника нагрева и объекта теплового воздействия значительно ускоряет физико-химические процессы в зоне сварки. Кислород, азот и водород переходят в атомарное состоя-

ние и более интенсивно взаимодействуют с расплавленным металлом. Кислород является наиболее вредной примесью, и его повышенное содержание в сварном шве приводит к понижению прочности, пластичности, вязкости и антикоррозионных свойств последнего.

С железом кислород образует три вида оксидов:  $\text{FeO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  и  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ . Наиболее отрицательное воздействие оказывает  $\text{FeO}$ , который хорошо растворяется в расплавленном металле шва, покида его порог хладоломкости — температуру, при которой металл теряет пластичность. Для швов с повышенным содержанием  $\text{FeO}$  этот порог составляет  $(10..15)^\circ\text{C}$ .

Азот, попадающий в зону сварки главным образом из воздуха, растворяется в большинстве конструкционных материалов и со многими элементами образует называемые нитрилами соединения, снижающие пластичность и повышающие твердость металла шва.

На степень насыщения металла шва азотом оказывают влияние режимы сварки и охлаждения. С увеличением силы тока и дугового промежутка содержание азота уменьшается. Медленное охлаждение шва способствует удалению из него газообразного азота.

Водород поступает в зону сварки из атмосферной влаги, а также из влаги, содержащейся в покрытиях электродов, флюсах, ржавчине на кромках заготовок; он растворяется в большинстве металлов. Железо, никель, кобальт, медь и некоторые другие металлы не вступают в соединение с водородом, а титан, ванадий, tantal, ниобий и другие образуют с ним химические соединения — гидриды.

Атомарный водород, растворяясь в жидком металле, может оставаться в этом состоянии до тех пор, пока температура достигает  $\sim 200^\circ\text{C}$ . В интервале температур  $200..20^\circ\text{C}$  водород переходит из атомарного состояния в молекулярное, вызывая при этом значительные внутренние напряжения и, как следствие, образование флокенов — трещин, представляющих собой в изломе светлые скругленные пятна, напоминающие хлопья снега. Гидриды и флокены снижают прочность, вязкость и пластичность шва.

Для защиты сварочной ванны от вредного воздействия воздуха используют флюсы, покрытия электроды, порошковую прополку. При их расплавлении образуется шлак, который, растворясь по поверхности металла, играет роль защитного слоя. Сера попадает в сварочную ванну из флюсов либо из основного или электролитического металла; соединяясь с железом, она образует сульфид железа  $\text{FeS}$ . Соединение последнего с железом при кристаллизации сварочной ванны приводит к возникновению эв-


тектики ( $\text{FeS}-\text{Fe}$ ) с температурой плавления  $988^{\circ}\text{C}$ . Обладая малой растворимостью в жидкой стали, эвтектика группируется в колонии, расположенные между зернами и проходящие сквозь кристаллизации значительно позже основного металла шва. Под воздействием внутренних напряжений происходит образование горячих трещин.

Попадающий в сварочную ванну из флюсов или диффундирующий из основного металла фосфор, растворясь в зернах феррита, подобно оксиду железа  $\text{FeO}$ , резко повышает температуру перехода в хрупкое состояние — вызывает хладноломкость стали.

Для уменьшения содержания в шве водорода пользуются рядом практических приемов: электроды и флюсы перед сваркой тщательно прокаливают; кромки свариваемых заготовок и сварочную проволоку очищают от влаги, грязи и ржавчины; швы выполняют за минимальное число проходов, так как при наложении последующего шва предыдущий шов в момент вторичного расплавления насыщается водородом; при выполнении сварочных операций на открытой плоскадке обеспечивают защиту зоны сварки от атмосферных осадков; сварку ответственных конструкций выполняют только при положительных температурах.

#### Раскисление, рафинирование и легирование сварочной ванны.

Задача сварочной ванны — защищать металла от насыщения кислородом и образования оксидов. Раскисление металла сварочной ванны производят с целью удаления из нее химического путем главным образом оксида железа  $\text{FeO}$ . Осуществляют операцию с помощью марганца, кремния, титана либо алюминия, которые специально вводят в состав флюсов или покрытий электролов. Раскислителями являются и чистые металлы, и ферросплавы. В результате раскисления образуются соединения ( $\text{MnO}$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), нерастворимые в расплавленном металле шва и переходящие в шлак:

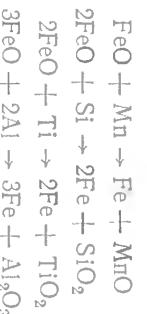

Операцию по удалению сульфидов, фосфидов, нитридов и водорода, осуществляемую также химическим путем, называют рафинированием. Для уменьшения в шве количества серы в покрытия и флюсы вводят марганец и известняк  $\text{CaO}$ , образующие прочные нерастворимые в жидким металле сульфиды, полностью переходящие в шлак.



Фосфор присутствует в стали в виде фосфидов железа  $\text{Fe}_3\text{P}$  и  $\text{Fe}_5\text{P}$ , удаляемых при раскислении:



Неметаллические включения удаляют из металла шва флюсами-расторвителями, специальными вводимыми в состав флюсов, покрытий электролов и сердечников порошковой проволоки. Продукты их взаимодействия с включениями образуют легкоплавкую механическую смесь, имеющую невысокую плотность. Наиболее часто в качестве флюса-расторвителя используют плавиковый шпат  $\text{CaF}_2$ , который одновременно позволяет уменьшить содержание атомарных азота и водорода, растворенных в металле сварочной ванны.


Атомарный фтор, выделяющийся из фтористого кальция  $\text{CaF}_2$ , при высокой температуре вступает в химическую реакцию с атомарным азотом или

водородом, образуя фтористый азот (фтористый водород), переходящий из металла в шлак или атмосферу.

**Легирование** называется введение специальных, так называемых легирующих элементов в основной металл с целью получения заданных служебных свойств последнего. При легировании металла сварочной ванны в электродный или присадочный металлы вводят хром, никель, ванадий, молибден, вольфрам, титан, бор и др.

**Кристаллизация металла при сварке.** Различают первичную и вторичную кристаллизации. Переход металла сварочной ванны из жидкого состояния в твердое называется первичной кристаллизацией. Первичная кристаллизация металла сварочной ванны начинается от частично оплавленных зерен основного или ранее нагревенного металла и продолжается по нормали от линии расплавления (рис. 3.3).

Вторичная кристаллизация происходит после завершения первичной и характеризуется сменой кристаллических решеток (полиморфные превращения) и изменением структуры.

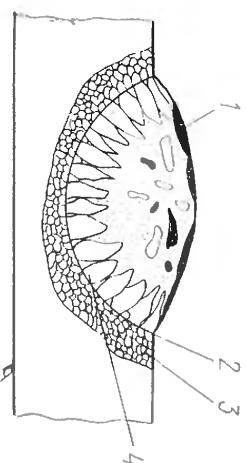

Вторичная кристаллизация характерна только для металлов, плавывающих полиморфные превращения (железо, кобальт, титан, марганец и др.). Решающее влияние на характер протекания полиморфных превращений оказывает скорость охлаждения. Чем тоньше слой шлакового покрытия и ниже температура окружающей среды, тем выше скорость охлаждения и вероятность образования внутренних напряжений и трещин.

**Строение сварного соединения.** Соединение, выполняемое сваркой плавлением, состоит из четырех зон: наплавленного металла; сплавления; термического влияния; основного металла (рис. 3.4).

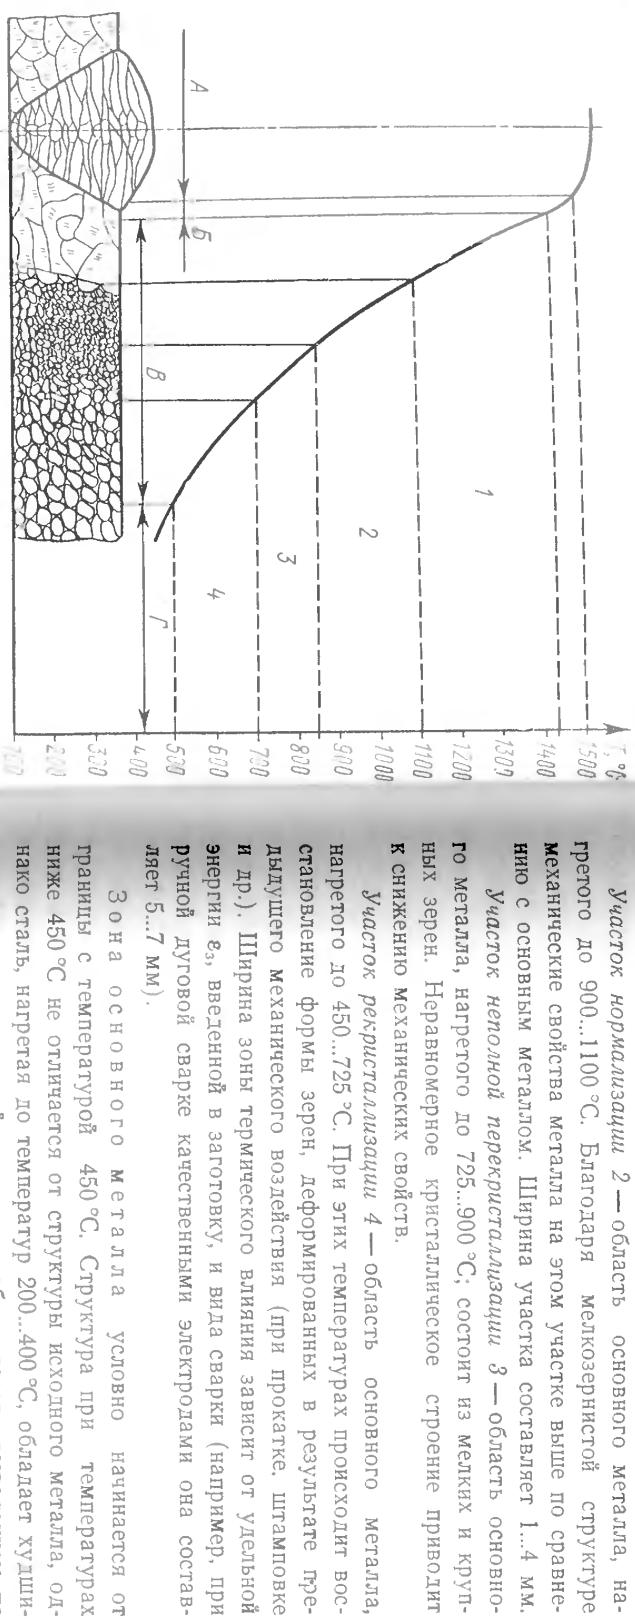


Рис. 3.4. Схема строения сварного соединения при дуговой сварке стали:

*A* — зона наплавленного металла, *B* — зона сплавления, *G* — зона термического влияния.

Зона наплавленного металла представляет собой перемешанный в жидком состоянии с основным металлом материал электрода или присадочной проволоки.

Зона сплавления — это слой основного металла толщиной 0,1...0,4 мм с частично оплавленными зернами. Переход металла в этой зоне приводит к образованию игольчатой структуры, сплавления, термического влияния, основного металла (рис. 3.4).

турь, отличающейся хрупкостью и пониженной прочностью, оказывает значительное влияние на свойства соединения в целом.

**Зона термического влияния** состоит из четырех участков (1..4), различающихся структурой. Участок перегрева 1 — область основного металла, нагретого до 1100..1450 °C и имеющего крупнозернистую структуру с площадью поверхности зерна, до 12 раз превышающейплощадь исходных зерен. Пере-грев снижает механические свойства металла, главным образом пластичность и вязкость. Разрушение сварного соединения обычно происходит по этому участку, ширина которого достигает 3..4 мм.

Участок нормализации 2 — область основного металла, нагретого до 900..1100 °C. Благодаря мелкозернистой структуре механические свойства металла на этом участке выше по сравнению с основным металлом. Ширина участка составляет 1..4 мм.

Участок неполной перекристаллизации 3 — область основного металла, нагретого до 725..900 °C, состоит из мелких и крупных зерен. Неравномерное кристаллическое строение приводит к снижению механических свойств.

Участок рекристаллизации 4 — область основного металла, нагретого до 450..725 °C. При этих температурах происходит восстановление формы зерен, деформированных в результате предыдущего механического воздействия (при прокатке, штамповке и др.). Ширина зоны термического влияния зависит от удельной энергии  $\varepsilon_s$ , введенной в заготовку, и вида сварки (например, при ручной дуговой сварке качественными электродами она составляет 5..7 мм).

Зона основного металла условно начинается от границы с температурой 450 °C. Структура при температурах ниже 450 °C не отличается от структуры исходного металла, однако сталь, нагретая до температур 200..400 °C, обладает худшими механическими свойствами, что объясняется выпадением по границам зерен оксидов и нитридов, ослабляющим связь между зернами. Это явление, вызывающее понижение пластичности и ударной вязкости при одновременном повышении прочности металла, называется синеломкостью (характерны синие цвета побежалости).

**Свариваемость металлов и сплавов.** Пол. свариваемость понимают способность материалов образовывать соединения, механические и другие эксплуатационные свойства которых находятся на уровне основного материала. Свариваемость может быть оценена конкретными количественными характеристиками. В зависимости от назначения и условий эксплуатации конструк-

ции определяют: склонность к образованию горячих и холодных трещин в металле шва и зоне термического влияния; склонность к образованию пор; механические свойства; коррозионную стойкость; структуру; химический состав и другие свойства. Свариваемость определяется не только свойствами материала — она зависит от способа и режима сварки, состава сварочных материалов, конструктивного оформления сварного узла, условий эксплуатации изделия. Различают физическую, технологическую и эксплуатационную свариваемость.

**Физическая** свариваемость определяется процессами, происходящими на границе соприкосновения свариваемых заготовок

при различных физико-химических методах соединения металлов (физический контакт, химическое взаимодействие, рекристаллизация и др.).

Под **технологической** свариваемостью понимают возможность получения сварного соединения определенным способом сварки. Технологическая свариваемость влияет на выбор параметров режима сварки и технологическую последовательность выполнения работ.

Под **эксплуатационной** свариваемостью понимают условия допустимого применения материалов в сварных конструкциях сварных изделий.

**Трещины в сварных соединениях.** В зависимости от температуры, при которой они образуются, трещины условно подразделяют на горячие и холодные. Горячие трещины в сталях возникают при температуре, превышающей 1000 °C, а холодные — при более низкой. Трещины являются самым серьезным дефектом сварного соединения, как правило, не подлежащим устранению.

Горячие трещины — это хрупкие межкристаллические разрушения металла шва и околосварочной зоны, возникающие в твердо-жидком состоянии в процессе кристаллизации, а также при высоких температурах в твердом состоянии. По современным представлениям горячие трещины вызываются действием двух факторов: наличием жидких прослоек между зернами в процессе кристаллизации и деформациями укорочения. При кристаллизации жидкого металла шва последовательно переходит в жидкое, твердое, твердо-жидкое и твердое состояния.

В интервале температур плавления и полного затвердевания происходит миграция примесей и загрязнений в межзеренных пространства. Наличие между зернами жидкой фазы, примесей и загрязнений снижает деформационную способность шва и околосварочной зоны. Перенормальность линейной и объемной усадки и основного металла при охлаждении приводит к возникновению внутренних напряжений, являющихся причиной появления

**микро- и макроскопических трещин как вдоль, так и поперек шва** (рис. 3.5).

Причинами образования горячих трещин при сварке являются следующие: большое количество вредных примесей (особенно серы и фосфора) в металле свариваемых заготовок; наличие в

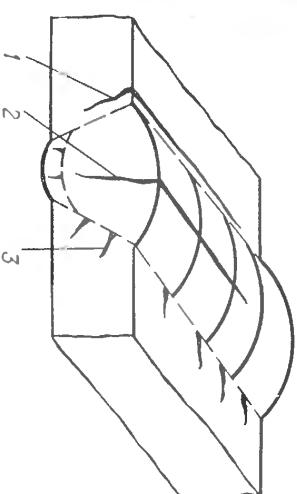


Рис. 3.5. Топография горячих трещин в сварных соединениях:  
1, 2 — продольные в зоне термического влияния и шве, 3 — поперечные в зоне термического влияния

металле шва элементов, образующих химические соединения с низкой температурой затвердевания (хром, молибден, ванадий, вольфрам, титан), нарушающие связь между зернами; жесткое закрепление свариваемых заготовок или повышенная жесткость самого сварного узла, затрудняющие перемещение заготовок при остывании.

Холодные трещины — это локальные меж- или транскристаллические разрушения сварных соединений, образующиеся в металле при остывании до относительно невысоких температур (как правило, ниже 200 °C) или при вылеживании готового изделия. Наиболее часто они поражают околосварочную зону и реже — металл шва.

Для предупреждения образования холодных трещин применяют следующие технологические приемы: прокаливание флюсов и электролов перед сваркой; предварительный подогрев свариваемых заготовок до 250..450 °C; ведение процесса сварки в режиме с оптимальными параметрами; наложение швов в правильной последовательности; медленное охлаждение изделия после сварки; проведение непосредственно после сварки смягчающего отжига для снятия остаточных сварочных напряжений.

Термическим способом широко пользуются для снятия остаточных сварочных напряжений в изделиях из углеродистых и ле-

### 3.3. Температура снятия напряжений в стальных сосудах, работающих под давлением, после сварки плавлением

Сталь	Температура снятия напряжения, °C
Низкоуглеродистая	580...650
Углеродистая с марганцем	600...650
Углеродистая с 0,5 % молибдена	620...660
Легированная:	
с 1 % хрома и 0,5 % молибдена	620...660
с 2,25 % хрома и 1 % молибдена	660...700
с 5 % хрома и 0,5 % молибдена	700...740
с 3,5 % никеля	500...620

тированных сталей. Он основан на уменьшении предела текучести металла с ростом температуры. При общем нагреве изделия до заданных температур (табл. 3.3) остаточные растягивающие напряжения перераспределяются за счет местных пластических деформаций, уменьшая вероятность образования холодных трещин.

## 4. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К сварочным материалам относят: сварочную и наплавочную проволоки; присадочные прутки; порошковую проволоку; порошки; плавящиеся покрытия электроды; неплавящиеся электроды; флюсы; защитные газы.

### 4.1. Сварочная и наплавочная проволоки

Сварочную проволоку применяют в качестве электрода при сварке под флюсом, электроплаковой, в защитных газах, а также в качестве присадочного материала при сварке неплавящимся электродом и стержней покрытых электродов — при ручной дуговой сварке.

Для сварки и выполнения наплавочных работ выпускают: проволоку стальную сварочную (ГОСТ 2246—70); проволоку стальную наплавочную (ГОСТ 10543—82); проволоку сварочную из алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 781—75); проволоку и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные (ГОСТ 16130—85).

Стальную сварочную проволоку изготавливают 77 марок, в том числе: 6 марок — из низкоуглеродистой стали (Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2); 30 марок — из

легированной стали (Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-10НМА, Св-18ХМА, Св-15ГСТЮПА, Св-20ГСТЮА и др.; проволоку последних двух марок применяют для дуговой сварки без дополнительной защиты); 41 марку — из высоколегированной стали (Св-06Х19Н9Т, Св-07Х19Н10Б, Св-07Х25Н13, Св-13Х25Н18, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-10Х20Н15, Св-01Х23Н28М3Л3Т и др.).

Стальную сварочную проволоку изготавливают следующих диаметров, мм: 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12. Поставляют проволоку свернутой в мотки массой 1,5...40 кг и внутренним диаметром 150...750 мм.

Стальная наплавочная проволока предназначена для механизированной дуговой наплавки. Выпускают 19 марок наплавочной проволоки, в том числе: 8 марок — из углеродистой стали Нп-25, Нп-30, Нп-35, Нп-40, Нп-45, Нп-50, Нп-65, Нп-80); 8 марок — из легированной стали (Нп-40Г, Нп-50Г, Нп-65Г, Нп-30ГСА, Нп-30Х5, Нп-40Х2Г2М, Нп-5ХНМ, Нп-50ХФА); 3 марки — из высоколегированной стали (Нп-30Х13, Нп-40Х13, Нп-Г13А).

Стальную наплавочную проволоку выпускают следующих диаметров, мм: 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 6,5; 8. Твердость и назначение наплавочной проволоки указаны в табл. 4.1.

В марках стальной сварочной и наплавочной проволоки буквы и цифры означают: Св — сварочная; Нп — наплавочная; цифра после дефиса — среднее содержание углерода в сотых долях процента (например, 08 — 0,08 % С); последующая буква (или буквы) — обозначение легирующего элемента; цифра после букв — среднее содержание данного элемента в процентах; отсутствие цифры означает, что данный элемент содержится в количестве 1...1,5 % (хром, никель, марганец, кремний) или <1 %; А — высококачественная (с пониженным содержанием серы и фосфора); АА — особо высококачественная.

Химические элементы в марках стальных проволок обозначают соответствующими буквами: алюминий — Ю; азот — А; бор — Р; ванадий — Ф; вольфрам — В; кремний — С; кобальт — К; марганец — Г; медь — Л; молибден — М; никель — Н; ниобий — Б; титан — Т; хром — Х; цирконий — Ц.

Например, марка проволоки Св-01Х23Н28М3Л3Т расшифровывается так: Св — сварочная; содержание углерода ~0,01%; хрома ~23 %; никеля ~28 %; молибдена ~3 %, меди ~3 %; титана <1 %. Диаметр проволоки (мм) указывают перед ее маркой только при поставках (например, 2Св-12ГС).

Для сварки алюминия и сплавов на его осново-

#### 4.1. Твердость и назначение наплавочной проволоки

### *Продолжение табл. 4.1*

Марка проволоки	Ориентировочная твердость наплавленного металла	Наплавляемые изделия
Нп-25		
Нп-30	НВ 160...220	
Нп-35		Оси, шпинNELи, валы
Нп-40		
Нп-45	НВ 170...230	
Нп-50	НВ 180...240	Натяжные колеса, скаты тележек, опорные ролики
Нп-65	НВ 220...300	Опорные ролики, оси
Нп-80	НВ 260...340	Коленчатые валы, крестовины карданных валов
Нп-40Г	НВ 180...240	Оси, шпинNELи, ролики, валы
Нп-50Г	НВ 200...270	Натяжные колеса, опорные ролики гусеничных машин
Нп-65Г	НВ 230...310	Колеса кранов, оси опорных роликов
Нп-30ХГСА	НВ 220...300	Обжимные прокатные валки, колеса кранов
Нп-30Х5	НРС <sub>3</sub> 37...42	Прокатные валки сортовых прокатных станов
Нп-40Х3Г2МФ	НРС <sub>3</sub> 38...44	Детали, подвергающиеся ударам и абразивному износу
Нп-40Х2Г2М	НРС <sub>3</sub> 54..56 (после закалки)	Легкие машины, работающие с динамическими нагрузками (коленчатые валы, поворотные кулаки, оси опорных катков)
Нп-55ХНМ	НРС <sub>3</sub> 40...50	Кованые и вырубные штампы, валки кованые машин

**Ве** предусмотрены выпуск 14 марок сварочных проволок  
 $\varnothing$  0,8..12,5 мм: Св-А97; Св-А85Г; Св-А5; Св-АМп;  
 Св-АМг3; Св-Мг4; Св-АМ5; Св-1557; Св-АМг6; Св-АМг63; Св-АМг61;  
**Св-АК5; Св-АК10; Св-1201.**

Буквы в марках сварочных проволок на основе алюминия  
 означают следующее: А — алюминий; Т — титан; Мп — марганец;  
 Mg — магний; K — кремний. Цифры, стоящие после указанных  
 букв, показывают среднее содержание этих элементов в процен-  
 тах.

Нп-50ХФА		HRC <sub>3</sub> 43...50	Шлифовальные валы, коленчатые валы двигателей внутреннего горения
Нп-30Х13		HRC <sub>3</sub> 38...45	Плунжеры гидропрессов, шейки коленчатых валов, штампы
Нп-40Х13		HRC <sub>3</sub> 45...52	Опорные ролики тракторов и экскаваторов, детали конвейеров
Нп-Г13А	НВ 220...280	Железнодорожные крестовины, пластины дробилок, зубья ковшей	

Сварочные прутки изготавливают из меди и ее сплавов 12 марок: М1р (99,9 % медь, остальное — серебро и другие примеси); М2р (99,5 % медь, остальное — примеси); БрОФ6.5-0.15; БрОП4.3-0.15; АМи9.2; ЛО60.1; ПК62-0.5; Л63; ТМи58-2; ЛЖМи59-1.1; ПК59-1-0.3; ЛКБО62-0.2-0.04-0.5. Диаметр выпускаемых прутков — 6 и 8 мм.

означают следующее: **M** — медь; **Бр** — бронза; **Л** — латунь; **С<sub>р</sub>** — серебро, **Н** — никель; **Ж** — железо; **К** — кремний; **Т** — титан; **Мл** — марганец; **О** — олово; **Ф** — фосфор; **А** — алюминий; **Х** — хром; **Цр** — цирконий; **Б** — бор; **Р** — рафинированная; **Ц** — цинк.

В сплавах марок МНЖБ-1 и МНЖКТБ-1-0,2-0,2 и для всех бронз цифры показывают среднее содержание в процентах элементов в соответствии с буквенным обозначением, остальное — медь.

В обозначении латуней первая цифра указывает среднее содержание меди в процентах, следующие цифры — содержание в пропелентах элементов, соответствующих буквенному обозначению, остальное — цинк.

Примерное назначение и химический состав сварочных проволок и прутков регламентируются ГОСТ 16130—85.

## 4.2. Порошковая проволока

Порошковая проволока — это непрерывный электрод, который представляет собой изготовленную из стальной ленты толщиной 0,2...0,5 мм металлическую оболочку, заполненную порошком из газо- и шлакообразующих компонентов (рис. 4.1, *a...e*). Применяют ее для механизированной дуговой сварки открытой дугой или в защитных газах. Сохраняя технологические преимущества голой проволоки, порошковые проволоки позволяют создавать надежную газовую и шлаковую защиту сварочной ванны от атмосферного воздуха при работе на открытых площадках, обеспечивая при этом легирование и рафинирование металла шва.

Кроме того, используя их, можно применять ток плотностью 150...170 А/мм<sup>2</sup>, в то время как при ручной дуговой сварке покрытыми электродами плотность тока не превышает 20 А/мм<sup>2</sup>. Это дает возможность повысить производительность процесса 1,5...2 раза.

Марки порошковых проволок для сварки сталей и их назначение приведены в табл. 4.2. Для холловой сварки следует применять порошковую проволоку марок ПП-Ч1 и ПП-Ч2 для горячей — марки ПП-Ч3.

Для восстановления изношенных поверхностей деталей машин или приданяя поверхности заданных служебных свойств (износостойкости, коррозионной стойкости и др.) применяют специальные наплавочные порошковые проволоки и ленту.

Порошковую наплавочную проволоку в зависимости от ее назначения выпускают различных марок: для наплавки без дополнительной защиты — ПП-2Х4В3Ф-О; ПП-

## 4.2. Характеристики порошковых проволок для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей

Марка проволоки	Диаметр проволоки, мм	Коэффициент Наплавки, г/(А·ч)	Заменяемый проволокой электрод	Назначение
Самозашитая				
ПП-АН1	2,8	10...13,5	Э46	Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении
ПП-ДСК	1,8; 2,2	9,5...13,5		То же, в нижнем и вертикальном положениях
ПП-АН3	3	14...18		Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей в нижнем и наклонном положениях
ПП-АН7	2; 2,3	22...26	Э50A	То же, в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях
ПП-АН11	2; 2,4	22...28		То же, во всех положениях
ПП-АН17	3	20	Э46	Сварка низкоуглеродистых сталей в нижнем положении
ПП-2ДСК	1,8; 2,2; 2,35	17...20	Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях	
СП-2	2,35; 2,55	20...21	Э50A	То же, в нижнем и вертикальном положениях

Продолжение табл. 4.2

Марка проволоки	Диаметр проволоки, мм	Коэффициент на- плавки, г/(А·ч)	Заменяе- мый про- волокой электрод	Назначение
-----------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------

Для сварки в углекислом газе

ПП-АН4	2,2; 2,5	16...20	—	Сварка низкотемпературных и низколегированных стаей (особо ответственных конструкций) в нижнем и наклонном положениях
ПП-АН9*	2; 2,5	14...18	Э50A	—
ПП-АН8**	2,2; 2,5; 3	16...24	Э46A; Св-08Г2С	—
ПП-АН10	2,2	11...14	—	—

Для сварки с принудительным формированием шва

ПП-2ВДСК	2,35	—	Сварка низкотемпературных и низколегированных сталей в вертикальном положении
ПП-АН3С	3	—	То же, в горизонтальном положении
ПП-АН19	2,3; 3	—	То же, во всех положениях

\* Имеет пониженную токсичность.

\*\* Обеспечивает улучшенное формирование шва.

У25Х17Т-О; ПП-3Х13-О; ПП-70Х20Р3Т-О; ПП-Г13Н4-О; ПП-У30Х14МСФ-О и др.; для наплавки под флюсом — ПП-3ПП-3Х2В8; ПП-Х12ВФ; ПП-25Х5ФС и др.; для наплавки с дополнительной защитой углекислым газом — ПП-4Х2В8Т, ПП-2Х3В10ГТ; ПП-30Х10Г10Т; ПП-У45Х25БТ и др. Диаметр порошковой проволоки составляет 1,6...3 мм.

Для получения на поверхности детали слоя, обладающего повышенной твердостью и износостойкостью, применяют порошковую наплавку лентой (рис. 4.1, ж) марок ПП-У30Х30Г3ТЮ, ПП-АН101 (ПП-У300Х25Н3С3-11), ПП-АН102 (ПП-30Х25Н4С4), ТМ-5Х4В3ФС (металлокерамическая). Размеры ленты (мм): ширина — 30...60; толщина — 1,5...3.


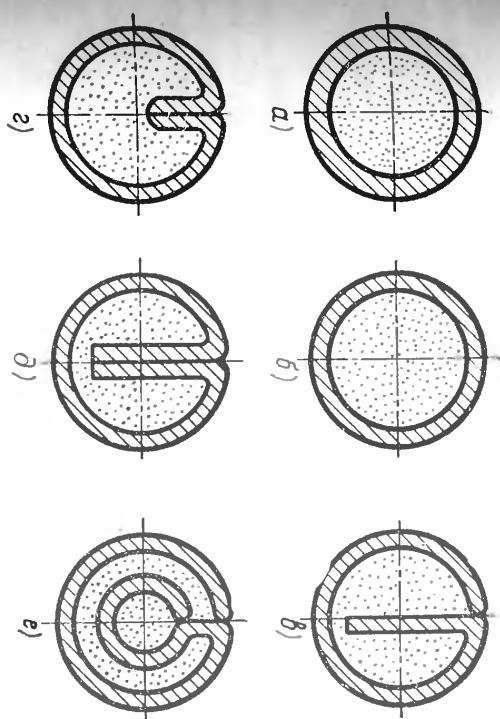


Рис. 4.1. Порошковые проволоки трубчатая цельнотянутая (а), трубчатая свернутая (б), трубчатая однозагибная (в), трубчатые двухзагибные с повышенной дольей металла (д, е) и порошковая лента (ж)

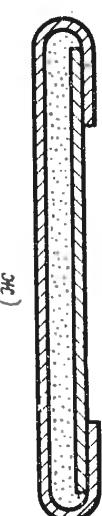

В марках порошковой проволоки и ленты применяют следующие обозначения: ПП — порошковая проволока; ПЛ — порошковая лента, У — углерод; цифра после буквы У — содержание углерода в десятых долях процента; Ч — проволока для сварки и наплавки чугуна; буква О в конце обозначения указывает, что данную проволоку можно использовать для сварки открытой дугой. Значения остальных букв и цифр такие же, как и в марках стальных сварочных и наплавочных проволок.

### 4.3. Неплавящиеся электроды для дуговой сварки и резки

Для дуговой сварки и резки используют угольные, графитовые и вольфрамовые неплавящиеся электроды. Они имеют высокую температуру плавления и служат только для поддержания горения дуги, не участвуя в формировании металла шва. Угольные электроды изготавливают прессованием из

порошка кокса с последующим отжигом при температуре  $\approx 1400^{\circ}\text{C}$ . Различают два вида этих электродов — омедненные и неомедненные. Применяют их для сварки металлов, воздуха, дуговой резки, удаления прибылей отливок и других работ. Угольные электроды выпускают трех марок: ВДК — воздушно-дуговые круглые; ВЛП — воздушно-дуговые плоские; СК — сварочные круглые.

Электроды марки ВДК изготавливают номинальными диаметрами 6, 8, 10 и 12 мм и длиной  $300 \pm 10$  мм, марки ВЛП — номинальным сечением  $12 \times 5$  и  $18 \times 5$  и длиной  $(350 \pm 10)$  мм, марки СК — номинальными диаметрами 4, 6, 8, 10, 15 и 18 мм и длиной  $(250 \pm 10)$  мм.

Изготовление графитовых электродов, пред назначенных для дуговой сварки или резки, стандартом не предусмотрено. Их можно изготовить из остатков или отходов электропроводов плавильных печей разрезкой с последующим обтачиванием. Сопротивление графита в 4 раза меньше, чем сопротивление угеля, — это позволяет использовать графитовые электроды при больших плотностях тока.

**Вольфрамовые электроды** изготавливают методами проплавки металлургии либо из чистого порошка вольфрама, либо с присадками (до 2%) оксидов лантана, иттрия или тория. Введение оксидов этих металлов облегчает зажигание дуги и повышает устойчивость ее горения. Для уменьшения расхода электродов зажигать дугу следует на вспомогательной графитовой пластине.

При сварке коррозионно-стойких и жаропрочных сталей, алюминиевых и магниевых сплавов толщиной до 4 мм диаметр электрода назначают примерно равным толщине менее тонкой заготовки.

Перел началом сварки электроды затачивают; угол заточки утолщенных и графитовых электродов —  $60\ldots70^{\circ}$ , вольфрамовых —  $10\ldots30^{\circ}$ .

#### 4.4. Покрытые электроды для ручной дуговой сварки и наплавки

Плавящийся покрытый электрод (рис. 4.2) представляет собой металлический стержень, на поверхность которого окунанием или опрессовкой под давлением наносят покрытие определенного состава и толщины, которое должно обеспечить: легкое зажигание и устойчивое горение дуги; получение металла шва требуемого химического состава; равномерное расплавление электродного стержня и покрытия; высокую производительность при неболь-

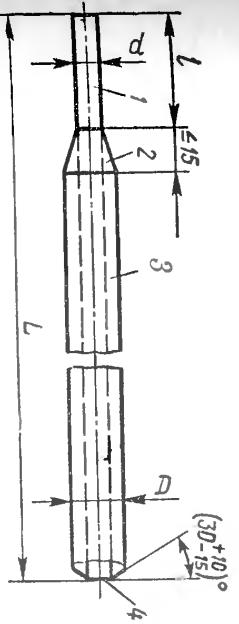


Рис. 4.2. Плавящийся покрытый электрод:  
1 — стержень, 2 — участок перехода, 3 — покрытие, 4 — контактный торец без покрытия;  $D$  — диаметр покрытия конца электрода,  $L$  — длина электрода,  $d$  — номинальный диаметр стержня,  $l$  — длина защищенного от покрытия конца

стальных электродов изготавливают в соответствии с ГОСТ

#### 4.3. Размеры электродов, мм (ГОСТ 9466—75)

Номинальный диаметр $d$ стержня	Номинальная длина $L$ электрода со стержнем из стальной проволоки		Длина $l$ защищенного от покрытия конца электрода (пределение отклонения $\pm 5$ мм)
	низкоуглеродистой или легированной	высоколегированной	
1,6	200; 250	150; 200 (250)	
2	250 (300)	200; 250 (300)	20
2,5	250; 300 (350)	250 (300)	
3	300; 350 (450)	300; 350	
4	350; 400	350 (450)	25
5; 6; 8	450	350; 450	
10; 12			30

Примечание. Размеры в скобках не рекомендуются для изготовления электродов.

**9466—75, 9467—75, 10051—75, 1052—75.** Размеры электродов должны соответствовать значениям, указанным на рис. 4.2 и в табл. 4.3.

Покрытые электроды классифицируют по следующим признакам: назначению; типам маркам; толщине покрытия; качеству; видам покрытия; применению для сварки или наплавки в различных пространственных положениях; роду и полярности тока.

#### 4.4. Типы покрытых электродов для сварки конструкционных сталей (ГОСТ 9467—75)

Тип электрода	Механические характеристики*				
	Металла шва или наплавленного металла	сварного соединения, выполненного электродом диаметром <3 мм			
	Временное сопротивление разрыву $\sigma_B$ , МПа	Относительное удлинение $\delta$ , %	Ударная вязкость $a$ , Дж/см <sup>2</sup>	Временное сопротивление разрыву $\sigma_B$ , МПа	Угол изгиба $\alpha$ , град
Э38	380	14	30	380	60
Э42	420	18	80	420	150
Э46	460	—	—	460	—
Э50	500	16	70	500	120
Э42А	420	—	—	150	420
Э46А	460	22	—	140	460
Э50А	500	—	—	130	500
Э46Б	460	—	—	140	460
Э55	550	20	—	120	550
Э60	600	18	100	660	120
Э70	700	14	60	—	—
Э85	850	12	—	—	—
Э100	1000	10	—	50	—
Э125	1250	8	—	—	—
Э150	1500	6	—	40	—

\* Минимальные значения.

По назначению покрытые электроды подразделяют на следующие: У — для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с времененным сопротивлением разрыву до 600 МПа; Л — для сварки легированных конструкционных сталей с времененным сопротивлением разрыву выше 600 МПа; Т — для сварки легированных теплоустойчивых сталей; В — для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами; Н — для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.

По типам и маркам покрытые электроды различают также в зависимости от назначения: 14 типов — для сварки конструкционных сталей (табл. 4.4), 9 типов — для сварки теплоустойчивых сталей (табл. 4.5); 49 типов — для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами (табл. 4.6); 44 типа — для ручной

#### 4.5. Типы покрытых электродов для сварки легированных теплостойчивых сталей (ГОСТ 9467—75)

Тип электрода	Механические характеристики* металла шва или наплавленного металла				
	Временное сопротивление разрыву $\sigma_B$ , МПа	Относительное удлинение $\delta$ , %	Ударная вязкость $a$ , Дж/см <sup>2</sup>	Угол изгиба $\alpha$ , град	Кость $a$ , Дж/см <sup>2</sup>
Э-09М	—	450	—	—	100
Э-09МХ	—	460	—	—	90
Э-09Х1М	—	480	—	—	—
Э-05Х2М	—	—	—	—	—
Э-09Х2М1	—	500	—	16	80
Э-09Х1МФ	—	500	—	—	—
Э-10Х1М1НФБ	—	—	—	15	70
Э-10Х3М1БФ	—	500	—	—	—
Э-10Х5МФ	—	—	—	14	60

\* Минимальные значения.

дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами (табл. 4.7).

По толщине покрытия электроды подразделяют в зависимости от отношения  $D/d$  (см. рис. 4.2): М — с тонким покрытием

**4.6. Типы покрытых электролов для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами (ГОСТ 10052—75)**

Механические характеристики* металла плава или наплавленного металла	Механические характеристики* металла плава или наплавленного металла	Тип электрода	
		Бремяное сопротивление разрыву $\sigma_B$ , МПа	Относительное удлинение $\delta$ , %
Э-12Х13	600	16	50
Э-06Х13Н	650	14	—
Э-10Х17Т	650	—	—
Э-12Х11НМФ	700	15	50
Э-10Х16Н4Б	1000	8	40
Э-04Х20Н9	550	30	100
Э-07Х20Н9	650	20	—
Э-06Х22Н9	550	30	100
Э-08Х16Н8М2	24	120	—
Э-08Х17Н8М2	22	80	—
Э-02Х19Н9Б	550	24	—
Э-08Х19Н10Г2Б	550	15	40
Э-08Х20Н9Г2Б	600	25	80
Э-10Х17Н13С4	550	15	40
Э-08Х19Н9Ф2С2	600	25	90
Э-10Х25Н13Г2	650	25	70
Э-12Х24Н14С2	600	24	60
Э-10Х25Н13Г2Б	650	15	50
Э-03Х15Н9АГЧ	600	30	120

\* Минимальные значения.

( $D/d \leq 1,2$ ); С — со средним покрытием ( $1,2 < D/d \leq 1,45$ ); Д — с толстым покрытием ( $1,45 < D/d \leq 1,8$ ); Г — с особо толстым покрытием ( $D/d > 1,8$ ).

По *качеству* электролов подразделяют на три группы. В по- нятие качества входят: предельные отклонения длины электрода от номинального (например, для электролов 1-й группы — не более  $\pm 3$  мм, для электролов 2-й и 3-й групп — не более  $\pm 2$  мм); кривизна электролов; разностенность толщины покрытия; состоя- ние поверхности покрытия и др.

По видам покрытия различают следующие электроловы: А — с кислым покрытием; Б — с основным покрытием; Ц — с целлю- лозным покрытием; Р — с рутиловым покрытием; П — с покры- тием прочих видов (табл. 4.8). При наличии в составе покрытия железногого порошка в количестве более 20 % к обозначению вида покрытия электролов добавляется буква Ж.

По применению для сварки или наплавки в различных про- странственных положениях электролов подразделяют: 1 — для всех положений; 2 — для всех положений, кроме вертикального сверху вниз; 3 — для нижнего и вертикального снизу вверх; 4 — для нижнего и нижнего «в лодочку».

По роду и полярности тока, применяемого для сварки или наплавки, а также по номинальному напряжению холостого хола используемого источника питания сварочной дуги переменного тока частотой 50 Гц электролов обозначают в соответствии с табл. 4.9.

Продолжение табл. 4.6

Механические характеристики* металла плава или наплавленного металла	Механические характеристики* металла плава или наплавленного металла	Тип электрода	
		Бремяное сопротивление разрыву $\sigma_B$ , МПа	Относительное удлинение $\delta$ , %
Э-10Х24Н16Г6	550	25	90
Э-09Х15Н25М6Г2Ф	650	30	100
Э-04Х16Н35Г6М7В	600	25	80
Э-06Х25Н40М7Г2	600	30	120

**4.7. Типы покрытых электродов для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами (ГОСТ 19051—75)**

Тип электрода	Твердость $HRC_0$	
	после наплавки	после термической обработки
Э-10Г2	20...28	—
Э-11Г3	28...35	—
Э-12Г4	35...40	—
Э-15Г5	40...44	—
Э-16Г2ХМ	35...39	—
Э-30Г2ХМ	31...41	—
Э-35Г6	50...57	—
Э-37Х9С2	52...58	—
Э-70Х3СМТ	—	52...60
Э-80Х4С	56...62	—
Э-95Х7Г5С	25...32	—
Э-65Х11Н3	25...33	—
Э-25Х10Г10С	40...50	—
Э-08Х17Н8С6Г	28...37	—
Э-30В8Х3	40...50	—
Э-80В18Х4Ф	—	—
Э-90В10Х5Ф2	57...62	—
Э-24Х12	40...48	—
Э-20Х13	—	33...48
Э-35Х12Г2С	—	54...62
Э-35Х12В3СФ	—	50...58

ГОСТ 9466—75 устанавливает условное обозначение для каждой марки электродов (рис. 4.3), которое должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами. В условном обозначении электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей с  $\sigma_b < 60 \text{ кгс/мм}^2$  после букв **Е** тире не ставят.

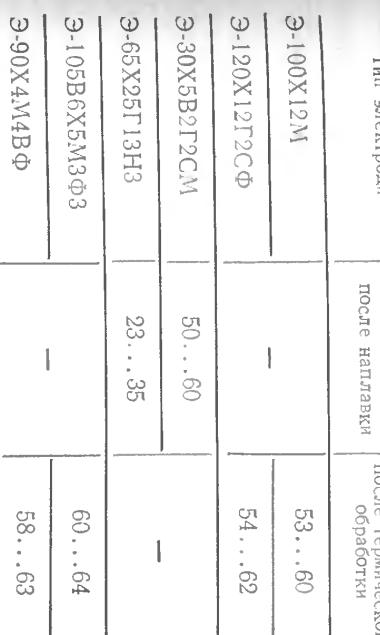


Рис. 4.3. Структура условного обозначения электродов:

1 — тип, 2 — марка, 3 — диаметр (мм), 4 — назначение, 5 — толщина покрытия (мм), 6 — группа (по качеству); Е — электрод, 7 — характеристика наплавленного металла и металла шва (ГОСТ 9467—75, ГОСТ 9466—75, ГОСТ 10051—75, ГОСТ 10052—75), 8 — вид покрытия, 9 — допустимые промышленные положения сварки или наплавки, 10 — род и полярность тока, 11 — нальное напряжение холостого хода (В), 12 — ГОСТ 9466—75, 12 — ГОСТ или ТУ на типы электродов

зано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами. В условном обозначении электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей с  $\sigma_b < 60 \text{ кгс/мм}^2$  после букв **Е** тире не ставят.

В технической документации (чертежи, технологические карты, технические условия и др.) в обозначение электродов входят марка, диаметр, группа качества и ГОСТ 9466—75. Например, УОНИ-13/45—4,0—2 ГОСТ 9466—75.

**4.8. Типы покрытий и марки электродов общего назначения для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей**

*Продолжение табл. 4.8*

Условное обозначение и характеристика покрытия	Условное обозначение и характеристика покрытия		Тип и марка электрода
	Тип и марка электрода		
<b>Кислое — А</b>			
Образует шлаки, в состав которых входят силикаты и титанаты марганца и железа, а также компоненты, окисляющие металлы. Защитные газы образуются за счет горения органических составляющих. Наплавленный металл сильно окислен, склонен к горячим трещинам и содержит мало легирующих добавок, изза чего его вязкость и пластичность невысоки. Применяется в электродах, предназначенных для сварки неответственных конструкций из низколегированных сталей. Выделяет много вредных примесей. Электроды с этими покрытиями в настоящее время имеют менее широкое применение, чем с рутиловыми.	Э42 (СМ-5; КП3-32; УНГ-1)		
<b>Рутиловое — Р</b>			
Образует шлаки, в состав которых входит титан, силикаты марганца и железа, а также другие компоненты, практически не содержащие оксидов железа. Титанистый шлак обладает достаточной жидкотекучестью, что обеспечивает хороший контакт между ним и металлом и качественное формирование шва, шлак после остывания легко удаляется. Электроды с рутиловым покрытием имеют хорошие гигиенические свойства, образуя при сгорании небольшое количество аэрозолей, содержащих оксиды марганца. Для повышения производительности некоторые покрытия вводят до 50 % порошка железа	Э42 (АНО-1; АНО-5; АНО-6); Э46 (АНО-3; АНО-4; МР-3; ОЗС-3; РБУ-5); ОЗС-4; ОЗС-6; РБУ-4		
<b>Основное — Б</b>			
Образует шлаки, в состав которых входят силикаты кальция или магния, а также фтористый кальций (главиковый шпат). Содержит не большое количество оксидов железа и других компонентов, окисляющих металлы. Защитные газы образуются за счет диссоциации карбонатов. Наплавленный металл склонен к об разованию горячих трещин, загрязнен примесями, обладает высокими механическими свойствами. Электроды с такими покрытиями используются для сварки конструкций, работающих при температуре до $-70^{\circ}\text{C}$ . Технологические особенности: сварку ведут на постоянном токе обратной полярности, короткой дугой; козырек покрытия должен быть опущен в сварочную ванну; жестко выполнять соединение широкими плавами, возможно дольше удерживая ванну в жидком состоянии. Электроды с основным покрытием применяют для сварки конструкций из нержавеющей стали, окалистой, коррозионно-стойких, окалистостойких, жаропрочных и других специальных сталей и сплавов. В аэрозолях, образующихся при сварке покрытий, содержатся различные фтористые соединения, поэтому при сварочных работах в закрытых помещениях необходима хорошая вентиляция, а сварщики должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты дыхательных органов или работать с подачей чистого воздуха в зону дыхания сварщика	Э42А (УОНИ-13/45; СМ-11; УП-2/45; ОЗС-2); Э46А (Э-138/45Н); Э50 (ВСН-3); Э50А (УОНИ-13/55; ДСК-50; УП-1/55; УП-2/55; Э-138/50Н; АН-Х7); Э60А (УОНИ-13/65); Э55 (УОНИ-13/55); Э70 (ЛК3-70); Э85 (УОНИ-13/85; УОНИ-13/85у)		
<b>Целлюзное — Ц</b>			
Основной являются органические составляющие (чаще всего — электронная целлюлоза марки ЭЦ), обра зующие защитные газы. В качестве раскислителей вводят ферросплавы марганца, в качестве шлакообразу-	Э42 (ОМА-2; ВСЦ-1; ВСЦ-2); Э50 (ВСЦ-3)		

*Продолжение табл. 4.8*

Условное обозначение и характеристика покрытия

Тип и марка электрода

юдных добавок — рутил, карбонаты, алюмосиликаты и др. Легирование металла шва осуществляется через проволоку, а также введением в состав покрытия металлических порошков и ферростлавов. Целлюзомные покрытия образуют на шве тонкий слой шлака. Электролы с такими покрытиями удобны для выполнения монтажных работ, когда необходимо накладывать швы во всех пространственных положениях, обеспечивают качественные провар корня шва и формирование обратной стороны последнего

#### 4.9. Обозначения электролов в зависимости от рода тока и напряжения холостого хода

Рекомендуемая полярность постоянного тока	Напряжение холостого хода источника переменного тока, В		Обозначение
	Номинальное значение	Пределевые отклонения	
Обратная	—	—	0
Любая	50	±5	1
Прямая	50	±5	2
Обратная			3

Э-11Г3 — тип электрода по ГОСТ 10051—75; ОЗН-300у — марка электрода; 5,0 — диаметр, мм; Н — для наплавки поверхностных слоев металла с особыми свойствами; Д1 — с толстым покрытием 1-й группы качества; Е — электрод; 300/32 (300 — твердость по Виккерсу HV 300; 32 — твердость по Роквеллу HRC<sub>3,32</sub>); 1 — без термообработки; Б — основное покрытие; 4 — для наплавки в нижнем положении; О — для сварки на постоянном токе обратной полярности.

В табл. 4.10...4.14 (с. 78...97) указаны технологические свойства покрытых электролов для сварки различных сталей, цветных металлов, а также сплавов на их основе. В табл. 4.15 (с. 98, 99) приведены электролы для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами, а в табл. 4.16 (с. 100, 101) — для сварки и наплавки чугуна.

#### 4.5. Сварочные флюсы

Сварочным флюсом называют неметаллический материал, расплав которого (шлак) необходим для выполнения сварки и улучшения качества шва. Расплавляясь, флюсы создают газовый и шлаковый купола над зоной сварочной дуги, а после химико-металлургического воздействия в дуговом пространстве и сварочной ванне образуют на поверхности шва шлаковую корку, в которую выводятся окислы, сера, фосфор и газы. По способу изготовления флюсы делятся на плавленые и неплавленные (керамические).

Плавленые флюсы получают плавлением исходных материа-

ловой сварки; 46 — минимальный гарантированный предел прочности шва, кгс/мм<sup>2</sup>; А — гарантированная повышенная пластичность шва); УОН-13/45 — марка электрода; 3,0 — диаметр, мм; У — для сварки углеродистых и низколегированных сталей; Д2 — с толстым покрытием 2-й группы качества; Е — электрод 43 2(5) — установленная по ГОСТ 9467—75 группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва (43 — времменное сопротивление разрыву — не менее 43 кгс/мм<sup>2</sup>; 2 — относительное удлинение — не менее 22 %; 5 — ударная вязкость — не менее 34,5 Дж/см<sup>2</sup> при температуре —40 °C); Б — основное покрытие; 1 — для сварки во всех пространственных положениях; О — для сварки на постоянном токе обратной полярности.

2. Э-11Г3 — ОЗН-300у — 5,0 — НД1 — ГОСТ 9466 — 75, Е 300/32 — 1 — Б4О ГОСТ 10051 — 75:

ГОСТ 10051 — 75:

**4.10. Технологические свойства покрытых электродов для сварки углеродистых и низколегированных сталей (ГОСТ 9467—75)**

Тип	Электрод	Показатели технологических свойств					Основное назначение			
		Марка	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Диаметр, мм	Допустимая сила тока при сварке в нижнем положении, А	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Режим тока, полярность	Пространственное положение	Особые свойства и рекомендации	
Э42	ВЦС-1	10			120; 170; 220		Переменный и постоянный любой полярности		При сварке этими электродами легко перекрывать зазоры. Вертикальные швы следует накладывать сверху вниз. Сварку можно осуществлять методом опиравания. Покрытие негигроскопично	Наложение (без подкладных колец) первого шва на поворотныестыки труб из низкоуглеродистых и низколегированных сталей
Э42А	УОНИ-13/45	8,5		3; 4; 5	100; 160; 200	1,6	Постоянный обратной полярности	Любое	Сварка выполняется предельно короткой дугой методом опиравания. Покрытие негигроскопично	Сварка особенно ответственных конструкций, работающих при от-
									рицательных температурах, металлических заготовок большой толщины, заварка дефектов литья	
	СМ-11	9,5			130; 160; 250	1,45	Постоянный обратной полярности и переменный		Сварка выполняется методом опиравания. Свариваемые кромки следует тщательно защищать. Электроды нужно хранить в сухом отапливаемом помещении, а отсыревшие прокалить при 300...350 °C в течение 1 ч	Сварка особенно ответственных конструкций, работающих при отрицательных температурах и значительных статических и динамических нагрузках, заварка дефектов литья

Продолжение табл. 4.16

Электрод		Показатели технологических свойств					Пространственное положение	Основное назначение	
Тип	Марка	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Диаметр, мм	Допустимая сила тока при сварке в нижнем положении, А	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Род тока, полярность			
Э46	АИО-3	8,5	3; 4; 5	140; 200; 270	1,6	Постоянный любой полярности и переменный	Любое	Сварка производится дугой средней длины. Допускается сваривать незачищенные кромки. Увлажненные электроды следует сушить при 190...200 °C, после чего хранить в сухом помещении не более 1 сут до сварки	Сварка в заводских и монтажных условиях ответственных конструкций, работающих при статических и динамических нагрузках
	АИО-4	8,3	3; 4; 5	140; 210; 270	1,7				
МР-1	8,5			160; 200; 240				Сварка строительных металлоконструкций, работающих при статических и динамических нагрузках	
	МР-3	7,8	4; 5	200; 260					

Продолжение табл. 4.16

Электрод		Показатели технологических свойств						Основное назначение	
Тип	Марка	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Диаметр, мм	Допустимая сила тока при сварке в нижнем положении, А	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Род тока, полярность	Пространственное положение		
Э46	ОЗС-4	8,5	3; 4; 5	100; 180; 250	1,7	Постоянный любой полярности	Любое	Сварка выполняется дугой средней длины. Отсыревшие электроды следует сушить перед сваркой при 150...180 °C в течение 1 ч	Сварка ответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей
	ОЗС-3	15		200; 240; 350	1,6	Постоянный обратной полярности и переменный	Нижнее	Возможна сварка методом опирания или дугой средней длины. Отсыревшие электроды следует сушить при 150...180 °C в течение 1 ч	Сварка ответственных металлоконструкций и узлов машин из низкоуглеродистых сталей
Э50	ВСН-3	9	3; 4	140; 200				Сварка производится нагретыми электродами методом опирания. Перед сваркой требуется аккуратно зачистить кромки, а также прокалить электроды при 300 °C в течение 1 ч	Сварка ответственных, работающих при отрицательных температурах (до -70 °C), конструкций из стали 10Г2
Э50А	УОНН-13/55	9	3; 4; 5	100; 160; 200	1,7	Постоянный обратной полярности	Любое	Сварка производится методом опирания и короткой дугой. После зажигания дуги следует продвинуть назад на 5..8 мм, получить спокойную ванну и после этого продолжать сварку. Рекомендуется перед сваркой прокалить электроды при 350 °C в течение 1 ч	Сварка ответственных машиностроительных и строительных конструкций, металлических заготовок повышенной голицыны, заварка дефектов литья

Продолжение табл. 4.10

Электрод		Показатели технологических свойств						Основное назначение	
Тип	Марка	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Диаметр, мм	Допустимая сила тока при сварке в нижнем положении, А	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Род тока, полярность	Пространственное положение		
Э50Л	ДСК-50	10	4,5	220; 270	1,4	Постоянный обратной полярности и переменный	Любое	Сварка производится короткой дугой. Кромки перед сваркой следует тщательно зачистить. Технология сварки аналогична выполняемой электродами УОНИ-13/55. Перед сваркой электроды необходимо прокалить при 350...370 °C в течение 1 ч	
Э55	УОНИ-13/55у	9,5	3; 4; 5	100; 150;	1,6	Постоянный обратной по-	Нижнее	Обычная сварка аналогична вы-	Ванная сварка стержней зрату-
				210		лярности, при ванной сварке — переменный		полняемой электродами УОНИ-13/55. Ванная сварка может выполняться одним или несколькими электродами (гребенкой), перерывы при этом недопустимы. Перед сваркой электроды следует прокалить при 300...350 °C в течение 1 ч	ры железобетонных конструкций из сталей Ст5, 18Г2С, 25ГС, 15ГС и др., монтажная сварка рельсов. Допускается дуговая сварка ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
Э60А	УОНИ-13/65	0		100; 150; 200	1,7		Любое	Сварка производится методом опиравания. Кромки следует тщательно зачистить. Электроды необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении или в герметической таре, отсыревшие прокалить при 400 °C в течение 1 ч	Сварка ответственных машиностроительных конструкций, работающих в условиях тяжелого нагружения и знакопеременных нагрузок, из среднеуглеродистых, низколегированных хромистых, хромомолибденовых и хромокремнемарганцевых сталей

## Продолжение табл. 4.10

Электрод		Показатели технологических свойств							
Тип	Марка	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Диаметр, мм	Допустимая сила тока при сварке в нижнем положении, А	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Род тока, полярность	Пространственное положение	Особые свойства и рекомендации	Основное положение
Э70	ЛКЗ-70	9,5	3; 4; 5	120; 160; 220	1,6	Постоянный обратной полярности, при выпуклой сварке — переменный	Нижнее	Сварка производится предельно короткой дугой. Обязательна тщательная зачистка кромок. Электроды следует хранить в сухом отапливаемом помещении или в герметической таре, а отсыревшие прокалить при 300...350 °C в течение 1 ч	Сварка ответственных машиностроительных конструкций из низколегированных сталей повышенной прочности
Э85	УОНИ-13/85у	10		120; 180; 220		Постоянный обратной полярности и переменный	Любое	Сварка производится предельно короткой дугой с предварительной зачисткой кромок. Электроды следует хранить в герметической таре, а отсыревшие прокалить при 300...350 °C в течение 1 ч	Ванная сварка рельсов и стержней арматуры, когда требуется более высокая прочность шва, чем могут обеспечить электроды УОНИ-13/55у (например, при сварке сталей 25ГС, 25Г2С, 30ХГ2С), а также сварка обычным способом особо ответственных конструкций из высокопрочных сталей

Примечание. Значения силы тока указаны в соответствии со значениями диаметра электрода.

**4.11. Технологические свойства покрытых электродов для сварки теплоустойчивых сталей (ГОСТ 9467—75)**

Электрод		Показатели технологических свойств						Основное назначение
Тип	Марка	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Диаметр, мм	Допустимая сила тока при сварке в нижнем положении, А	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Род тока, полярность	Пространственное положение	
Э-09МХ	ЦЛ-14	10,5	4; 5	180; 240	1,6	Постоянный обратной полярности и переменный	Любое	Сварка производится с предварительным подогревом заготовок из стали 12ХМ до 250...300 °C. После сварки следует осуществить высокий отпуск при 710 °C
	ГЛ-14	8	3; 4; 5	120; 180; 220	1,5	Постоянный обратной полярности	Любое	Сварка производится короткой дугой с предварительным и сопутствующим подогревом заготовок до 200 °C. После сварки следует осуществить высокий отпуск при 710 °C. Отсыревшие электроды нужно прокалить при 350 °C в течение 1 ч
Э-09МХ	ЦЛ-30	10,4	4; 5	160; 210	1,6	Постоянный обратной полярности	Низкое и вертикальное	Сварка производится с предварительным и сопутствующим подогревом заготовок из стали 34ХМ до 350 °C, из стали 20Х3МВФ — до 450 °C. Необходима прокалка электродов перед сваркой при 350 °C в течение 1 ч
	ЦЛ-20	10,3	4; 5	160; 210	1,6	Постоянный обратной полярности	Любое	Сварка производится короткой дугой с предварительным и сопутствующим подогревом заготовок с последующим высоким отпуском
Э09Х1МФ								Сварка ответственных, работающих при 500...700 °C конструкций из сталей 20ХМФ, 20ХМФЛ, 12ХНП

## Продолжение табл. 4.11

Электрод		Показатели технологических свойств							Основное назначение	
Тип	Марка	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Диаметр, мм	Допустимая сила тока при сварке в нижнем положении, А	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Род тока, полярность	Пространственное положение	Особые свойства и рекомендации		
Э-10Х3МНФ	ЦЛ-26М	10,5	3; 4; 5	130; 140; 210	1,6	Постоянный обратной полярности	Любое	при 700...740 °С в течение 3 ч. Перед сваркой необходимо зачистить кромки и прокалить электроды при 330...350 °С в течение 45 мин	Сварка конструкций, работающих при 600 °С, из жаропрочных сталей 15ХМФКР и 12Х2МФБ перлитового класса. Возможно применение для сварки тонкостенных заготовок из всех теплоустойчивых перлит-	
Э10Х5МФ	ЦЛ-17-63	10,5	3; 4	120; 160	1,6			дует осуществить высокий отпуск при 740...760 °С в течение 5 ч. Перед сваркой электроды нужно прокалить при 330...350 °С в течение 1 ч	ных сталей	
									Возможна сварка короткой дугой по зазорам. Необходимы предварительный и сопутствующий подогрев заготовок до 300...400 °С, после сварки — высокий отпуск при 760 °С в течение 3 ч, далее — медленное охлаждение до 500 °С, а затем на воздухе. Перед сваркой электроды следует прокалить при 300...350 °С в течение 45 мин	Сварка ответственных, работающих при температурах до 450 °С конструкций из сталей Х5М, 15Х5МФА

Примечание. Значения силы тока указаны в соответствии со значениями диаметра электрода.

#### 4.12. Покрытые электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей (ГОСТ 9467—75)

Электрод		Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Рекомендуемая термообработка заготовок	Основное назначение
Тип	Марка			
Э-09МХ	ЦЛ-14	10,5	Предварительный подогрев до 200...300 °C, отпуск при 710...730 °C в течение 3 ч	Сварка работающих при температуре до 540 °C котлов и трубопроводов из сталей 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ и др.
	ОЗС-11	8...9	Предварительный и сопутствующий подогрев до 150...200 °C, отпуск при 710 °C в течение 3 ч	Сварка работающих при температуре до 510 °C конструкций из сталей 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и др.
Э-09Х1М	ТМЛ-1			
Э-09МХ	ТМЛ-2	9,5...10,2		
Э-09Х1МФ	ТМЛ-3			Сварка работающих при температуре до 570 °C паропроводов из хромомолибденовых и хромомолибденонадиевых сталей
	ЦЛ-20	10,3	Предварительный и сопутствующий подогрев до 150...200 °C, отпуск при 710 °C в течение 3 ч	То же, кроме тонкостенных трубопроводов
Э-09Х1М	ЦЛ-38		Отпуск при 710...730 °C в течение 3 ч	Сварка тонкостенных трубопроводов, работающих при температуре до 540 °C, из тех же сталей

Э-09Х1МФ	ЦЛ-39		Отпуск при 730...750 °C в течение 5 ч	То же, с рабочей температурой до 585 °C
Э-10Х5М1ВФ	ЦЛ-26М	10,5	Отпуск при 740...760 °C в течение 5 ч	То же, с рабочей температурой до 600 °C; сварка разнородных сталей, например 1Х11В2МФ и 12Х1МФ
Э-10Х5МФ	ЦЛ-17	9,5...10,5	Предварительный и сопутствующий подогрев до 350...450 °C	Сварка конструкций, работающих в агрессивных средах при температуре до 450 °C, из сталей 15Х5М, 12Х5МА, 15Х5МФА

#### 4.13. Покрытые электроды для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами

Электрод		Материал стержня (ГОСТ 2246—70)	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Основное назначение
Тип (ГОСТ 10052—75)	Марка			
Для сварки коррозионно-стойких сталей				
Э-07Х20Н9	ОЗЛ-8	Св-04Х19Н9	12...14	Сварка хромоникелевых сталей при нежестких требованиях к отсутствию межкристаллитной коррозии (МКК) металла шва
Э-12Х13	УОНН-13/НЖ	Св-12Х13	10...12	Сварка ответственных конструкций из хромистых сталей 08Х13, 12Х13

Продолжение табл. 4.13

Электрод			Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Основное назначение
Тип (ГОСТ 10052-75)	Марка	Материал стержня (ГОСТ 2246-70)		
Э-02Х21НН10Г2	ОЗЛ-22	Св-01Х18Н10	12...14	Сварка конструкций, работающих в агрессивных средах типа азотной кислоты, из сталей Х18Н10, Х18Н12 и др.
Э-04Х20Н19	ОЗЛ-14Л	Св-01Х19Н9	10...12	Сварка хромоникелевых сталей 08Х18Н10, 06Х18Н11 и др. при предъявлении к металлу шва требований стойкости к МКК
Э-08Х17Н18М2	ПИАТ-1	Св-04Х19Н9	10...11	Сварка конструкций из хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей; наиболее пригодны для сварки тонколистового металла
Э-07Х19НН11М3Г2Ф	ЭА-400/10У	Св-04Х19Н11М3	12	Сварка корпусов энергооборудования и трубопроводов, работающих в контакте с агрессивной средой при температуре до 350 °C, из сталей 12Х18Н12Т, 1Х17Н12М2Т и др.
	ХА-400/10Т		14,5	
Для сварки жаростойких сталей				
Э-10Х25НН13Г2	ОЗЛ-6	Св-07Х25Н13	11...12	Сварка слабонагруженных конструкций, работающих в агрессивных средах при температуре до 1000 °C, из сталей 20Х23Н13, 20Х23Н18, 15Х25Т и др.

Э-12Х24НН1С2	ОЗЛ-5	Св-10Х20Н15	12,5	Сварка конструкций, работающих при 900...1100 °C, из стали Х25Н12С2 и др., а также конструкций, работающих при 350 °C, из коррозионностойких сталей
Э-28Х24НН16Г6	ОЗЛ-9А	Св-30Х25Н16Г7	13...14	Сварка конструкций, работающих в агрессивных средах при температуре до 1050 °C, из хромоникелемарганцевых и хромоникелевых сталей
Э-10Х17НН13С4	ОЗЛ-29	Св-02Х17Н14С4	14,5...16	Сварка конструкций, работающих при температуре до 1100 °C в агрессивных и науглероживающих средах, из сталей 20Х20Н14С2, 20Х25Н20С2
Для сварки жаропрочных сталей				
Э-09Х19НН11Г3М2Ф	ЦТ-1	Св-04Х19Н9	13	Сварка работающих при температуре до 630 °C узлов установок сверхвысокого давления, деталей турбин, трубопроводов из сталей 12Х18Н9Т, 1Х14Н14В2М и др.
	ЦТ-7-1	Св-06Х19Н9Т	10,5	
	ЦТ-7	Св-08Х19Н12М3	13	
Э-08Х20Н9Г2Б	ЦТ-15-1	Св-07Х19Н10Б	12	Сварка работающих при температуре до 650 °C конструкций и паропроводов из жаропрочных сталей
Э-08Х19НН10Г2Б	ЦТ-15	Св-08Х19Н10Т		
Э-08Х16Н8М2	ЦТ-26-1	Св-0Х15Н8М2 (ЭП-290)	10,5	Сварка работающих при температуре до 850 °C узлов паропроводов и теплообменников из жаропрочных и жаростойких сталей
Э-08Х16Н8М2	ЦТ-26	Св-Х16Н9М2 (ЭП-377)		

**4.14. Покрытые электроды для сварки цветных металлов и сплавов на их основе**

Тип или марка металла-стержня	Марка электрода	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Временное сопротивление наплавленного металла, МПа	Основное назначение
-------------------------------	-----------------	-------------------------------	---	--	---------------------

**Для сварки алюминия и его сплавов**

Св-А5	ОЗА-1	6,32	2,3	65...85	Сварка и наплавка при изготовлении и ремонте изделий из алюминия марок А6, АД0, АД1, АД
	АФ-4аКр				
Св-АМц или Св-АК5 (ГОСТ 7871—75)	А2	7,5...7,8	2,5	100...110	Сварка при изготовлении и ремонте изделий из сплавов АМц и АЛ-9
Св-АК5 (ГОСТ 7871—75)	ОЗА-2	6,25...6,5	2,3	Не менее 100	Сварка и наплавка деталей из третичных сплавов АЛ-2, 4, 5, 9, 11

**Для сварки меди и ее сплавов**

Медь М1	«Комсомолец-100»	14	1,4	270	Сварка листовой меди, содержащей не более 0,01 % кислорода, и меди с низкоуглеродистой сталью
МН-5 (ЦМТУ 4708—55)	МН-5	12		250	Сварка медно-никелевых труб из сплава МИЖ5-1 и сварка этих труб с латунью Л90 и бронзой БрАМц9-2
БрАМц8-5-1,5 (ТУ 58—61)	АИМц ЛКЗ-АБ	16,5	1,2	500	Исправление дефектов (заварка) в отливках из бронз типов БрАМц9 и АН

**4.15. Покрытые электроды для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами**

Электрод		Коэффициент на- плавки, г/(А·ч)	Твердость H <sub>2</sub> - плавленного ме- талла, HRC <sub>0</sub>	Основное назначение
Тип (ГОСТ 10051—75)	Марка			
Э-10Г2	ОЗН-250у		20...28	
Э-11Г3	ОЗН-300у		20...35	
Э-12Г4	ОЗН-350у	7...8	35...40	
Э-15Г5	ОЗН-400у		40...44	
	ОЗШ-1	8...8,5	35...39	
Э-16Г2ХМ (ТУ 14-4-317--73)	ОЗШ-2		Не менее 56	
		9...10		
Э-37Х9С2	ОЗШ-3		52...58	<b>Наплавка в нижнем и вертикальном положени- ях обрезных и вырубных штампов и быстроизна- шивающихся деталей машин</b>
Э-110Х14В13Ф2 (ТУ 14-4-779—76)	ВСН-5		50...55	
	ВСН-8		Не менее 57	Наплавка быстроизнашивающихся деталей, ра- ботающих при значительных ударных нагрузках в условиях абразивного изнашивания
Э-95Х7Г5С	12АН/ЛИВТ	8,3	25...32	Наплавка деталей экскаваторов, землеройных машин, работающих при ударных нагрузках
Э-320Х25С2ГР	Т-590		57...65	Наплавка стальных и чугунных деталей, под- вергнутых абразивному изнашиванию, работаю- щих без ударных нагрузок
Э-320Х23С2ГР	Т-620	8,5	55...62	То же, при ударных нагрузках
Э-70Х3СМТ	ЭН-60М	9	56...62	Наплавка штампов для холодной штамповки
Э-65Х11Н3	ОМГ-Н	9,2	25...33	Наплавка щек дробилок, железнодорожных крестовин и других деталей из стали Г13Л

#### 4.16. Покрытые электроды для сварки и наплавки чугуна

Тип или марка металла стержня	Марка электрода	Род тока, полярность	Пространственное положение	Основное назначение
Б — чугунный пруток (ГОСТ 2671—70)	ОМЧ-1			Ремонт чугунных изделий методом горячей сварки; сварка с частичным нагревом при ремонте крупных изделий
А и Б (ГОСТ 2671—70)	ВЧ-3 ЭПЧ	Постоянный обратной полярности и переменный	Нижнее	Исправление дефектов чугунного литья методом горячей сварки
ИМЖМп 28-2,55-1,5	МНЧ-1	Постоянный обратной полярности	Нижнее и вертикальное	Сварка и наплавка изделий без подогрева, когда требуется получение вязких, хорошо обрабатываемых швов; исправление дефектов на обработанных поверхностях
Лента никелевая НП2 (ГОСТ 2170—73)	ОЗЧ-3			
Св-04Х19Н9 (оболочка — медь)	ЛНЧ-1			Заварка (без подогрева) трещин на изделиях, требующих герметичности швов и подлежащих механической обработке
Св-08, Св-08А	ЦЧ-4		Нижнее	
Св-08Н50	ОЗЖН-1 ЦЧ-3А		Нижнее и вертикальное Нижнее	Сварка изделий из высокопрочного чугуна; заварка дефектов; сварка чугуна со сталью
				Исправление дефектов деталей из серого и высокопрочного магниевого чугуна сваркой без подогрева

**4.17. Химический состав некоторых плавленых флюсов и их примерное назначение**

Марка флюса	Состав										Примерное назначение
	Оксид кремния—кремезем ( $\text{SiO}_2$ )	Оксид марганца ( $\text{MnO}$ )	Оксид кальция ( $\text{CaO}$ )	Оксид магния ( $\text{MgO}$ )	Оксид алюминия — глинозем ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	Фтористый кальций ( $\text{CaF}_2$ )	Оксид железа ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	Сера (S)	Фосфор (P)	Углерод (C)	
Содержание (не более), % (мас.)											
АН-348А	41...44	34...38		5...7,5	4,5	4...5,5			0,12		
ОСЦ-45	38...44	38...44	6,5	2,5		6...9	2	0,15		—	—
АН-60	42,5...46,5	36...41	3...11	0,5...3	5	5...8	1,5		0,15		
АН-348-АМ	41...44	34...38		5...7,5	4,5	3,5...4,5			0,12		
ОСЦ-45М	38...44	38...44	6,5		5	6...9	2	0,15			
ФЦ-9	38...31	38...41		2,5	10...13	2...3		0,1	0,1		
АН-8	33...36	21...26	4...7	5...7,5	10...15	13...19	1,5...3,5	0,15	0,15		Электрошлаковая сварка сталей
АН-20	19...24	0,5	3...9	9...13	27...32	25...33		0,08		0,05	Сварка легированных сталей
АН-22	18...21,5	7...9	12...15	11,5...15				0,05			Сварка коррозионно-стойких и жаропрочных легированных сталей
АН-26	29...33	2,5...4	4...8	15...18	19...23	20...24	1,5	0,1	0,1	0,05	Сварка хромоникелевых сталей
АН-30	2...5		16...20,5	13...16	39...44	19...23	1	0,08		0,05	Наплавка высоколегированных сталей
АН-70	8		25...35	—	30...40	20...30	—	0,09		1...3	Цуговая и электрошлаковая сварка хромоникелевых сталей при работе сварных соединений в сильно агрессивной среде
48-Оф-6	3,5...6	0,3	16...20	2	20...24	50...60		0,025	0,025		
НФ-8	2	—	12...18	—	25...35	45...55		0,05	0,05		

лов (кварцевого песка, марганцевой руды, плавикового шпата, каустического магнезита и др.) в электрических или пламенных печах при 1400...1500 °С. Расплавленная масса выливается тонкой струей в воду и гранулируется, приобретая вид крушки размером 0,25...3 мм. Гигроскопичные флюсы, содержащие большое количество фтористых и хлористых солей, подвергают суточной грануляции. Расплавленный флюс выливают в металлическую форму, а после остывания дробят в валках до размера 0,1...3 мм.

Для изготовления *неплавленных* флюсов исходные компоненты измельчают, замешивают на жилком стекле и с целью дополнительного измельчения и получения однородной массы пропускают через экструдер. После сушки и просеивания флюс готов к употреблению.

Наибольшее применение в сварочном производстве получили плавленые флюсы, к преимуществам которых относятся высокие технологические свойства (защита, формирование шва, отдаляемость шлаковой корки и др.) и малая стоимость. Химический

**4.18. Химический состав флюсов, предназначенных для сварки алюминия, титана и их сплавов**

Марка флюса	Состав	Содержание, % (мас.)	Назначение
АН-А1	Хлористый калий Хлористый натрий Криолит	50 20 30	Дуговая сварка алюминия
АН-А4	Хлористый калий Криолит Хлористый литий	50 30 20	Дуговая сварка алюминиево-магниевых сплавов
АН-А301; АН-А302; АН-А304	Хлористый калий Хлористый литьй Хлористый барий Фтористый литьй	20...60 10...40 5...30 2...20	Электрошлифование сварка алюминия

состав некоторых марок плавленых флюсов, применяемых для сварки сталей, и примерное их назначение указаны в табл. 4.17. Для электродлаковой сварки выбирают флюсы общего назначения (АН-348А, АН-22, 48-ОФ-6, АНФ-5) и предназначенные именно для данного процесса (АН-8 и АН-25). Содержание в этих флюсах оксидов титана обеспечивает их высокую электропроводность в твердом состоянии.

Для сварки меди и ее сплавов можно использовать флюсы ОСП-45, АН-348А, АН-20, АН-26, а для сварки алюминия, титана и их сплавов — указанные в табл. 4.18.

#### 4.6. Защитные газы

Защитные газы предназначены для защиты дуги и сварочной ванной от вредного воздействия окружающей среды и делятся на химически инертные и активные.

Инертны и называют газы, которые химически не взаимодействуют с нагретым металлом и не растворяются в нем. При их использовании сварку можно выполнять как плавящимся, так и неплавящимся электродом. К инертным газам относятся аргон (Аг), гелий (Не) и их смеси. Они служат для сварки алюминия, титана и их сплавов, склонных при нагреве к энергично-магнитному взаимодействию с кислородом, азотом и водородом. Инертные газы обеспечивают защиту дуги и свариваемого металла, не оказывая на него металлургического воздействия.

Активными называют газы, вступающие в химическое взаимодействие со свариваемым металлом и растворяющиеся в нем. По свойствам различают три группы активных газов: с восстановительными свойствами (водород, оксид углерода); с окислительными свойствами (углекислый газ, водяные пары); выборочной активности (азот активен к черным металлам, алюминию, но инертен к меди и медным сплавам). Основным активным защитным газом является углекислый газ.

Рекомендации по выбору защитных газов даны в табл. 4.19.

Ниже указана стоимость 1 м<sup>3</sup> защитных газов по отношению к азоту.

АН-Т1	Фтористый кальций Хлористый барий Фтористый натрий	79,5 19 1,5	Азот Гелий Аргон Углекислый газ Водород Кислород	1 100 28,6 0,64 2,6 2,1
-------	--	-------------------	---	--

При расчете затрат следует иметь в виду, что гелий имеет более низкую плотность, в результате чего при сварке его расход выше по сравнению с аргоном.

#### 4.19. Защитные газы, рекомендуемые для дуговой сварки различных металлов

Свариваемые металлы	Толщина, мм	Сварка	
		вольфрамовым электродом	плавящимся электродом
Низкоуглеродистые, легированные, конструкционные стали	3	70...80 % Ag+20...30 % CO <sub>2</sub> ; Ag марки В	CO <sub>2</sub> ; 75...90 % Ag+10...25 % CO <sub>2</sub> ; Ag марки Г
Тенлоустойчивые перлитные стали		Ag марки Б	CO <sub>2</sub> ; Ag марки Г; 75...80 % Ag+10...25 % CO <sub>2</sub>
Высоколегированные, коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные стали		Ag марки В; He; 70...80 % Ag+20...30 % CO <sub>2</sub>	Ag марки В; He; Ag марки Г; CO <sub>2</sub> ; 75...90 % Ag+10...25 % CO <sub>2</sub>
Жаропрочные хромоникелевые сплавы	Любая	Ag марки В; He	Ag марки Б; He
Алюминий и его сплавы	6	Ag марки В	Ag марки Б; Ag марки Е (35 % Ag+65 % He)
Титан и его сплавы	Любая	Ag марки А	Ag марки А
Медь и ее сплавы		Ag марки В; He; 70...80 % Ag+20...30 % CO <sub>2</sub>	Ag марки В; He; 70...80 % Ag+20...30 % CO <sub>2</sub>
Магниевые сплавы		Ag марки Б; He	Ag марки Б
Цирконий, молибден, tantal и другие активные металлы		Ag марки А	Ag марки А

Запитные газы хранят и транспортируют в баллонах вместимостью 40...50 л под давлением 150 атм, а жидкую углекислоту — под давлением до 60 атм. Для предохранения от коррозии и быстрого оппознавания баллоны окрашивают в разные цвета и выполняют соответствующие надписи (табл. 4.20). В использованных баллонах необходимо оставлять сжатый газ под давлением не менее 0,2...0,3 МПа (2...3 атм).

#### 4.20. Окраска и маркировка баллонов с газом

Газ	Цвет окраски			Надпись
	баллона	надписи	полосы	
Азот	Черный	Желтый	Коричневый	Азот
Гелий	Коричневый	Белый	—	Гелий
Аргон: технический	Черный	Синий	Синий	Аргон техни-
чистый	Серый	Зеленый	Зеленый	ческий
Углекислый	Черный	Желтый	—	Аргон чистый
Водород	Темно-зеленый	Красный	—	Углекислый газ
				Водород

### 5. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДУГИ

#### 5.1. Требования к источникам питания

В отличие от обычных потребителей электроэнергии (лампы накаливания, электродвигатели, печи сопротивления и др.) электрическая дуга имеет следующие особенности: для зажигания дуги требуется напряжение значительно более высокое, чем для поддержания ее горения; она горит с перерывами, во время кото-

рими свойствами, чем отдельные газы. Для уменьшения разбрьязгивания металла и улучшения условий формирования шва при сварке применяют смесь, состоящую из 95...98 % CO<sub>2</sub> и 5...2 % O<sub>2</sub>. Она способствует мелкокапельному переносу металла и снижению потерь последнего на разбрьязгивание на 30...40 %.

При сварке сталей по узкому зазору пелесообразно применение особых смесей (75 % Ag+25 % CO<sub>2</sub>). В результате использования смеси из 70 % He и 30 % Ag увеличивается производительность сварки алюминия, улучшается формирование шва и обеспечивается возможность сваривать за один проход металлы большей толщины.

рых происходит либо разрыв электрической пети, либо короткое замыкание. Во время горения дуги с изменением ее длины меняется напряжение и сила тока. При коротком замыкании в момент зажигания и переходе калли расплавленного электролита металла на заготовку напряжение дуги падает до нуля.

На основании этих особенностей сформулированы перечисленные ниже требования к источникам питания, которые должны обеспечить три режима — рабочий, холостого хода и короткого замыкания.

1. Напряжение холостого хода на зажимах источника питания (при разомкнутой сварочной цепи) должно в 2...3 раза превышать напряжение горения дуги и быть достаточным для легкого возбуждения, но в то же время его значение не должно быть больше допустимого, безопасного для сварщика. Минимальное напряжение холостого хода установлено в следующих пределах: для источников переменного тока — до 80 В; для источников постоянного тока — до 90 В.

2. Мощность источника питания должна соответствовать толщине свариваемых заготовок. Необходимо, чтобы источник питания был оснащен устройством для плавного регулирования силы тока.

3. Сила тока  $I_{k3}$  при коротком замыкании должна иметь ограниченное значение. Нормальный процесс дуговой сварки обеспечивается, если  $I_{k3} = (1,1..1,5)I_{cv}$ . В некоторых случаях  $I_{k3}$  достигает значения, равного  $2I_{cv}$ . При очень больших значениях  $I_{k3}$  происходит перегрев электрода и источника питания, поэтому время восстановления напряжения от 0 до 25 В после короткого замыкания не должно превышать 0,05 с, что необходимо для устойчивого горения дуги.

5. При изменении напряжения на дуге сила тока не должна существенно изменяться, так как значительные отклонения от параметров режима приведут к снижению качества сварного соединения.

6. Источники питания дуги должны иметь небольшие массы и размеры, быть недорогими и удобными в эксплуатации.

Основными техническими показателями источников питания являются внешняя характеристика, напряжение холостого хода, относительная продолжительность работы и относительная продолжительность включения при прерывистом режиме.

## 5.2. Внешняя характеристика источника питания

Внешней (вольт-амперной) характеристикой источника питания называется зависимость напряжения на зажимах

источника от силы тока. Источники питания могут иметь следующие внешние характеристики: кругопадающую, пологопадающую, жесткую и возрастающую (рис. 5.1).

Характеристика источников питания для ручной дуговой сварки должна быть кругопадающей, обеспечивающей стабиль-

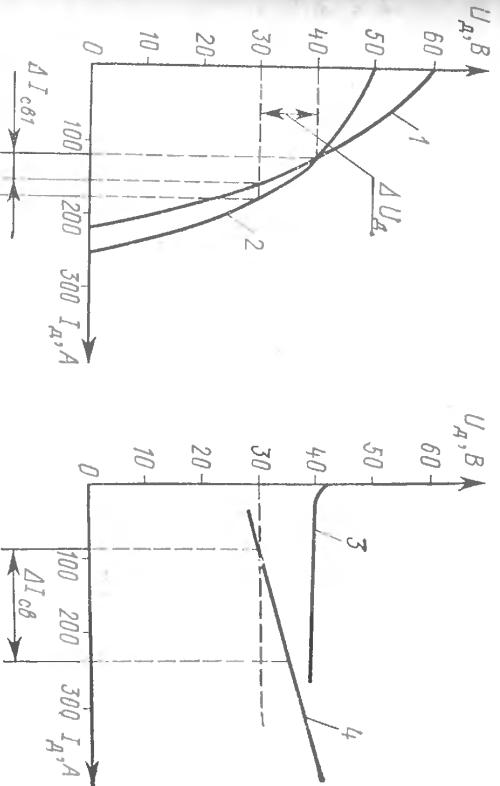


Рис. 5.1. Внешние характеристики источников питания:  
1 — кругопадающая, 2 — пологопадающая, 3 — жесткая, 4 — возрастающая

ность горения дуги при неизбежных изменениях ее длины в процессе сварки. Значения длины дуги и напряжения взаимосвязаны: чем больше длина дуги, тем выше напряжение. При одинаковом падении напряжения  $\Delta U_A$  (изменении длины дуги) сила тока при кругопадающей характеристике изменяется меньше, чем при пологопадающей (см. рис. 5.1):  $\Delta I_{cv1} < \Delta I_{cv2}$ .

Для обеспечения устойчивого горения дуги необходимо, чтобы ее вольт-амперные характеристики (рис. 2.5) и соответствующие характеристики источника питания пересекались в одной точке (рис. 5.2), когда  $U_p = U_{met}$ . Таким образом, точка А характеризует устойчивое горение дуги. В случае уменьшения силы тока напряжение источника станет больше напряжения дуги (см. рис. 5.2, точка В), и сила тока увеличится до значения, равного его значению в точке А. При увеличении силы тока напряжение источника станет меньше напряжения дуги (см. рис. 5.2, точка С), и сила тока уменьшится до первоначального значения. Следовательно, для устойчивого горения дуги внешние характеристики

источников питания должны иметь вполне определенную форму.

При автоматической сварке под флюсом плавящимся электродом проявляется эффект саморегулирования, заключающийся в том, что всякое изменение напряжения на дуге вызывает изменение силы тока и скорости плавления электролой проволоки в противоположном направлении, что ведет к восстановлению исходных параметров.

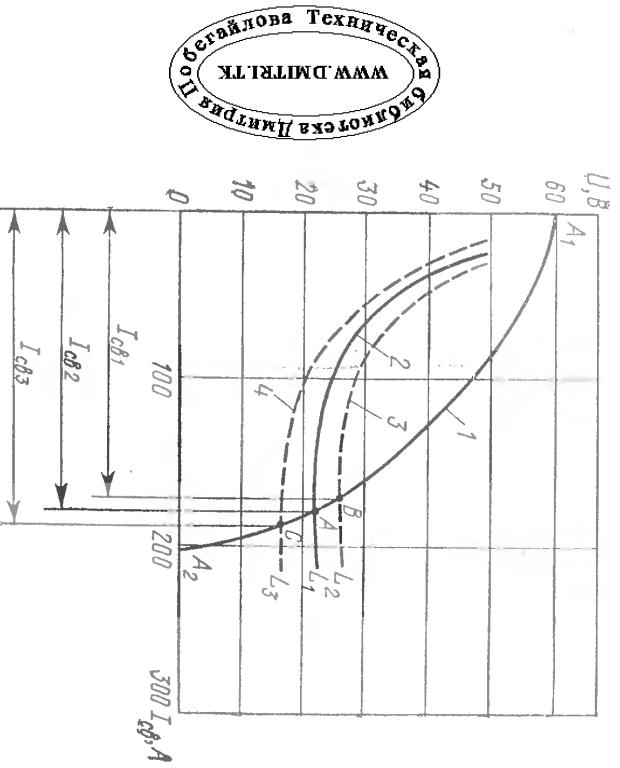


Рис. 5.2. Внешние характеристики источника питания и сварочных дуг длиной  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ :  
1 — вольт-амперная характеристика источника питания,  
2, 3, 4 — вольт-амперные характеристики дуги, А<sub>1</sub>, А<sub>2</sub>,  
А<sub>3</sub> — точки, соответствующие моменту зажигания дуги,  
ее стабильному горению и короткому замыканию

появлению первоначальной длины дуги и связанного с ней напряжения. Например, при уменьшении длины дуги во время прохождения участка с прихваткой снижается напряжение, что вызывает

уменьшение силы тока, рост скорости плавления проволоки и увеличение длины дуги — система приходит в исходное состояние.

Полученные характеристики могут быть получены, если в цепь с другой последовательно включить сопротивления — балластные реостаты при сварке на постоянном токе или дроссели (индуктивные сопротивления) при использовании сварочных трансформаторов.

матров. Конструкции однопостовых источников питания обеспечивают необходимую вольт-амперную характеристику.

Устойчивость процесса сварки тонкой проволокой в заполненных газах на автоматах или полуавтоматах с постоянной скоростью подачи электродной проволоки обеспечивается при жесткой либо пологопадающей характеристике источника питания, когда небольшие отклонения длины дуги от заданной будут вести к существенному изменению силы тока и, как следствие, к быстрому восстановлению исходных параметров.

Источники питания для автоматической и механизированной сварки под флюсом должны иметь пологопадающую характеристику, для сварки в заполненных газах — жесткую или пологопадающую.

Под режимом работы понимается соотношение между временем  $t_{\text{св}}$  сварки и временем  $t_{\text{х.х}}$  холостого хода (перемежающийся режим) или временем  $t_{\text{п}}$  паузы в случае, если источник питания отключается от сети (повторно-кратковременный режим). Во время холостого хода или паузы выполняют смену электродов, сборку заготовок, очистку шва от шлака и других загрязнений, происходит также охлаждение источника питания. Перемежающийся режим характеризуется продолжительностью работы ПР (%), определяемой с помощью выражения

$$\text{ПР} = \frac{t_{\text{св}}}{t_{\text{св}} + t_{\text{х.х}}} \cdot 100. \quad (5.1)$$

Повторно-кратковременный режим характеризуется продолжительностью включения ПР (%), для определения которой используют выражение

$$\text{ПВ} = \frac{t_{\text{св}}}{t_{\text{св}} + t_{\text{п}}} \cdot 100. \quad (5.2)$$

Значение ПР учитывают при ручной дуговой сварке, а также при автоматической и механизированной сварке под флюсом на постоянном токе. В остальных случаях учитывают значение ПВ, которое считают равным ПР. Для ручной дуговой сварки обычно принимают  $t_{\text{св}} + t_{\text{п}} = 5$  мин, причем  $t_{\text{св}} = 3$  мин, а  $t_{\text{п}} = 2$  мин.

За nominalный режим работы однопостовых сварочных генераторов, трансформаторов и выпрямителей принят режим при ПР = 65 % или 60 %, многопостовых источников питания — при ПР = 100 %.

Каждый источник питания рассчитывают на номинальную нагрузку, при которой он работает, не перегреваясь выше допустимых норм. В паспорте источника питания указывают номинальные значения силы тока  $I_H$  и продолжительности работы  $\text{ПР}_H$ .

В тех случаях, когда сварка выполняется при более жестких по сравнению с паспортными режимах, определяют максимальную допустимую силу тока (А):

$$I_{\text{доп}} = I_H \sqrt{\frac{\text{ПР}_H / \text{ПР}}{t}}$$
(5.3)

**Пример.** Определить допустимую силу тока для трансформатора ТС-300 ( $\text{ПР}_H = 60\%$ ,  $I_H = 300$  А), если источник работает непрерывно более 10 мин, т. е.  $\text{ПР} = 100\%$ .

Пользуясь формулой (5.3), находим, что  $I_{\text{доп}} = 300 \sqrt{6/100} \approx 240$  А. Таким образом, при непрерывном режиме работы сила тока не должна превышать 240 А.

## 5.4. Классификация и обозначение источников питания

Источники питания дуги классифицируют по следующим признакам: *роду тока* — на источники постоянного и переменного тока общепромышленного назначения; *количеству одноголостовых подключаемых сварочных постов* — на однопостовые и многопостовые; *назначению* — на источники для ручной дуговой сварки покрытыми электродами; автоматической и механизированной сварки; *ванный сварки*; *шлаковой сварки*; *плазменной сварки и резки*; *источники специального назначения* (для сварки трехфазной дугой, импульсной дуговой сварки и др.); *принципу действия и конструктивному исполнению*; *специализированные* источники питания в установках.

Для обозначения источников питания применяют буквы и цифры. Оно состоит из двух частей, разделенных дефисом: первая буква означает тип изделия (Т — трансформатор, В — выпрямитель, Г — генератор, У — установка); вторая буква — вид сварки (Д — дуговая, П — плазменная, Ш — электроплаковая, Т — трехфазной дугой); третья буква — способ сварки (Ф — под флюсом, Г — в защищенных газах, У — универсальные источники для нескольких способов сварки); отсутствие буквы означает ручную сварку штучными электродами; четвертая буква — дальнейшее пояснение назначения источника (М — для многопостовой сварки, И — для импульсной сварки); одна или две цифры после дефиса — номинальная сила тока источника (окруженено в скобках А); две последующие цифры (например, 02) — регистрационный номер изделия; следующие буква и цифра — климатический класс.

ческое исполнение (У или Т) и категория размещения (2; 3 или 4).

В качестве примера даны обозначения двух источников питания и соответственно их расшифровка:

ВЛГМ-1602УЗ — выпрямитель для ручной сварки в защитных газах многопостовой; сила тока — 1600 А; регистрационный номер изделия — 02; климатическое исполнение — У; категория размещения — 3.

## 5.5. Источники питания переменного тока


К этим источникам питания относятся сварочные трансформаторы, предназначенные для одного поста и применяемые для ручной дуговой сварки штучными электродами и для механизированной сварки под флюсом, а также

трехфазные источники питания. Сварочные трансформаторы подразделяются на две группы: с нормальным магнитным рассеянием и отдельной реактивной обмоткой; с повышенным реактивным рассеянием.

**Однофазные сварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и отдельной обмоткой.**

В трансформаторах этого типа (рис. 5.3) обмотка дросселя последовательно включена в сварочную цепь. Падающая характеристика создается ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке дросселя. Сила сварочного тока плавно регулируется изменением зазора  $\delta$  между подвижной и неподвижной частями дросселя. При  $\delta=0$  сила тока минимальна, так как магнитный поток в сердечнике дросселя

Рис. 5.3. Электрическая схема сварочного трансформатора с нормальным магнитным рассеянием и встроенным дросселем:

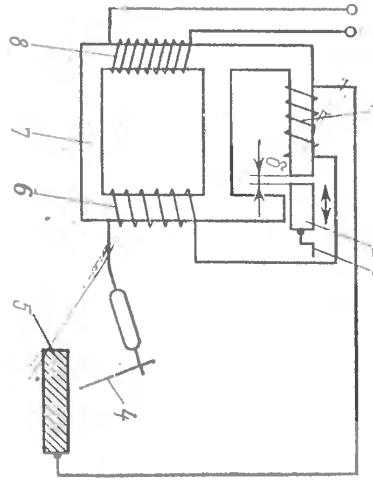

*I* — обмотка дросселя, *2* — подвижный пальц, *3* — сердечник-магнитопровод, *4* — электрод, *5* — заготовка, *6*, *8* — вторичная и первичная обмотки, *7* — сердечник-магнитопровод; *δ* — переменный зазор

и ЭДС самоиндукции имеют максимальные значения. При максимальном зазоре  $\delta$  сила тока максимальна.

По этой схеме промышленностью ранее выпускались сварочные трансформаторы СТЭ-24у, СТЭ-34у, СТН-350, СТН-500, СТН-500-1, СТН-700. В настоящее время выпускаются трансформаторы ТСД-500-1, ТСД-1000-4, ТСД-2000-2, предназначенные для питания автоматических установок. Технические характеристики этих трансформаторов приведены в табл. 5.1.

### 5.1. Технические характеристики однофазных сварочных трансформаторов с нормальным магнитным рассеянием и реактивной обмоткой

Характеристика	Тип трансформатора		
	ТСД-500-1	ТСД-1000-4	ТСД-2000-2
Напряжение холостого хода $U_{x.x}$ , В	80	71	79
Продолжительность работы ПР, %			60
Номинальная сила сварочного тока $I_h$ , А	500	1000	2000
Номинальная мощность $N$ , кВ·А	42	78	162
Пределы регулирования силы сварочного тока $\Delta I_h$ , А	200...600	400...1200	800...2200
Коэффициент мощности $\cos \Phi$		0,6	0,64
Габаритные размеры, мм: длина		950	
ширина		818	
высота		1215	1242
Масса $Q$ трансформатора, кг	420	510	675

**Трехфазные сварочные трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием.** Регулирование силы сварочного тока происходит за счет изменения магнитных потоков рассеяния между

первичной и вторичной обмотками и осуществляется следующими способами: изменением расстояния между катушками первичной и вторичной обмоток — ТС-300, ТС-500, ТСК-300, ТСК-500, ТД-300, ТД-500 (рис. 5.4); подвижным магнитным щупом — СТШ-250, СТШ-300, СТШ-500, СТШ-500-80, СТАН-0, СТАН-1, ОСТА-350 (рис. 5.5); неподвижным магнитным щупом и помещенной на нем обмоткой управления — ТДФ-1001, ТДФ-2001.

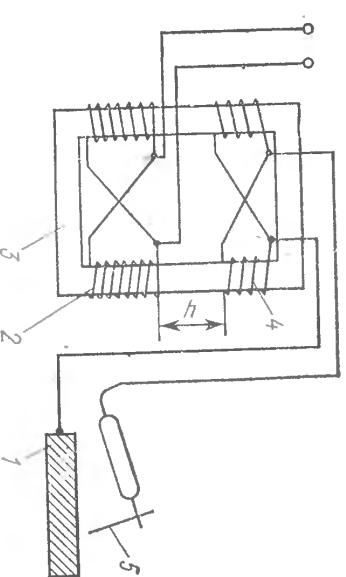


Рис. 5.4. Электрическая схема сварочного трансформатора с перемещением вторичной обмотки:

1 — заготовка, 2, 4 — катушки первичной и вторичной обмоток, 3 — магнитопровод, 5 — электрод;  $\delta$  — зазор

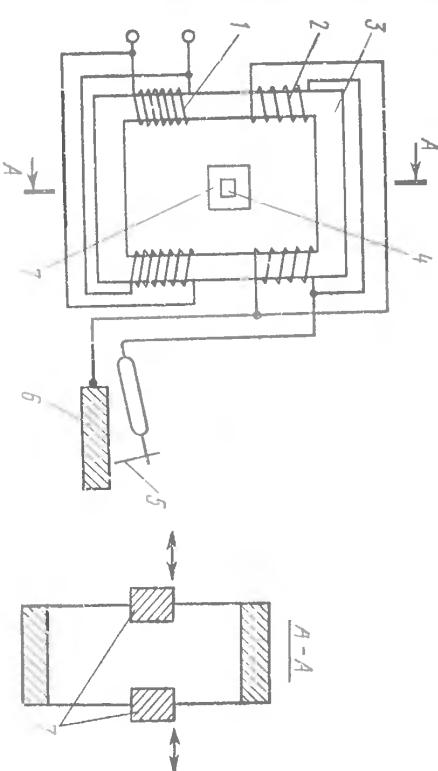


Рис. 5.5. Электрическая схема сварочного трансформатора типа СТШ:

1, 2 — первичная и вторичная обмотки, 3 — сердечник, 4 — винтовой механизм (斯特релками показано его возможное перемещение), 5 — электрод; 6 — заготовка, 7 — магнитный щуп

**5.2. Технические характеристики сварочных трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием**

Тип трансформатора	$U_{x \cdot x'}$ , В	ПВ, %	$I_{H'}$ , А	$N$ , кВ·А	$\Delta I_{H'}$ , А	$\cos \varphi$	Габаритные размеры, мм			$Q$ , кР
							Длина	Ширина	Высота	
СТАИ-0	55; 65; 80		120	7,6	20...150	0,51	698	429	485	85
СТАИ-1	60; 70	65		20,2	60...480	0,52	870	520	800	185
ОСТА-350	70			350	20	0,7	810	450	710	200
СТШ-250	61	20	250	16,3	70...260	0,4	420	260	425	44
СТШ-300	63			300	20,5	110...405	0,52	545	695	707
СТШ-500	62				33	145...650	0,5	670	665	753
СТШ-500-80	80			500	44,5	60...650	0,62	980	765	766
ТС-120	68	60		120	9	50...160	0,43	650	340	800
										90

ТС-300	63		300	20	100...385	0,51	760	520	970	180
ТС-500	60		500	32	40...650	0,53	840	576	1060	250
ТСК-300	63		300	20	100...385	0,72	760	520	970	215
ТСК-500	60		500	32	40...650	0,65	840	576	1060	280
ТД-300	61; 79		300	20	60...385	0,53	692	620	710	137
ТД-500	60; 76			32	90...650	0,65	720	570	835	210
ТДМ-503	65; 75		500	36	75...580		585	555	888	175
ТДФ-1001	68...71		1000	82	400...1200	—				720
ТДФ-2001	74...79		2000	170	800...2200		830	1200	1200	980

### 5.3. Технические характеристики трехфазных сварочных трансформаторов

Параметр	Тип трансформатора						
	УДГТ-315	ТТС-400	Э-СТ	ТТСД-1000	ТШС-600	ТШС-1000-3	ТИС-3000-3
Номинальная сила сварочного тока, А	315	400	300	1000	600	1000	3000
Напряжение, В:							
первичное		380	220/380			380	
вторичное	65	60	59; 68	69; 78		38...62	38...63
Число ступеней регулирования рабочего напряжения	—	—	4	2		18	10
Номинальная мощность, кВ·А	—	—	52	45	150	96	450
Продолжительность работы, %	60	50	—	60		1450	100
Масса, кг	250	—	—	—	1450	1500	—

В трансформаторах типа СТШ первичная и вторичная обмотки закреплены на общем сердечнике. Между обмотками расположены магнитный шунт, состоящий из двух половин, которые могут раздвигаться и сдвигаться. Когда половины шунта раздвинуты, магнитный поток рассеяния уменьшен и сила тока максимальна. При сдвигнутых половинах шунта сила тока минимальна. В табл. 5.2 приведены основные технические характеристики трансформаторов этой группы.

#### Трехфазные сварочные источники питания.

Примощленность выпускает источники питания для ручной, автоматической и электроплаковой сварки (табл. 5.3). Сварка трехфазной дугой имеет ряд преимуществ по сравнению с однодуговой сваркой, таких, как повышенная производительность сварочных работ, небольшой расход электроэнергии, значительный коэффициент мощности cos φ.

Источник питания состоит из одного трехфазного или двух однофазных трансформаторов и трех дросселей (рис. 5.6). Регулирование силы тока осуществляется дросселем вручную или дистанционно. Сварка выполняется двумя электродами, закрепленными в специальном держателе и изолированными друг от друга. Одновременное горение трех дуг (см. рис. 2б) повышает тепловую мощность и предопределяет способа сварки.

**Обслуживание сварочных трансформаторов.** Перед началом работы следует убедиться в надежности заземления трансформатора и отсутствии отогнутых проводов. Все защищенные кожухи

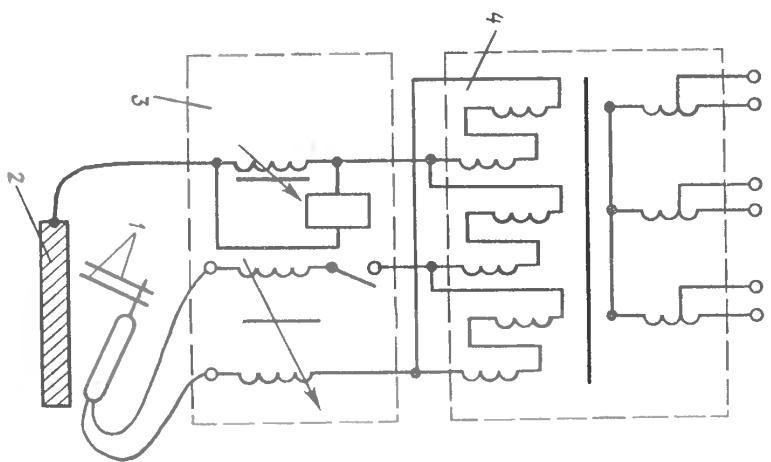


Рис. 5.6. Электрическая схема трехфазного источника питания с отдельными дросселями:  
1 — электроды, 2 — заготовка, 3 — блок трансформаторов  
дросселей, 4 — блок трансформаторов

#### 5.4. Характерные неисправности сварочных трансформаторов

Продолжение табл. 5.4

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Трансформатор сильно нагревается	Неправильное включение в сеть	Проверить включение первичной обмотки	Повреждение изоляции между обмотками и корпусом (обнаруживается проверкой с помощью мегаомметра)	Устранить повреждение изоляции	
Чрезмерно нагреваются сердечник и шпильки, скрывающие его	Превышение допустимого значения силы сварочного тока	Уменьшить силу сварочного тока; работать электродом меньшего диаметра	Трансформатор не обеспечивает нижний или верхний предел регулирования	Подвижные катушки не заедают до конца (задание в холовом винте, попадание посторонних предметов между катушкой и стержнем и др.)	Устранить причину заедания
Сильно напрягается зажимы трансформатора	Слабая затяжка контактных болтов	Полтянуть контактные болты	Запрещается при перемещении трансформатора использовать сварочные провода. Следует оберегать трансформатор от механических повреждений, регулярно очищать сердечник и обмотки от пыли и грязи. Рекомендуется 1 раз в месяц обдувать трансформатор сжатым воздухом, проверить состояние изоляции и смазать консистентной смазкой ходовой винт механизма перемещения сердечника или катушек обмоток.	Характерные неисправности сварочных трансформаторов и способы их устранения указаны в табл. 5.4.	
Перекос сердечника регулятора	Ослабление болтов, скрывающих крепящие кожух	Затянуть болты, равномерно, без перекоса	Устранить перекосы в механизме перемещения катушек, подтянуть шпильки		

#### 5.6. Источники питания постоянного тока

Источники постоянного тока для дуговой сварки разделяют на две группы: 1) вращающиеся электромагнитные преобразователи и сварочные агрегаты; 2) сварочные выпрямители. Вращающиеся преобразователи состоят из генератора постоянного

тока и соосного с ним асинхронного двигателя. В сварочных агрегатах вращение генератора производится от двигателя внутреннего сгорания. Сварочные выпрямители являются статическими преобразователями энергии трехфазной сети в энергию прямленного тока, используемую для питания дуги. Они имеют более высокие технико-экономические и эксплуатационные показатели и шире применяются, чем источники первой группы.


#### Сварочные преобразователи и агрегаты.

Основным узлом сварочных преобразователей и агрегатов является сварочный генератор. Магнитные системы и расположение обмоток возбуждения сварочных генераторов и генераторов постоянного тока общепромышленного исполнения различны. Наибольшее распространение получили сварочные генераторы, обладающие падающими внешними характеристиками и работающие по четырем основным магнитоэлектрическим схемам: с независимым возбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой:

1 — реостат, 2, 4 — намагничающая и размагничающая обмотки, 3 — генератор, 5 — свариваемая заготовка, 6 — электродержатель; Б — зажим «Большие токи», М — зажим «Малые токи», а, б — щетки генератора.

Рис. 5.7. Электрическая схема генератора с независимым возбуждением и последовательной размагничающей обмоткой:

1 — реостат, 2, 4 — намагничающая и размагничающая обмотки, 3 — генератор, 5 — свариваемая заготовка, 6 — электродержатель; Б — зажим «Большие токи», М — зажим «Малые токи», а, б — щетки генератора.

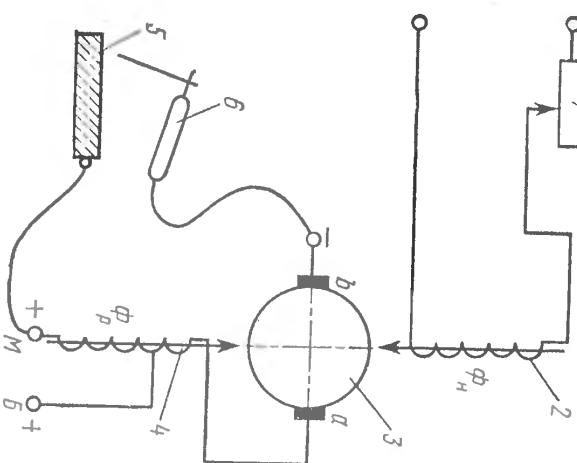

Сварочные генераторы с независимым возбуждением и последовательной размагничающей обмоткой, работающие по четырем основным магнитоэлектрическим схемам: с независимым возбуждением и последовательной размагничающей обмоткой, самовозбуждением и последовательной размагничающей обмоткой, вентильными со специальной схемой синхронизацией обмоткой (рис. 5.7) получают частоту вращения синхронную с частотой вращения якоря и равную 3000 об/мин (в преобразователях АСО-2000 и ПСО-1000-II — 1500 об/мин). Обмотка независимого возбуждения, питаящаяся от сети переменного тока через полупроводниковый выпрямитель,

#### 5.5. Технические характеристики однопостовых сварочных преобразователей с падающей характеристикой

Характеристика	Тип преобразователя						
	ПСО-120	ПСО-300Л	ПД-303	ПСО-500	ПСО-800	АСО-2000	ПС-1000-II
Тип генератора	ГСО-120	ГСО-300Л	—	ГСО-500	ГСО-800	ГС-1000-II	ГС-1000-II
Номинальная сила сварочного тока (ПР = 65 %), А	120	300	300	500	800	1000×2	1000
Напряжение холостого хода, В	48...65	55...80	65	58...86	60...90	(300...1200)×2	300...1200
Пределы регулирования силы сварочного тока, А	30...120	75...300	80...300	125...600	200...800	56	55
Мощность преобразователя, кВт	7,3	12,5	10	28	55	1460	1460
Частота вращения якоря, об/мин	2900	2890	2890	2930	59	59	60
КПД, %	55	60	—	59	57	4100	1600
Масса, кг	155	400	331	540	1040		

создает магнитный поток  $\Phi_n$ , индуцирующий на щетках генератора напряжение, необходимое для возбуждения дуги. На холостом ходу, когда сила тока равна нулю, размагничивающая обмотка не действует. При горящей дуге сварочный ток, проходящий через размагничивающую обмотку, создает магнитный поток  $\Phi_p$ , направленный на встречу потоку  $\Phi_n$ , что позволяет получить падающую внешнюю характеристику. Силу сварочного тока регулируют переключением числа витков размагничивающей обмотки (малые токи — большие токи) и реостатом.

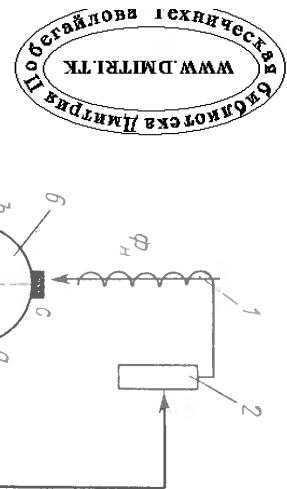


Рис. 5.8. Электрическая схема генератора с самовозбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой:  
1, 3 — намагничающая и размагничивающая обмотка; 2 — реостат; 4 — сталь, обладающей остаточным магнетизмом. При вращении генератора его якорь создает ток в обмотке независимого возбуждения, при этом значение напряжения между щетками  $a$  и  $b$ , поступающее на зажимы обмотки возбуждения, и

встречу потоку  $\Phi_n$ , что позволяет получить падающую внешнюю характеристику. Силу сварочного тока регулируют переключением числа витков размагничивающей обмотки (малые токи — большие токи) и рео-

статором.  
Генераторами, работающими по схеме, показанной на рис. 5.7, оснащены преобразователи ПСО-120, ПСО-300А, ПД-303, ПСО-500, ПСО-800, ПСО-1000-III, АСО-2000 (табл. 5.5).

Сварочные генераторы с самовозбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой (рис. 5.8) имеют полюсы, выполненные из ферромагнитной стали, обладающей остаточным магнетизмом. При вра-

щении генератора его якорь создает ток в обмотке независимого возбуждения, при этом значение напряжения между щетками  $a$  и  $b$ , поступающее на зажимы обмотки возбуждения, и

Характеристика	Тип преобразователя			
	ПД-101	ПС-300-1	ПС-300М	ПС-500
Напряжение холостого хода, В	80	75	60	62...80
Пределы регулирования силы сварочного тока, А	15...135	75...320	100...300	120...600
Продолжительность работы, %	65	65	60	65
Мощность преобразователя, кВт	7,5	14	17	28
Частота вращения якоря, об/мин	2910	1450	2910	1450
КПД, %	60	70	70	55
Масса, кг	222	430	350	940

**Вентильные** сварочные генераторы входят в состав сварочных агрегатов АДБ с дросселями внутреннего стояния и сварочных преобразователей ПД с асинхронными двигателями. Агрегаты АДБ применяют для работы в полевых условиях, преобразователи ПД — в заводских.

На рис. 5.9 приведена электрическая схема вентильного сварочного генератора ГД-312 с самовозбуждением, который состоит из индукторного пульсационного синхронного генератора повышенной частоты и бесконтактного выпрямительного устройства, собранного на управляемых вентилях  $V1...V6$  по трехфазной мостовой схеме выпрямления. При пуске, когда генератор не нагружен, а его вал начал вращаться, на зажимах обмотки статора появляется напряжение порядка 7...8 В. Трансформатор  $T1$  повышает это напряжение, и после выпрямления оно попадает на зажимы обмотки возбуждения. Генератор самовозбуждается до напряжения холостого хода, которое регулируют резистором  $R1$ . При нагрузке ток проходит через первичную обмотку трансформатора  $T2$  и через вентиль  $V9$  дополнительно питает обмотку возбуждения. В вентильном генераторе осуществляется ступенчато-плавное регулирование силы сварочного тока с помощью выключателей  $S$  и резистора  $R2$ . Техническая характеристика агрегата АДБ-318 с вентильным генератором ГД-312 приведена на с. 128.

ный магнитный поток  $\Phi_n$ . Внешняя характеристика и регулирование силы сварочного тока такие же, как в генераторе, описанном выше. По схеме, показанной на рис. 5.8, выполнены преобразователи ПД-101, ПС-300-1, ПС-300М, ПС-500 (табл. 5.6) и сварочные агрегаты (табл. 5.7). Агрегаты АСБ-300-7 и ПАС-400-VII оснащены бензиновыми карбюраторными двигателями, остальные — дизельными.

### 5.7. Технические характеристики сварочных агрегатов

Характеристика	Тип агрегата					
	АСВ-300-7	АСД-3-1	АСДП-500	АСДП-2×300Г	СДУ-2	ПАС-400-VII
Конструкция	На раме, без колес		На двухосном прицепе	На двухколесном прицепе	На базе трактора Т-100М	На раме с роликами для перемещения
Тип генератора	ГСО-300-5		СГП-3-VIII	ГСГ-300 (два)	ГСМ-500	СГП-3-VI
Двигатель	ГАЗ-320		ЯАЗ-М20Г4		Д-108	ЗИЛ-120
Номинальная сила сварочного тока (ПР = 65 %), А	300		500	300×2	600	400
Мощность двигателя, кВт	22		44		80	47
Частота вращения ротора, об/мин	2000			1500		1500...1700
Масса, кг	700	2500	5000	2500	14350	1900

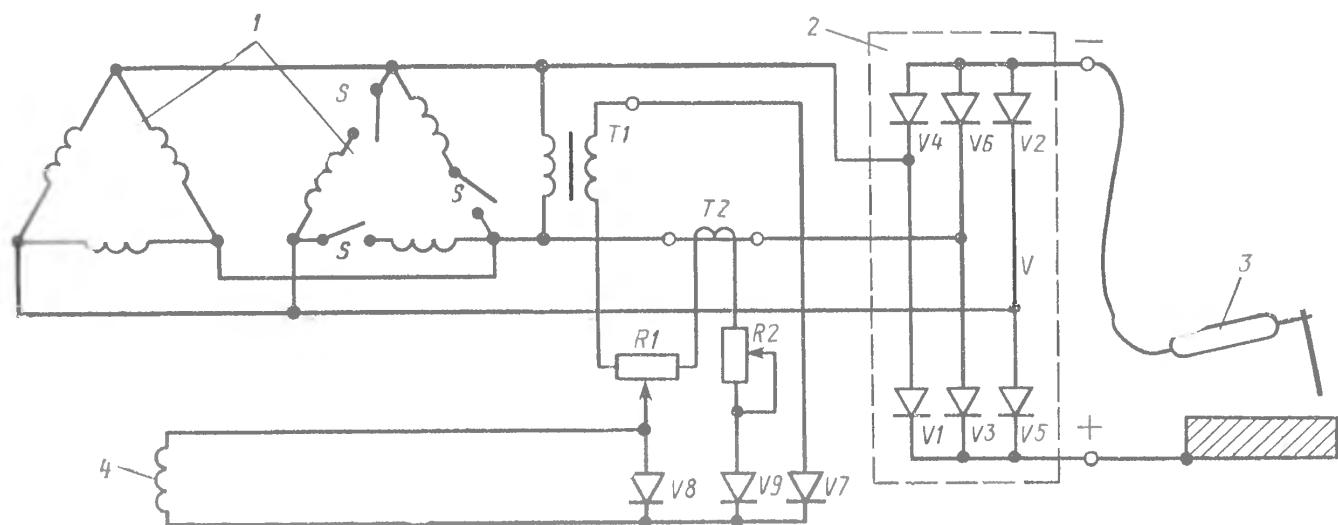


Рис. 5.9. Электрическая схема вентильного генератора ГД-312 с самовозбуждением:

1 — индукторный пульсационный синхронный генератор повышенной частоты, 2 — выпрямительный блок, 3 — электрододержатель, 4 — обмотка возбуждения;  $T_1$ ,  $T_2$  — обмотки повышающего трансформатора,  $V_1$ ... $V_6$  — неуправляемые вентили,  $V_7$ ... $V_9$  — вентили обмотки возбуждения,  $R_1$ ,  $R_2$  — управляемые резисторы,  $S$  — выключатели

## Техническая характеристика сварочного агрегата АДБ-312 с вентильным генератором ГД-312

Напряжение холостого хода, В	85
Номинальная сила сварочного тока, А	315
Пределы регулирования силы сварочного тока, А:	
для первой ступени	40...180
для второй ступени	160...350
Номинальное рабочее напряжение, В	32
Продолжительность работы, %	60
Бензиновый двигатель:	
типа	
частота вращения, об/мин	320-01
мощность, кВт	2000
расход топлива, кг/г	29
топливо	4,85
бензин	A-72
Масса агрегата, кг	710

Сварочные генераторы со специальной схемой самовозбуждения (рис. 5.10) имеют жесткую или падающую характеристику, что достигается применением на генераторе одной пары главных полюсов — сердечников с вырезами в средней части. Такое конструктивное исполнение сердечников позволяет обеспечивать надежное возбуждение при минимальных напряжениях холостого хода. Получение падающих или


жестких характеристик достигается комбинированной включения обмоток генератора.

Преобразователи, оснащенные генераторами, работающими по схеме, приведенной на рис. 5.10, применяют в качестве источников питания полуавтоматов для сварки в углекислом газе (ПСГ-350, ПСГ-500-1). Преобразователь ПСГ-500-1 показан на рис. 5.11.

Преобразователи ПСУ-500-2 являются универсальными и могут применяться как для питания листов ручной дуговой сварки, так и для механизированной сварки в углекислом газе. Характеристики преобразователей данной группы приведены в табл. 5.8.

Рис. 5.10. Генератор со специальной схемой самовозбуждения:

1 — реостат, 2 — намагничающая обмотка, 3 — генератор, 4 — свариваемая заготовка, 5 — электрододержатель.

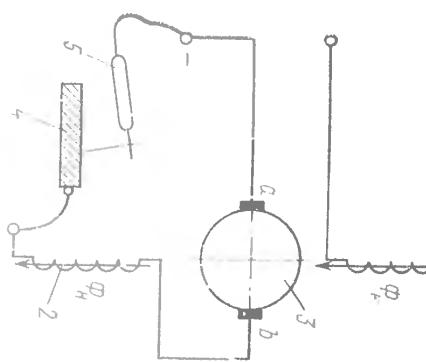

### 5.8. Технические характеристики сварочных преобразователей с жесткими характеристиками

Характеристика	Тип преобразователя			
	ПСГ-350		ПСГ-500-1	
	С жесткой характеристикой	С падающей характеристикой	С жесткой характеристикой	С падающей характеристикой
Тип генератора	ГСГ-350	ГСГ-500-1	ГСУ-300	ГСУ-500-2
Номинальная сила сварочного тока, А	350	500	300	500
Напряжение холостого хода, В	15...35	18...42	48	16...36
Пределы регулирования силы сварочного тока, А	50...350	60...500	75...300	—
Продолжительность работы, %	60	60	65	65
Номинальное напряжение, В	30	40	30	40
Пределы регулирования напряжения, В	15...35	16...40	—	10...35
Частота вращения якоря, об/мин	2900	—	2930	2890
Мощность преобразователя, кВт	14	500	28	10
Масса, кг	400	545	315	—

**5.9. Технические характеристики однопостовых сварочных выпрямителей с падающей внешней характеристикой**

Характеристика	Тип выпрямителя										
	ВВС-120-4	ВСС-300-3	ВКС-500	ВКС-500-1	ВД-303*	ВД-304	ВКС-120	ВКСУ-500-1	ВКСУ-500-2	ВД-101 ВД-102	ВД-301 ВД-302
Первичное напряжение, В	220/380		220; 380			380	220, 380		380		220; 380
Выпрямленное напряжение холостого хода, В	63...57	61...58	65...74	65...78	75...85	70	65...55		78	64 61	65 61
Номинальная сила сварочного тока, А	120	500		500	300	315	120	500	1000	125	300
Номинальное выпрямленное напряжение, В	25	30		40		32	30		40	25	32
Продолжительность работы, %	65			60		65			60		
Пределы регулирования силы сварочного тока, А	15...130	40...320	60...550	80...550	50...300	30...330	15...130	75...395	150...1150	20...125	55...310
Полезная мощность, кВт	3	9		20		9,6		3		20	40
КПД, %	68	66		75		73		—	73	75	73
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0,58	0,6		0,74		—	0,65	0,74	0,64		0,65
Потери холостого хода, Вт	300	650		1000		600	—	300	1000	2000	300
Масса, кг	180	240		410	385	270	300	142	420	850	170 160
											230 220

\* Может быть использован для сварки сжатой дугой.

торые с помощью полупроводниковых элементов преобразуют напряжение переменного тока в однофазной или трехфазной сети в напряжение постоянного тока с необходимой внешней характеристикой и предназначены для питания сварочной дуги.

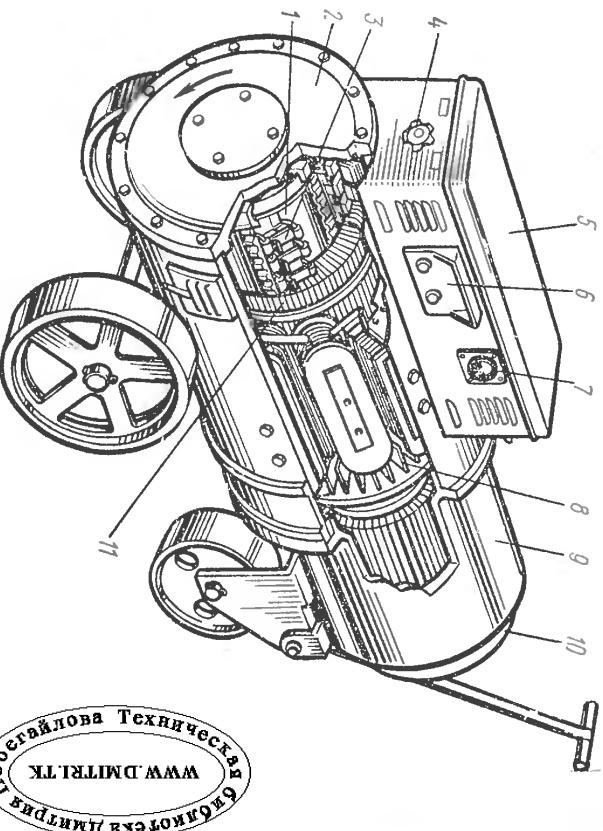


Рис. 5.11. Сварочный преобразователь ПСТ-500-1:

1 — коллектор, 2, 10 — передняя и задняя крышки, 3 — щетки коллектора, 4 — резистор, 5 — кожух, 6 — доска с зажимами, 7 — вольтметр, 8 — трансформатор, 9 — вентилятор, 9 — корпус, 11 — якорь.

**Сварочные выпрямительные установки** в соответствии с ГОСТ 13821—77 выпускают на номинальные силы тока 120...1000 А, транзисторные источники питания — 15...300 А с пределами регулирования от 0,15 до 300 А.

Основными узлами сварочного выпрямителя являются понижающий трансформатор, блок выпрямительных вентилей, вентилятор, пускорегулирующая и стабилизирующая аппаратура.

В зависимости от внешней вольт-амперной характеристики, количества постов и способа сварки сварочные выпрямители подразделяют на однопостовые с падающей внешней характеристикой, однопостовые с жесткой внешней характеристикой, однопостовые универсальные, многопостовые, однопостовые транзисторные.

**Сварочные выпрямители однопостовые с падающей внешней**

**характеристикой** (табл. 5.9) предназначены для ручной дуговой сварки и наплавки, а также для механизированной сварки под флюсом. Падающая внешняя характеристика и заданное значение силы сварочного тока обеспечиваются трансформатором. Для преобразования тока используют селеновые (выпрямители серии ВСС) и кремниевые (выпрямители серии ВКС и ВД) вентили. По сравнению с кремниевыми селеновые вентили имеют меньший КПД, но обладают большей стойкостью к перегрузкам.

Сварочные выпрямители **однопостовые с жесткой внешней характеристикой** (табл. 5.10) предназначены для механизированной сварки в углекислом газе плавящимся электродом, электроплаковой сварки и сварки самозащитной проволокой.

**Однопостовые универсальные** сварочные выпрямители (табл. 5.11) обеспечивают возможность получения как жесткой, так и падающей внешних характеристик, поэтому их можно применять для ручной дуговой сварки, автоматической сварки плавящимся и неплавящимся электродами в защитных газах и сварки под флюсом.

**Многопостовые** сварочные выпрямители (табл. 5.12) предназначены для одновременного обслуживания 6...30 постов ручной дуговой сварки. Эти выпрямители, изготовленные на кремниевых вентилях, отличаются высоким КПД, хорошими энергетическими показателями, бесшумностью работы, малыми габаритными размерами и небольшой массой. Они рассчитаны на работу в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от —40 до +40 °С.

**Транзисторные источники питания** (табл. 5.13) используют для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом различных металлов и сплавов на постоянном или импульсном токе. Диапазон силы сварочного тока этих источников питания обеспечивает сварку металлов толщиной от сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров. На рис. 5.12 представлена электрическая схема транзисторного источника питания АП-4.

Транзисторные источники питания обеспечивают плавное регулирование силы сварочного тока, надежное возбуждение дуги и ее устойчивое горение (со стабильной силой тока) при колебании длины от 0,5 до 3 мм, плавное уменьшение силы тока дуги в конце сварки, что необходимо для устранения кратера шва.

Пульсации тока в дуге возникают с помощью генератора импульсов 4 (см. рис. 5.12), выполненного на полупроводниковых триодах. Длительность импульса составляет 0,03...0,05 с, длительность паузы — 0,1...0,5 с. Переход с импульсного режима на непрерывный осуществляется переключателем *П*.

**5.10. Технические характеристики однопостовых сварочных выпрямителей с жесткой внешней характеристикой**

Характеристика	Тип выпрямителя											
	ВС-200	ВС-300	ВДГ-301	ВС-500	ВДГ-502	ВС-600	ВС-1000	ВС-1000-2	ИПП-120П	ИПП-300П	ИПП-500П	ИПП-1000П
Номинальная сила сварочного тока, А	200	300		500		600	1000		120	300	500	1000
Продолжительность работы, %							65					
Пределы регулирования рабочего напряжения, В	19...26	20...48	15...32	20...45	16...40	20...40	17...48	18...65	14...24	16...40	17...50	20...60
Пределы регулированной силы сварочного тока, А	30...200	30...300	40...300	50...500	60...500	60...600	До 1000		40...120	60...300	80...500	100...1000
КПД, %	70	72	75	90			75		73	75	76	81
Мощность, кВт				—					3	11	27	60
Масса, кг	187	250	210	350	370	450	600	—	180	225	450	850

**5.11. Технические характеристики однопостовых универсальных сварочных выпрямителей**

Характеристика	Тип выпрямителя													
	ВСУ-300						ВДУ-504*					ВДУ-1001*	ВДУ-1601*	ВДУ-1201*
	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая
Напряжение сети, В	220/380						380							
Номинальная сила сварочного тока, А	300	240	500	350		500		1000		1600		1250		
Продолжительность работы, %	60						100							
Номинальное рабочее напряжение, В	35	30	40	30		46		66	56		66		60	

Продолжение табл. 5.11

Характеристика	Тип выпрямителя																
	ВСУ-300						ВСУ-500			ВДУ-504*		ВДУ-1001*		ВДУ-1601*		ВДУ-1201*	
	Внешняя характеристика						Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	Жесткая	Падающая	
Напряжение холостого хода, В	53...65	65	52...68	68	72...76	—	66	56	66	—	100 (не более)	—	—	—	—	—	
Пределы регулирования силы сварочного тока, А	50...330	25...240	90...550	50...350	100...500	60...500	600...1000	300...1000	500...1600	600...1600	300...1250	—	—	—	—	—	
Пределы регулирования рабочего напряжения, В	17...35	—	20...40	—	18...50	22...46	24...66	26...56	26...66	30...66	24...66	26...60	—	—	—	—	
КПД, %	68	63	70	66	—	82,5	—	82	—	85	—	—	—	—	—	—	
Масса, кг	320	—	420	—	400	—	850	—	850	—	780	—	—	—	—	—	

\* Для механизированной сварки под флюсом и в защитных газах.

Характеристика	Тип выпрямителя			
	ВКСМ-1000-1	ВДМ-1601	ВДМ-3001	ВМГ-5000
Номинальная сила сварочного тока, А	1000	1600	3000	5000
Выпрямленное напряжение холостого хода, В	70	60	—	68
Выпрямленное напряжение при нагрузке, В	—	60	—	30...60
Сила тока, потребляемого от сети, А	115	182	340	—
Коэффициент мощности $\cos \Phi$ при номинальной нагрузке	0,89	—	—	—
КПД, %	0,88	0,89	0,94	—
Количество подключаемых постов	6	9	18	30
Продолжительность работы, %	—	100	—	—
Масса, кг	510	750	1750	3200

Приимечания: 1. Номинальная сила сварочного тока поста — 300 А при ПР = 60 %. 2. При раздельной работе каждой половины выпрямителя ВДМ-3001 может питать девять постов. 3. Выпрямитель ВМГ-5000 комплектуют реостатами РБ-304 с измененной схемой включения секций.

## 5.12. Технические характеристики многопостовых сварочных выпрямителей

### 5.13. Технические характеристики транзисторных источников питания


Характеристика	Тип источника питания				
	АП-2	АП-4	АП-5	АП-5М	АП-6
Напряжение питающей сети, В	380; 220	220	380	380; 220	380
Напряжение холостого хода, В	40	35	40	80	37
Номинальная сила сварочного тока, А	15	30		100	
Пределы регулирования силы сварочного тока, А	0,5...15	0,5...30	5...100	10...100	15...100
Пределы регулирования длительности импульсов, с	0,03...0,25	0,03...0,6		0,03...0,3	
Мощность, кВт	0,3	1,2	4,8		6
Коэффициент мощности $\cos \phi$	0,9		0,85	0,6	0,85
Масса, кг	65	35	100	130	50

**Обслуживание источников питания постоянного тока.** При эксплуатации преобразователей и выпрямителей на открытых строительных и монтажных площадках необходимо защищать их от атмосферных осадков с помощью навесов и специальных будок. Корпуса источников питания должны быть тщательно заземлены. Перед включением источников питания, длительное время находившихся на незаземленных от атмосферных осадков площадках, нужно проверить сопротивление изоляции обмоток.

**Уход за сварочными преобразователями.** Особенно типичного ухода требуют коллектор, щетки и подшипники генератора. Коллектор следует содержать в чистоте и периодически протирать чистой тряпкой, смоченной в бензине. Признак нормальной работы коллектора является отсутствие искрения и следов нагара. При наличии нагара необходимо выяснить причину его возникновения и устраниить ее, а коллектор прошлифовать.

Угольные щетки должны иметь зеркально блестящую поверхность на всей плошади соприкосновения с коллектором и работать бесшумно. Не допускается применение поломанных, выкрошившихся щеток, а также щеток несоответствующих марок. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Слишком сильное нажатие прижимных пружин на щетки приводит к повышенному нагреву и износу последних, слабое — к исчезанию под щетками. Поврежденные или изношенные щетки следует заменить новыми, притереть их к коллектору, образующуюся пыль удалить с помощью струи сжатого воздуха. После чего генератор включить в работу на холостом ходу для окончательного пришлифования щеток.

Рис. 5.12. Электрическая схема транзисторного источника питания АП-4:

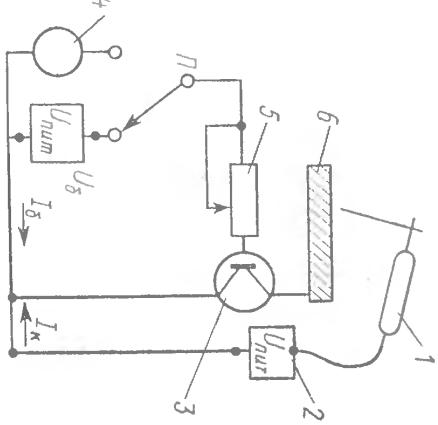

1 — электрододержатель, 2 — источник постоянного тока, 3 — полупроводниковый триод, 4 — генератор импульсов, 5 — реостат, 6 — заготовка;  $U_{пит}$  — напряжение источника питания,  $U_b$  — напряжение базы,  $I_b$  — сила коллекторного тока триода,  $I_b'$  — сила тока базы,  $S$  — переключатель

Смазку в шарикоподшипниках рекомендуется заменять один-два раза в год. После удаления смазки подшипники следует промыть бензином, протереть, просушить и снова заполнить смазкой количеством которой должно составлять  $\frac{1}{3}... \frac{1}{2}$  объема подшипниковой полости. Необходимо периодически проверять состояние подшипниковых уплотнений. Недопустимо попадание в подшипники грязи и пыли. При работе шум подшипников должен быть глухим, ровным, без резких звуков.

Во время работы преобразователя нужно следить за температурой нагрева его отдельных узлов, так как вследствие чрезмерного нагрева они изнашиваются. Температура нагрева узлов не должна превышать значений, указанных в табл. 5.14.

#### 5.14. Пределная температура нагрева основных узлов преобразователей

Наименование узла	Температура, °C
Обмотки асинхронного электродвигателя и машин постоянного тока	95
Стальные сердечники и другие части, соприкасающиеся с обмотками (статор)	100
Контактные кольца	100
Подшипник скольжения (с консистентной смазкой)	80
Подшипники качения (шариковые и роликовые)	95

Характерные неисправности сварочных преобразователей и способы их устранения приведены в табл. 5.15.

**У х о д з а с в а р о ч н ы м и в ы п р я м и т е л я м и .** Сварочные выпрямители следует беречь от сырости — не допускается их работа в помещениях с повышенной влажностью. Рекомендуется периодически очищать выпрямители от пыли и грязи, трансформатор и блок вентилятор по мере скопления пыли прудить сухим воздухом. Трущиеся детали трансформатора и подшипники вентилятора 1 раз в 6 мес нужно промывать бензином в после просушки смазывать консистентной смазкой УТ (ГОСТ 1957-73).

При периодических осмотрах следует проверять контакты, устранять мелкие неисправности. Должна быть под наблюдением работа асинхронного двигателя вентилятора. При появлении постороннего звука в узле вентилятора следует немедленно выключить старый выпрямитель, обесточить и проверить состояния плавких предохранителей. При работе на двух фазах дви-

#### 5.15. Характерные неисправности сварочных преобразователей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Электродвигатель сварочного преобразователя вращается из фаз	Перегорел предохранитель в фазе	Сменить плавкий предохранитель
Разрыв в обмотках двигателя или статора	Отключить электродвигатель, вызвать электрика и проверить целостность обмоток ротора или статора; при разрыве в какой-либо из обмоток отправить двигатель в ремонт	не вращается, гулит или вращается очень медленно
Обрыв в пусковом резисторе	Проверить целостность пускового резистора, в случае обрыва отправить двигатель в ремонт	
Плохой контакт в щетках	Проверить пришлифованный контакт щеток, нажатие пружин и состояние переходного контакта; обес печить надежный контакт в щетках	
Электродвигатель преобразователя вращается в обратную сторону	Неправильное включение обмоток электродвигателя по отношению к фазам сети	Переключить любые две фазы
Электродвигатель преобразователя с трудом вращается	Плохой контакт щеток с кольцами	Поджать щетки или пришлифовать их с помостью шлифовальной бумаги
Электродвигатель гудит, обмотка	Разрыв в обмотке	Отправить двигатель в мастерскую

Продолжение табл. 5.15

Ненарядность	Возможная причина	Способ устранения	Способ устранения
ки статора нагреваются неравномерно, появляются	гателя или в обмотке пускового ресостата	для устранения разрыва	но нагревается тока выше допустимой
	Короткое замыкание между фазами статора; замыкание между витками обмотки и задевание ротора о статор	Остановить двигатель, вызвать электрика, осмотреть и проверить, нет ли замыканий между фазами (при разведенных ненных обмотках фаз)	Короткое замыкание между витками якоря
			Замыкание между коллекторными пластинами
<b>При работе сварочных генераторов</b>			
Генератор не возбуждается (нет напряжения)	Загрязнен коллектор	Прочистить коллектор мелкой шлифовальной бумагой и продуть сжатым воздухом	Прочистить коллектор
Разрыв в цепи возбуждения или в剩 остатке обмотки возбуждения		Отправить машину в ремонт	
Размагнился генератор (в машинах с самовозбуждением)	Под руководством специалистов намагнитить генератор путем присоединения к другой сварочной машине постоянного тока		
Перегреваются обмотки якоря	Перегрузка машины: ухудшение ее вентиляции из-за уменьшения частоты вращения ротора, короткие замыкания в обмотке якоря или в обмотке возбуждения	Остановить генератор, вызвать электрика, убедиться в отсутствии нагрузки на ротор, короткое замыкание в частоте вращения ротора, проверить якорь на отсутствие короткого замыкания	Недостаточное сечение щеток; плохой контакт щеток с коллектором
Генератор силь-	Сила сварочного	Отправить машину	Наблюдаются искрение щеток
			Перегрузка генератора
			Загрязнение коллектора
			Неровный или бьющий коллектор
			Выступает складка на коллекторе между пластинами
			Щетки расположены не по нейтралю

Продолжение табл. 5.15

5.16. Характерные неисправности сварочных выпрямителей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Слабый нажим пружин на щетки	Сменить или отрегулировать пружины	Выпрямительная установка не дает напряжения
Щетки плохо прошлифованы или имеют выкрашивания	Прошлифовать или сменить щетки	Не работает вентилятор или воздух засасывается не со стороны жалюзи
Повышена температура нагрева подшипников	Задрзжение смазочных колец и подшипников	Осмотреть подшипники и в случае необходимости промыть
Разбрызгивает-ся и течет масло из подшипников	Слишком большое количество смазки: недостаточный разрыв, вызвать электрическую износку, снять излишки масла из подшипников (проверить уровень масла в нижней половине вкладышей и сильное вентилирующее действие вращающихся частей для стока масла, установить дополнительные кожаные или войлочные уплотнения у подшипников со стороны, обращенной к корпусу)	Остановить генератор, вытащить изоляционную изоленту, снять излишки масла из подшипников (проверить уровень масла в нижней половине вкладышей и сильное вентилирующее действие вращающихся частей для стока масла, установить дополнительные кожаные или войлочные уплотнения у подшипников со стороны, обращенной к корпусу)
Вышел из строя один из вентиляторов выпрямленного блока	Проверить работу реле, в случае неисправности отправить в ремонт	Неисправно реле
При пуске с места двигатели вентилятора не работают, гудят	Сгорел один из предохранителей цепи двигателя	Проверить предохранители и заменить
Обрыв в цепь одной из фаз двигателя	Устранить обрыв; включить двигатель в соответствии со схемой включения	Выпрямительная установка не дает напряжения

рателъ вентилятора выходит из строя, что приводит к перегреву и разрушению блока вентиляций.

Если выпрямитель не работал более года, требуется «полформовка» селеновых элементов. Для этого выпрямитель на 20 мин включают на напряжение, равное половине номинального значения, а затем в течение 4 ч он должен находиться под номинальным напряжением без нагрузки со стороны сварочной цепи. Характерные неисправности сварочных выпрямителей и способы их устранения приведены в табл. 5.16.

Продолжение табл. 5.16

Неправильность	Возможная причина	Способ устранения
Сильно нагревается или даже расплавляются части обмотки трансформатора	Витковое замыкание в обмотках	Разобрать установку, ликвидировать витковое замыкание
Слишком сильное гудит трансформатора из-за большой силы тока холостого хода	Битковое замыкание в первичной обмотке трансформатора	Ликвидировать замыкание; если нужно, перемотать обмотку, при этом армированные мелкие концы отрезать и приварить вновь газовой сваркой

## 5.7. Вспомогательные электротехнические устройства

Осциллятор представляет собой устройство, преобразующее ток промышленной частоты и низкого напряжения (40...220 В) в ток высокой частоты (100...300 кГц) и высокого напряжения (2000...6000 В). При подаче импульсов высокого напряжения на промежуток между заготовкой и электродом происходит пробой промежутка искрой и появляются свободные электроны. Кратковременный искровой разряд развивается в дуговой, создавая условия для горения дуги.

Осцилляторы применяют для бесконтактного зажигания и стабилизации горения дуги при сварке неплавящимся электродом (как правило, вольфрамовым) в защищенных газах. Контактное зажигание дуги вольфрамовым электродом не рекомендуется, так как заметно увеличивается расход электрода в связи с обра- зованием на его торце соединений вольфрама со свариваемыми металлами.

Применяют параллельную и последовательную схемы включения осциллятора в цепь дуги. Электрическая схема параллельного включения осциллятора представлена на рис. 5.13. Технические характеристики осцилляторов приведены в табл. 5.17.

## 5.17. Технические характеристики осцилляторов

Тип	Напряжение, В		Потребляемая мощность, Вт	Частота, кГц	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	первичное	вторичное холостого хода				
М-3	40...65		150	250	350×240×290	15
ОС-1	65		130		315×215×260	
ОСЦН	200		400		390×270×350	35
ТУ-2		3700	225			20
ТУ-7	65; 220	1500	1000		390×270×350	25
ТУ-177		2500	400			20
ОСПЗ-2М		6000	44	440	250×170×110	6,5
ОСЦВ-2	220	2300	80	260	300×215×296	16

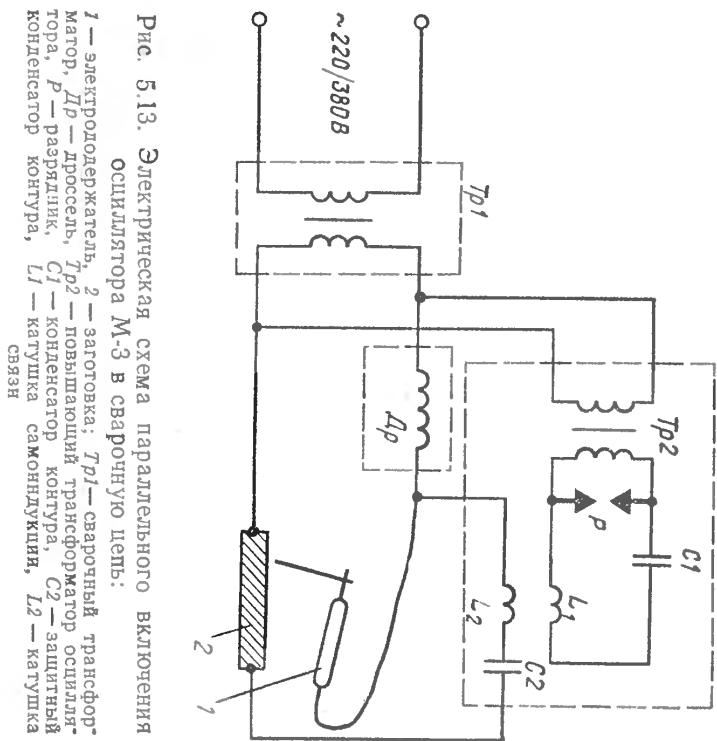


Рис. 5.13. Электрическая схема параллельного включения осциллятора М-3 в сварочную цепь:

*1* — электрододержатель, *2* — заготовка; *T<sub>p1</sub>* — сварочный трансформатор, *D<sub>p</sub>* — дроссель, *T<sub>p2</sub>* — повышающий трансформатор осциллятора, *P* — разрядник, *C<sub>1'</sub>* — конденсатор контура, *C<sub>2</sub>* — защитный конденсатор, *L<sub>1</sub>* — катушка самондукции, *L<sub>2</sub>* — катушка связи

Импульсные возбудители дуги применяют для облегчения возбуждения последней, повышения устойчивости ее горения, улучшения процесса переноса капель расплавленного металла в сварочную ванну. Используют их при сварке плавящимся электродом в аргоне и других защитных газах легированых сталей и цветных металлов.

Электрическая схема генератора импульсов приведена на рис. 5.14. Ее подключают в сварочную цепь параллельно сварочному трансформатору, конденсатор *C* заряжается от повышающего трансформатора *T<sub>p</sub>* через выпрямительное устройство *B*. Специальное синхронизирующее устройство в момент перехода тока через нуль замыкает выключатель *K*, и конденсатор *C* разряжается через дуговой промежуток в виде кратковременного импульса тока высокого напряжения (200...300 В). Сила тока импульса составляет 1,5...2 А, при этом импульс имеет ту же полярность, что и напряжение дуги в данный момент. После разряда конденсатора синхронизирующее устройство размыкает выключатель, а конденсатор заряжается вновь для подачи следующего импульса.

### 5.18. Технические характеристики генераторов импульсов

Характеристика	Тип				
	ИИП-1	ИИП-2	ГИ-ИДС-1	ГИ-ИДС-2	ГИД-1
Пределы регулирования амплитуды импульсов тока, А	400...850	500...1000	400...1200	200...1200	450...1200
Частота генерирования, импульс/с	50	50	50; 100	100	50; 100
Длительность импульса, мс	1,5...2	1,6...2,8	1,8...3,5	—	1,5...3
Число ступеней регулирования:					
тока импульса	3	3	3	4	Плавное
длительности импульса	4	4	3	—	—
Диаметр электрода, мм	1,6...2	0,8...2,5	0,8...2,5	—	0,8...2,5
Номинальная мощность, кВт	5	10	15	13,4	11
Масса, кг	180	125	160	100	200

По сравнению с осцилляторами импульсные возбудители дуги имеют следующие преимущества: не вызывают радиопомех и более надежно обеспечивают повторное зажигание дуги. Технические характеристики генераторов импульсов приведены в табл. 5.18.

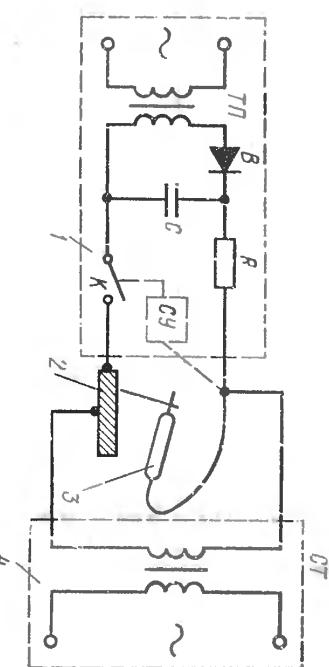


Рис. 5.14. Электрическая схема генератора импульсов и схема его включения в сварочную цепь:  
1 — генератор импульсов, 2 — заготовка, 3 — электролонжерождатель, 4 — сварочный трансформатор (СТ); 7П — повышающий трансформатор, В — выпрямительное устройство, СУ — синхронизирующее устройство, К — выключатель, R — резистор, С — конденсатор

**Балластные реостаты** (рис. 5.15) предназначены для создания падающей характеристики и регулирования силы сварочного тока.

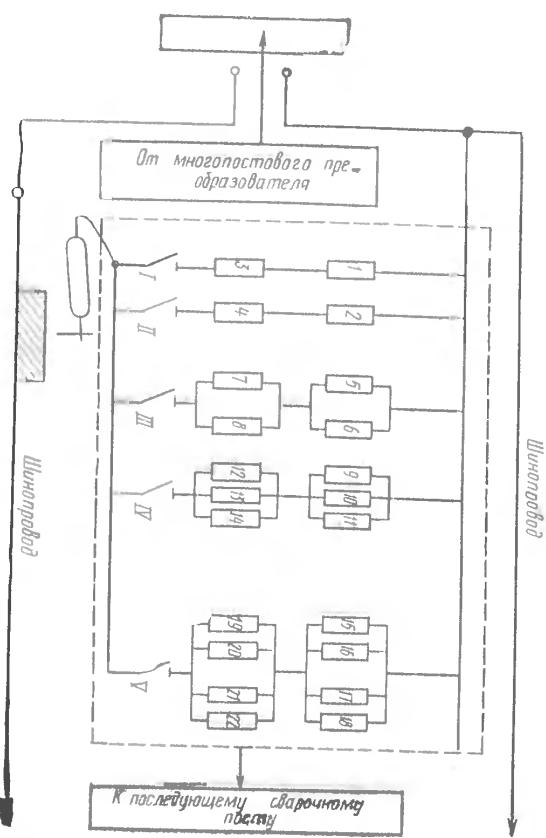


Рис. 5.15. Электрическая схема балластного реостата типа РВ

**сварочного тока на каждом посту при питании от многопостового преобразователя.** Реостат собран из резисторов, скомпонованных в блоки, и рубильников, включение которых в определенных сочетаниях позволяет осуществлять ступенчатое регулирование в достаточно широких пределах (20 ступеней).

Балластный реостат включают в сварочную цепь последовательно с дугой. Как видно из рис. 5.15, минимальным значение силы сварочного тока будет при включении рубильника 1, а максимальным — при включении всех пяти рубильников. Промышленностью выпускаются балластные реостаты РБ-201, РБ-301 и РБ-501, соответственно регулирующие силу сварочного тока от 10 до 200 А через каждые 10 А, от 15 до 300 А через каждые 15 А и от 25 до 500 А через каждые 25 А.

## 6. ОСНАЩЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ

### 6.1. Сварочный пост

**Сварочный пост** — это рабочее место сварщика, оснащенное комплексом технологически связанных между собой оборудования, необходимыми пристоспособлениями и инструментом. Сварочные посты могут быть стационарными или передвижными.

**Стационарный** пост представляет собой открытую сверху камеру размером 2000×2500×2000 мм (рис. 6.1). Ее стекки изготавливают из тонкой стали, фанеры или брезента (причем фанера и брезент должны быть пропитаны огнестойким составом, например раствором алюмокалиевых квасцов) и окрашивают, светло-серой краской, хорошо поглощающей ультрафиолетовое излучение. Пол выполняют из огнестойкого материала. Освещенность кабины должна составлять не менее 80 лк. Кабину оборудуют местной вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен 40 м<sup>3</sup>/ч. Вентиляционный отсос должен быть расположен так, чтобы выделяющиеся при сварке газы отводились от сварщика. Сварку выполняют на рабочем столе высотой 500...700 мм с чугунной крышкой толщиной 20...25 мм. Для включения источника сварочного тока в кабине устанавливают рубильник или магнитный пускатель.

Передвижной пост применяют при сварке крупногабаритных изделий в зоне выполнения сварочных работ. Пост, расположенный на открытой площадке, оборудуют навесом. Для защиты от светового излучения используют складные щиты.

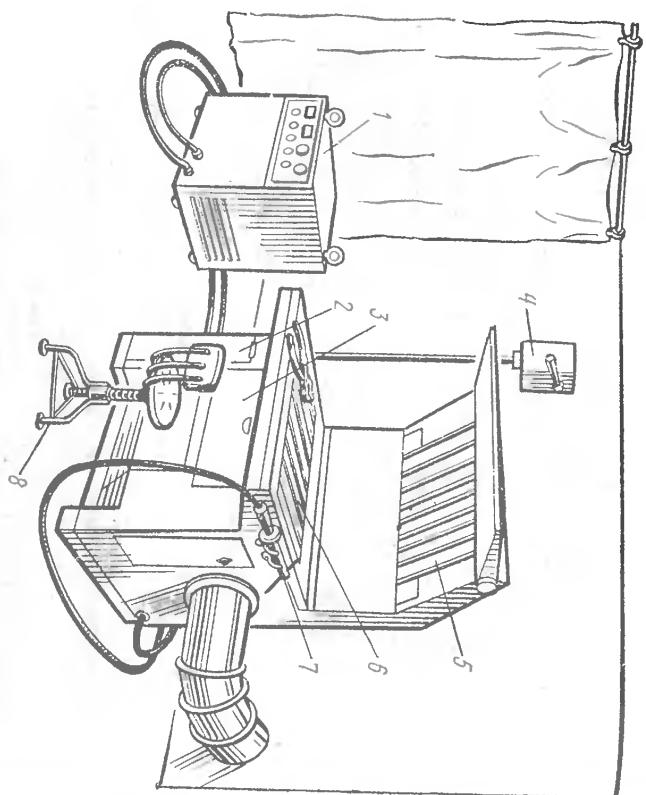


Рис. 6.1. Стационарный сварочный пост ручной дуговой сварки:  
1 — источник сварочного тока, 2 — стол для электродов, 3 — ящик для инструмента, 4 — рубильник, 5, 6 — вытяжная камера, 7 — электрододержатель, 8 — стул сварщика

## 6.2. Принадлежности и инструмент сварщика при ручной дуговой сварке

### Щитки и шлемы

изготавливают в соответствии с ГОСТ 12.4.035—78 из токонепроводящих материалов — фибры или пластмассы. Масса щитка не должна превышать 0,48 кг, шлема — 0,6 кг. Их внутренняя поверхность должна быть гладкой, матовой, черного цвета. Щиток состоит из корпуса со смотровым окном и ручкой, имеющей круглое поперечное сечение и длину не менее 120 мм. Шлем представляет собой защитное приспособление, надеваемое сварщиком на голову. Он состоит из корпуса со смотровым окном и наголовника, который должен обеспечивать два фиксированных положения корпуса: опущенное (рабочее) и откинутое назад. Защитный шлем мод. НП-С-701VI показан на рис. 6.2.

Размеры и масса щитков и шлемов различных моделей, выпускаемых промышленностью, указаны в табл. 6.1.

Для защиты глаз от вредных излучений щитки и шлемы снабжены светофильтрами типа С темно-зеленого цвета, которые выпускают (вместо светофильтров типа Э) 13 классов для сварки с применением тока силой 13...900 А. Защита светофильтром

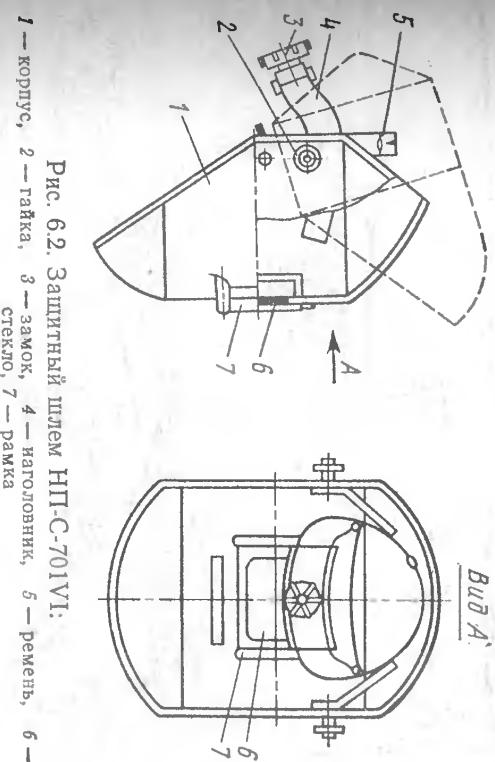


Рис. 6.2. Защитный шлем НП-С-701VI:  
1 — корпус, 2 — гайка, 3 — замок, 4 — наголовник, 5 — ремень, 6 — стекло, 7 — рамка

## 6.1. Защитные щитки и щитки для электросварщиков

Наименование	Модель	Размер светофильтра, мм	Масса без стекла, кг	Размеры, мм
Щиток с увеличенным светофильтром	ННО-С-701VI	90×102	0,45	315×240×165
Щиток, монтируемый на защитной каске	ШЭК-С-701VI			
Щиток с открытающимся светофильтром	ННП-С-701VI	52×102	0,6	315×240×190
Ручной щиток с увеличенным светофильтром	РНО-С-701VI	90×102	0,4	315×240×165

тра от брызг металла обеспечивается покровными органическими стеклами, которые по мере повреждения заменяют новыми.

**Электрододержатели** служат для закрепления электрода и подвода к нему тока при ручной дуговой сварке. В зависимости от способа закрепления различают вилочные, пассатижные, винтовые, пружинные, эластичные и другие электрододержатели. Наибольшее распространение в практике получили пассатижные (рис. 6.3, а; табл. 6.2) и вилочные (рис. 6.3, б) электрододержатели, но последние в настоящее время промышленностью не выпускаются.

**Дополнительный инструмент сварщика.** Для зачистки кромок перед сваркой и удаления с поверхности швов остатков шлака применяют стальные щетки — ручные и с электроприводом. Оставшийся шлак с поверхности шва удаляют молотком-шлакоотделителем. Для подсоединения «массы» к заготовке служат винтовые или пружинные зажимы, в которые токопроводящий провод внашивают высокотемпературным припоем или закрепляют механически.

Для клеймения швов, вырубки дефектных мест, удаления брызг и шлака применяют соответственно клейма, зубила и молотки. Сборочные операции перед сваркой выполняют с помощью шаблонов, отвесов, линеек, угольников, чертилок и специальных приспособлений. При монтажных сварочных работах сварщики пользуются надеваемыми через плечо брезентовыми сумками, в которых помещаются электроды.

## 6.2. Типы и основные параметры пассатижных электрододержателей

Тип электрододержателя	Номинальные параметры		Максимальная сила сварочного тока, А (не более)* при ПВ, %	Диаметр электрода, мм	Сечение проводов*, мм <sup>2</sup>
	Продолжительность цикла сварки, мин	Продолжительность включения ПВ, %			
ЭД-12	125	100	160	1,6	3
ЭД-20	200	160	250	2,5	4
ЭД-25	250	5	60	200	9
ЭД-31	315	250	315	3	5
ЭД-40	400	400	4	6	0,45
ЭД-50	500	315	500	5	8
		400	630	6	10
					0,75

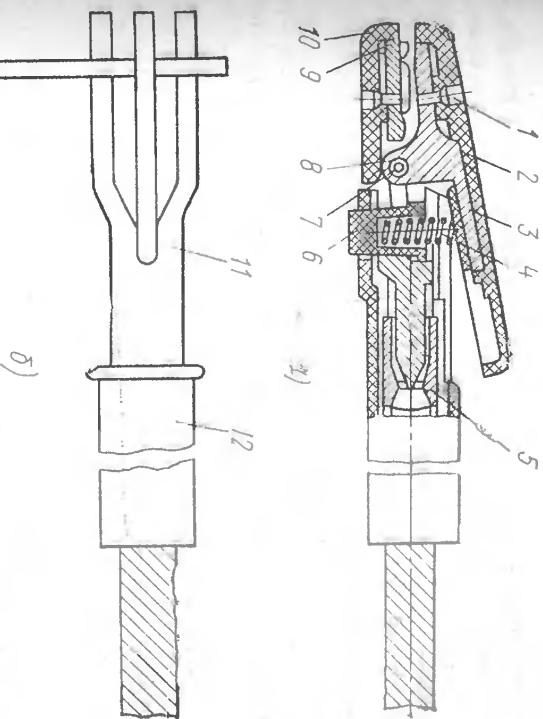


Рис. 6.3. Электрододержатели для ручной дуговой сварки:  
а — пассатижный (ЭД-3104У), б — вилочный; 1 — винт, 2, 10 — верхняя и нижняя накладки, 3 — рычаг, 4, 9 — пружины, 5 — ганка, 6, 8 — втулки, 7 — ось, 11 — токопровод, 12 — рукоятка

## 6.3. Выбор сечения проводов для подвода тока от сети к источнику питания и далее — к электрододержателю

От сети к источнику питания	Сечение проводов*, мм <sup>2</sup>	Сила сварочного тока, А	Расстояние, м	Сечение проводов*, мм <sup>2</sup>
Напряжение сети, В	Для сварочных трансформаторов	Для сварочных генераторов		
220	16	12	200...300	До 25
380	12	10		25...50
				До 25
			300...400	50...70
			500...600	25...50
			До 25	90...105

\* Указано для проводов длиной до 100 м.

**Одежда сварщика.** В комплект одежды входят куртка, брюки и рукавицы. Куртка и брюки шьются из брезента, сукна или асбестовой ткани. Одежда из прорезиненного материала не при меняется, так как легко прожигается нагретыми металлическими частями. Брюки должны прикрывать обувь для предохранения ног от ожогов брызгами металла. Рукавицы могут быть брезентовыми или спилковыми.

**Сварочные провода** служат для подвода тока от источника питания к электрододержателю и заготовке. Используют гибкие многожильные изолированные провода ПРГДО и ПРГД. Сечение проводов для подвода тока от сети к источнику тока и от источника тока к изделию и электрододержателю выбирают в зависимости от мощности источника тока, длины проводов, напряжения и силы сварочного тока (табл. 6.3). Температура нагрева проводов не должна превышать 70°C.

### 6.3. Оборудование для автоматической и механизированной сварки открытой дугой и под флюсом

**Автомат** для дуговой сварки называют комплекс механизмов, позволяющих автоматизировать сварочный процесс. Автомат состоит из следующих основных частей: сварочной головки, ходового механизма; системы подачи флюса и удаления его нерасплавившейся части; катушки со сварочной проволокой.

**Сварочная головка** служит для подачи в зону дуги электродной проволоки, поддержания в процессе сварки неизменными силы тока и напряжения дуги или измерения их по заданной программе; она оснащена, как правило, системой коррекции положения электрода по отношению к шву.

**Ходовой механизм** предназначен для перемещения автомата относительно свариваемого стыка по траектории, необходимой для получения швов заданной конфигурации, со скоростью, равной скорости сварки.

**Система подачи и удаления флюса** состоит из бункера с флюсом, дозирующего устройства, вакуумного устройства, предизначенного для удаления нерасплавившейся части флюса, и шлангов.

В зависимости от способа передвижения различают следующие виды автоматов для дуговой сварки: подвесные (рис. 6.4); самоходные; сварочные тракторы (рис. 6.5). Технические характеристики автоматов приведены в табл. 6.4.

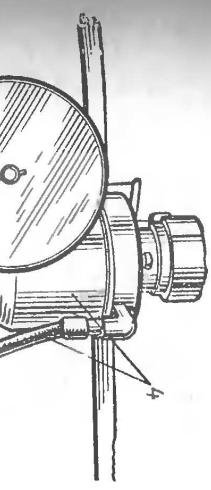


Рис. 6.4. Подвесной автомат для дуговой сварки:  
1 — сварочная головка;  
2 — ходовой механизм;  
3 — катушка с электродной проволокой; 4 — система подачи флюса и удаления его нерасплавившейся части


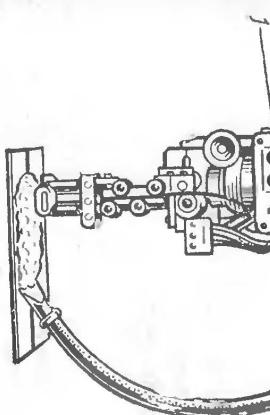


Рис. 6.5. Трактор ТС58 для двухдуговой сварки под флюсом:  
1 — провод, 2 — суппорт, 3 — тележка, 4 — плавильный механизм, 5 — мундштук, 6 — пасси, 7 — пуль-бункер, 8 — кассета для электродной проволоки

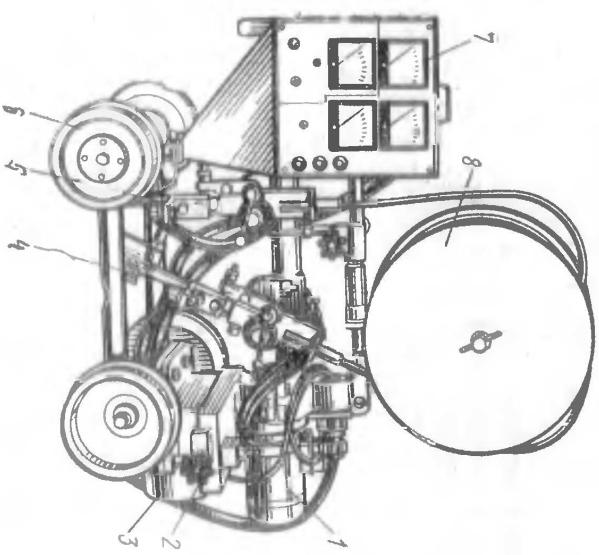

**6.4. Технические характеристики автоматов для дуговой сварки и наплавки открытой дугой и под флюсом**

Автомат	Исполнение	Защита зоны сварки или наплавки	Диаметр проволоки (ширина ленты), мм	$I_{\text{св}}, \text{А}$ (ПВ=65 %)	Скорость подачи электродной проволоки $v_{\text{п}}$ , м/ч	Регулирование скорости $v_{\text{п}}$	Скорость сварки (наплавки) $v_{\text{св}}$ , м/ч	Источник питания	Масса, кг
<b>Автоматы для дуговой сварки общего применения</b>									
АБСК	Самоходный	Флюс	2...6	300...1200	28...220	Ступенчатое	14...110	ТДФ-1001	160
A1401			2...5	1000			12...120		
A1410			2...6	2000	53...532	Плавное		ТДФ-1601	325
A1412				2×1600			24...240	ТДФ-1601 (2 шт.)	390
A1416			2...5	1000			12...220	ВДУ-1001	320
A1419			2...6	2000	47...508	Ступенчатое			
A1422			2...5	2×1600			24...240	ТДФ-1601	390
УДФ-1001У4			2,5...3	400...1000	200...600	Плавное	18...50	ТШС-1000-3	400

**Автоматы для дуговой сварки специализированные**

A1423	Подвесной	Флюс	1,6...3	300	45...450		—	ВДУ-504 или ВС-600	210	
A1403	Самоходный		2...5	2×1600	53...530	Плавное	24...240 (ступенчато)	ТДФ-1601	340	
A1425			4...5	1000	50...500		12...120		500	
A1208С	Подвесной	Без внешней защиты	1,6 (сплошная)	200	102...196	Ступенчатое	10...25	ПСГ-500	345	
		Углекислый газ	2...2,5 (порошковая)							

**Автоматы для дуговой наплавки общего применения**

A384МК	Подвесной	Флюс	3...5 (20...100)	1000*	28,5...225	Ступенчатое	—	PСО-500	135
A580М			1...3	400*	48...408				84
A874Н	Самоходный	Флюс или без внешней защиты	2...7 (15...100)	1000*	5...90	Плавное	5...116	ВДУ-1001	285

Продолжение табл. 6.4

160

Автомат	Исполнение	Защита зоны сварки или наплавки	Диаметр проволоки (ширина ленты), мм	$I_{\text{св}}, \text{А}$ (ПВ=65 %)	Скорость подачи электродной проволоки $v_{\text{п}}, \text{м/ч}$	Регулирование скорости $v_{\text{п}}$	Скорость сварки (наплавки) $v_{\text{св}}, \text{м/ч}$	Источник питания	Масса, кг
<b>Автоматы для дуговой наплавки специализированные</b>									
A1406	Подвесной	Без внешней защиты, флюс или углекислый газ	2...5	1000*				ВДУ-1001	250
A1408		Без внешней защиты или углекислый газ		500*	50...500	Плавное	—		170
A1409		Без внешней защиты или флюс	1,6...3	300*				ВДУ-504	230
<b>Тракторы для дуговой сварки однодуговые общего применения</b>									
TC-17M-1	Флюс		1,6...5	200...1000	52...403	Ступенчатое	16...126		45
TC-42			2...5	До 1000	60...1000			TДФ-1001	40
11-807	Флюс								
ADC-1000-4									65
ADC-1000-5				400...1200				ВДУ-1001	
ADF-1001			3...5		60...360	Плавное	12...120	TДФ-1001	
ADF-1004				1000...1200				ВДУ-1001	60
ADF-1602		3...6	600...1800					ВДУ-1601	
<b>Тракторы для дуговой сварки специализированные</b>									
TC-32	Флюс		2...5	До 900	137...284	Ступенчатое	24...50	TДФ-1001	45
TC-44			3...6	1600	60...360	Плавное	8...45	ВДУ-1601	115
DTC-38			2...5	2×1600	58...580	Ступенчатое	16...160	TДФ-1601 (2 шт.)	85
TC-58				2×1250	60...360		10...100	ВДУ-1201УЗ	90

\* При ПВ = 100 %.

191.

## 6.5. Технические характеристики наплавочных станков общего назначения

Характеристика	Станок			
	У651	У652	У653	У654
Наплавочный аппарат	A1048	A1409	A1406	
Наплавляемая поверхность	Наружные поверхности валов, шлицы	Коренные и шатунные шейки с галтельями коленчатых валов	Наружные и внутренние цилиндрические, конические, плоские поверхности и др.	Наружные цилиндрические, конические поверхности, шлицы
Наплавляемая деталь: диаметр, мм	20...150 (500)*	100	50..800	
длина, мм	1300			
масса, кг	150		200	
Наплавка проволокой диаметром, мм: под флюсом	—	1...2	2...5	3...5
II*	порошковой без внешней защиты	2...3	2...2,5	2...3,6
сплошной в CO <sub>2</sub>	1...2	—		
Габаритные размеры станка, мм:	2720			2900
длина	2720			
ширина	1800		1400	
высота (максималь- ная)	2050	2900	3050	
Масса, кг	1580	1630	1740	1840
Особые характеристи- ки	Вариант исполь- зования — одно- и двухмундштуч- ный	Наплавка шейки и галтели — автомати- ческая по кулачку	Для внутренней на- плавки имеется спе- циальная приставка на аппарате	Станок имеет две позиции, обслугивае- мые поочередно

\* При массе изделия не более 150 кг.

**Автомат АБСК** предназначен для наложения продольных и колышевых швов и выполнения стыковых, угловых и нахлесточных соединений металла толщиной 50...30 мм. При замене мундштука можно производить наплавку ленточным электродом или вести сварку открытой дугой.

**Автоматы А1401, А1410, А1412, А1416, А1419, и А1422** имеют такое же предназначение, как и автомат АБСК. Они оснащены автоматизированными приводами с механизмами сложения, вертикального и поперечного перемещения мундштука, а также замкнутой системой циркуляции флюса (по специальному заказу — и выбратором электрода). Эти автоматы используют в автоматических и поточных линиях.

**Автоматы А1423, А1403 и А1425** скомпонованы из узлов автомата А1410, предназначены для многослойной (А1423), многошарнирной (А1403) сварки и наложения коротких прерывистых швов (А1425).

**Самоходный автомат А1208С** предназначен для сварки порошковой проволокой без внешней защиты дуги или сплошной проволокой в углекислом газе над устьем скважин стыков обсадных труб.

**Автомат А384МК** служит для наплавки плоских или цилиндрических деталей, а А580М — для автоматической наплавки круглых деталей, например колеччатых валов.

**Автоматы А1406, А1408 и А1409** применяют в станках У651, У652, У653 и У654 (табл. 6.5), собранных из унифицированных узлов и служащих для восстановления изношенных деталей тракторов, сельхозмашин и др.

**Тракторы ТС-17М-1 и ТС-42** для дуговой сварки используют с целью наложения колышевых и прямолинейных швов (минимальный диаметр колышевого шва составляет соответственно 1200 и 800 мм), а АДС-1000-4, АДС-1000-5, АДФ-1001, АДФ-1004 и АДФ-1602 — для выполнения стыковых и угловых соединений.

**Специализированные тракторы ТС-32 и ТС-44** используют для соединения листового металла за один проход на скользящей водоохлаждаемой мелкой прокладке с одновременным формированием обратной стороны шва (толщина свариваемого металла составляет соответственно 2...12 и 6...22 мм), ТС-38 — для выполнения двухугловой сваркой стыковых и угловых швов, ТС-58 — для выполнения двухугловой автоматической сваркой продольных и колышевых швов.

**В отличие от сварочных автоматов, в которых механизмы подачи электролинии проволоки в зону дуги и перемещение последней по определенной траектории, в полуавтомате механизирована лишь одна операция — подача проволоки. Принципиаль-**

#### 6.6. Технические характеристики полуавтоматов для сварки открытой дугой и под флюсом

Параметр	Тип полуавтомата	Напряжение, В	Сила тока, А	Скорость подачи электролинии проволоки, м/ч	Максимальная скорость подачи	Габаритные размеры, мм	Механизм подачи	Серийно изготавляемые		
								ПСГ-500	ВДУ-504	ПСГ-500
A765	Флюс Без внешней защиты	1,6...2	До 450	58...580	Ступенчатое	760×500×550	52	180	АОЛ12-4	
A1197С (ПС-5-Ф)	Флюс	1,6...3	До 500	92...920	Ступенчатое	960×660×560	35			
A1114М	Без внешней защиты	1,6...2	До 500	106...428	Ступенчатое	364×290×130	10,5	35	Д-35	
A1530	Ванная под флюсом	1,6...2 (2,2...2,8)*	500	1 ступень — 200...250 (1-й цикл сварки); II ступень — 400...500 (2-й цикл сварки); III ступень — 850...1000 (3-й цикл сварки)	Плавное в пределах ступеней I, II и III	550×300×230	20	95	СЛ-571К	

\* Порошковая проволока.

ная схема полуавтомата толкающего типа для дуговой сварки плавящимся электродом представлена на рис. 6.6.

Технические характеристики полуавтоматов для сварки и наплавки приведены в табл. 6.6.

Используют эти полуавтоматы в следующих целях: А765 — для сварки и наплавки порошковой и левированной сплошной

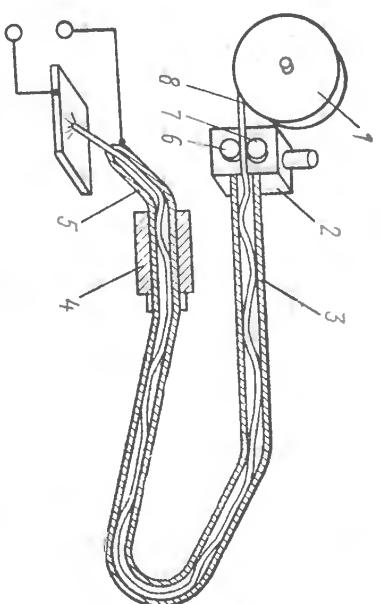


Рис. 6.6. Полуавтомат толкающего типа:

1 — катушка со сварочной проволокой, 2 — механизм подачи проволоки, 3 — гибкий направляющий шланг, 4 — ручной держатель, 5 — наконечник, 6, 7 — пружинный и ведущий ролики, 8 — электродная проволока

проводками открытой дугой; А1197 (универсальный) — в зависимости от исполнения для сварки под флюсом, в углекислом газе, открытой дугой порошковой проволокой или электродной проволокой сплошного сечения; А114М — для сварки открытой дугой активированной проволокой арматурных стержней Ø — 6..70 мм; А1530 — для сварки под флюсом арматуры железобетонных конструкций при диаметре стержня 36..40 мм.

#### 6.4. Оборудование для автоматической и механизированной дуговой сварки в защитных газах

**Оборудование для сварки в углекислом газе.** Для сварки в углекислом газе используют полуавтоматы толкающего или тянувшего типа (табл. 6.7). В состав сварочного поста (рис. 6.7) входят источник питания и полуавтомат, включающий в себя баллон с углекислотой, горелку, подающий механизм, осушитель и подогреватель газа.

#### 6.7. Технические характеристики наиболее распространенных полуавтоматов для дуговой сварки

Полуавтомат	Диаметр электродной проволоки, мм	$I_{\text{СВ}}$ , А (ПВ=65 %)	$v_{\text{П}}$ , м/ч	Источник питания	Длина шланга, м	Механизм подачи	
						Габаритные размеры, мм	Масса, кг
А-547У	0,8...1,2	До 200	100...250	ВС-300	1,2; 2,5	350×118×245	6
А-1230М		» 315	140...670		3	364×280×130	11
ПДГ-301	0,8...1,2	» 300	180...720	ПСГ-500	450×240×275	6	5
ПДГ-302					380×330×100	7	7
ПДГ-303	0,8...1,6	» 250	120...620	ВДГ-301	450×240×275	450×240×275	7
ПДГ-304					380×330×100	900×660×420	20
А-825	1...1,2			ВС-300	2,5		

Продолжение табл. 6.7

Полуавтомат	Диаметр электродной проволоки, мм	$I_{СВ}$ , А (ПВ=65%)	$v_{п}$ , м/ч	Источник питания	Длина шланга, м	Механизм подачи	
						Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПШП-21	0,8...2	До 300	100...1000	ИПП-300	—	650×180×398	14,5
ПДПГ-500		» 500	150...720			625×425×350	10,5
A-537У	1,6...2	» 520	80...600	ПСГ-500	3,5	330×280×325	25
A-1035	1,6...3,5	» 450	58...580			900×660×420	25,5
A-1197П	1,6...3	90...900		ВДУ-504	3		
A-1197С		» 500	92...920			960×660×560	35
A-1503П		» 630	90...920	ПСГ-500			25,5
ПШП-10*	1...2,5	» 300	160...650	Постоянного тока силой 350 А	—	325×85×200	1,7

\* Тянувшего типа.

## 6.8. Технические характеристики наиболее распространенных аппаратов для сварки в инертных газах неплавящимся электродом

Аппарат	Диаметр электродной проволоки, мм	$I_{СВ}$ , А (ПВ=65 %)	$v_{п}$ , м/ч	$v_{СВ}$ , м/ч	Источник питания	Габаритные размеры аппарата, мм	Масса аппарата, кг
---------	-----------------------------------	---------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------------------------	--------------------

## Тракторы

АДПГ-500	0,8...2,5	До 500	150...720	15...70	ПСГ-500	570×265×425	22
ТС-42	1,2...3	500	100...1000	12...120		570×310×440	36

## Самоходные и подвесные аппараты

АДСП-2				10...80	—	560×600×480	63
АГП-2	1...2,5	400	100...800	—		300×600×440	24

В стандартный баллон вместимостью 40 л заливают 25 кг жидкого углекислоты, что составляет  $12,67 \text{ м}^3 \text{ CO}_2$ . Вредными примесями в  $\text{CO}_2$  являются азот и влага. Для удаления последней баллон, устанавливаемый на специальную подставку с горизонтальной осью вращения, перед сваркой опрокидывают вентилем вниз и через 15..20 мин сливают воду (операцию повторяют дважды).

Для более глубокой очистки от влаги служит осушитель, который заполняют силикагелем, алюминием или медным купоросом.

сом предварительно прокаленным при  $250\text{--}300^\circ\text{C}$  в течение 2..25 ч.

**Оборудование для аргонодуговой сварки.** Сварку выполняют как плавящимся, так и неплавящимся электродом на постоянном или переменном токе. Схемы сварки в инертных газах на постоянном или переменном токе представлены на рис. 6.8 и 6.9. В табл. 6.8 и 6.9 приведены технические характеристики автоматов и полуавтоматов для сварки плавящимся электродом. В случае применения специальных сварочных горелок аппараты можно использовать для сварки неплавящимся электродом.

**Горелки для дуговой сварки.** Выпускают горелки для ручной и механизированной сварки. Горелки для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом (табл. 6.10)

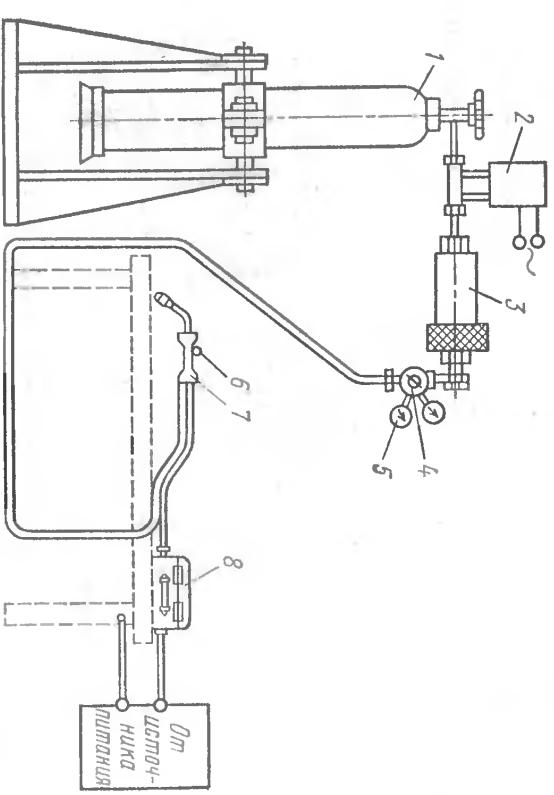


Рис. 6.7. Схема поста механизированной сварки тонкой электродной проволокой в углекислом газе:  
1 — баллон с углекислым газом, 2 — подогреватель газа, 3 — осушитель газа, 4 — кислородный редуктор, 5 — манометр на 0,6 МПа, 6 — кнопка включения, 7 — горелка, 8 — подающий механизм

#### 6.9. Технические характеристики наиболее распространенных в инертных газах

Полуавтомат	Диаметр электродной проволоки, мм	$I_{\text{св}}, \text{А}$ (ПВ=65 %)	$v_{\text{II}}, \text{м}/\text{ч}$
ПИП-21	0,8..2	До 300	100..100
ПИП-31	0,4..0,8	> 120	300..1000
ПДА-300	1,6..2	> 300	120..420

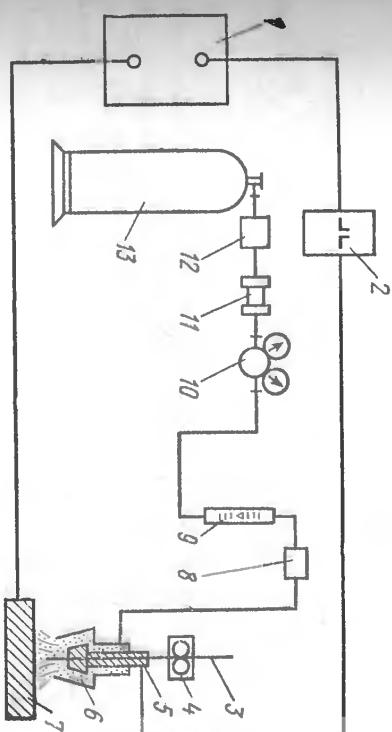


Рис. 6.8. Схема сварки в инертных газах на постоянном токе:  
1 — источник постоянного тока, 2 — аппарата управления, 3 — электродная проволока, 4 — привод подачи электродной проволоки, 5 — токоведущая втулка, 6 — сопло горелки, 7 — свариваемая заготовка, 8 — газовый клапан, 9 — регулятор, 10 — редуктор, 11 — осушитель газа, 12 — подогреватель газа, 13 — баллон с газом

#### Полуавтоматы для механизированной сварки неплавящимся электродом

Механизм подачи

Источник питания	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ИПП-300	650×180×398	14,5
ГСР-150	295×56×160	0,8
Постоянного тока	625×425×350	10,4

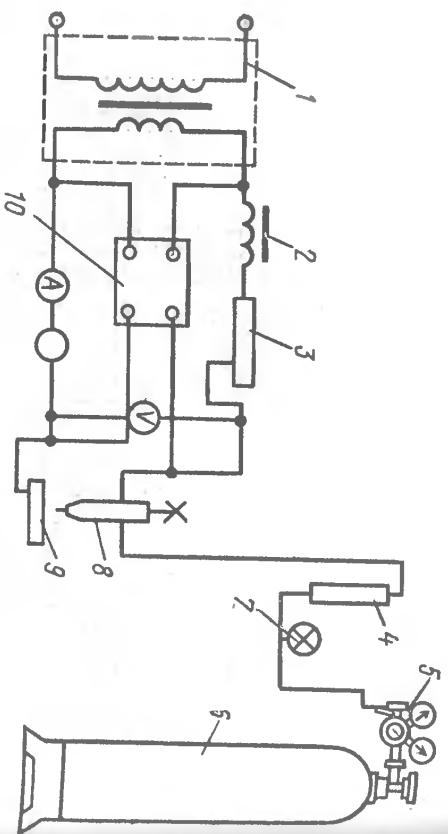


Рис. 6.9. Схема сварки в инертных газах на переменном токе:  
1 — сварочный трансформатор, 2 — дроссель, 3 — балластный реостат, 4 — редуктор, 5 — баллон с газом, 6 — манометр, 7 — сварочная горелка, 8 — свариваемая заготовка, 10 — осциллятор ОС-1

могут быть молоткового типа с постоянным углом наклона электрода и с совмещенным подводом тока и воды. Ими можно выполнять сварку в любом пространственном положении.

**Горелки для механизированной дуговой сварки** изготавливают как для неплавящегося, так и для плавящегося электрода. Горелки для сварки плавящимся электродом (табл. 6.11) обычно выполняют пистолетного типа с постоянным углом наклона мундштутка к рукоятке или с переменным углом наклона путем изгиба держателя. Горелки для сварки неплавящимся электродом могут быть с водяным и воздушным охлаждением не только корпуса, но и сопла (рис. 6.10).

Горелки для дуговой сварки плавящимся электродом имеют принципиальные отличия от горелок для сварки неплавящимся электродом. На рис. 6.11 показана горелка с естественным (воздушным) охлаждением, которая наиболее часто используется в практике. Технические характеристики горелок такого типа приведены в табл. 6.12.

Наиболее уязвимой деталью горелки является сопло, которое выполняют точением, штамповкой из меди, бронзы, медали или порошковой металлургии и другими способами. Лучшими из них являются керамические и кварцевые сопла. Срок службы горелок составляет 5...10 ч при непрерывной работе.

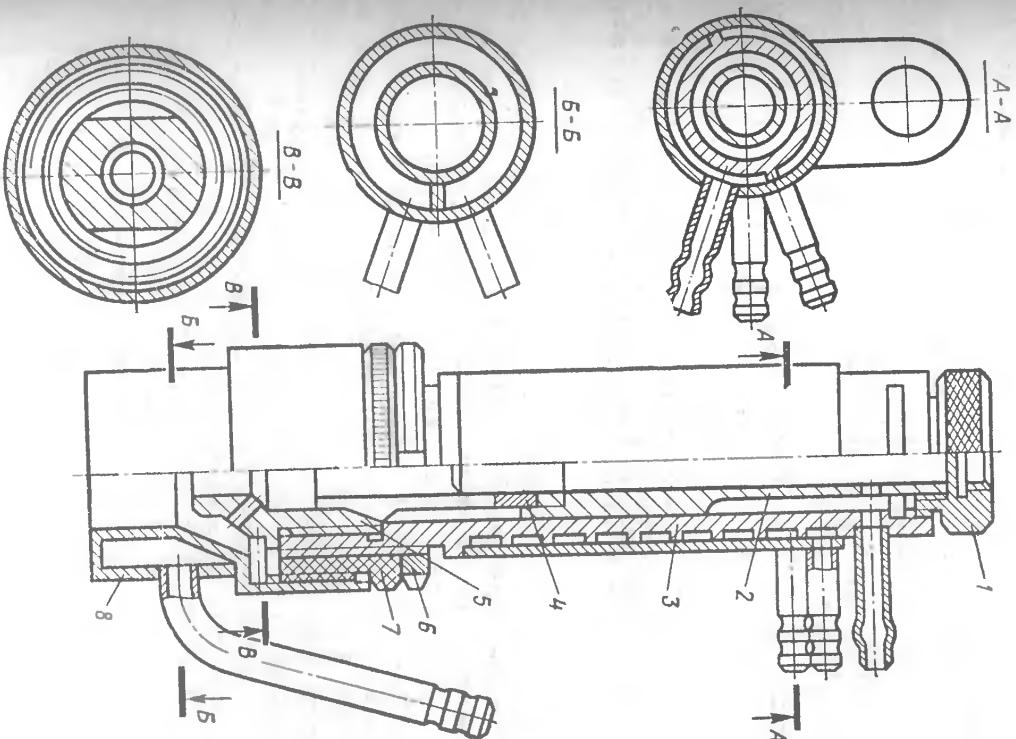


Рис. 6.10. Горелка ГНА-1000 для механизированной луговой сварки:  
1 — гайка, 2 — пантодержатель, 3 — корпус, 4 — панта, 5 — распылитель, 6 — гайка, 7 — изолятор, 8 — сопло

**6.10. Технические характеристики горелок для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах**

Обозначение	Номинальная сила сварочного тока, А	Диаметр электрода, мм	Вид охлаждения	Размеры, мм			Масса (без шлангов), кг
				Длина	Ширина	Высота	
ЭЗР-5	75	0,5; 1; 1,5	Воздушное	160	21	120	1,4
ЭЗР-3-66	150	1,5; 2; 3		260	35	110	0,78
РГА-150		0,8...3	Водяное	30	85	0,296	
ГНР-160	160	0,8; 1; 2; 3			30	30	0,212
ЭЗР-3-58	200	2...4	Воздушное	350	80	150	0,68
ГРСТ-1	На фазе 200	1...4	Водяное	285	95	45	0,65
ГНР-315	315	3; 4; 5		345	35	35	0,305
РГА-400	400	4...6		270	34	105	0,43
ЭЗР-4	500	Воздушное	325	35	190	0,8	

**6.11. Технические характеристики унифицированных горелок типа ГДПГ для механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах**

Обозначение	Номинальная сила сварочного тока, А	Диаметр электродной проволоки, мм	Материал сварочной проволоки	Длина шлангов, м	Вид охлаждения	Габаритные размеры, мм			Масса (без шлангов), кг
						Длина	Ширина	Высота	
ГДПГ-101-8	160	0,8...1,2	Сталь	2	Воздушное	254	50	113	0,45
ГДПГ-101-9				1					
ГДПГ-101-10				2					
ГДПГ-102			Алюминий	3					
ГДПГ-301-6	315	1,2...1,4	Сталь		Воздушное	266	90	125	0,6
ГДПГ-301-7		0,8...1,4							
ГДПГ-301-8		1,2...1,4							
ГДПГ-302		1,6...2	Алюминий						
ГДПГ-501-4	500	1,4...2,1	Сталь	2	Водяное	268	90	125	0,7
ГДПГ-603	630	1,6...2,5		3					

**6.12. Технические характеристики серии выпускаемых горелок типов ГНА и ГПА для механизированной дуговой сварки в защитных газах**

Обозначение горелки	Номинальная сила сварочного тока, А	Диаметр электродов, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
			Вид охлаждения	Длина	
<b>Для неплавящихся электродов</b>					
ГНА-040	40	0,8...2	6,8	0,115	
ГНА-160-100			100	0,156	
ГНА-160-140			140	0,236	
ГНА-160-180	160	1,5...4	Воздушное 9,12	180   0,317	
2ГНА-160-140			140	0,21	
2ГНА-160-180			180	0,236	
<b>Для плавящихся электродов</b>					
ГПА-315-140			ГПА-160-100		
ГНА-315-180			ГПА-160-140	160   0,6...1,6	
ГНА-315-220			ГПА-160-180	Воздушное 14; 16	
2ГНА-315-140	315	2...6	ГПА-315-140	140   0,998	
2ГНА-315-180			ГПА-315-180		
2ГНА-315-220			ГПА-315-220		

*Продолжение табл. 6.12*

**6.13. Технические характеристики промышленных аппаратов для плазменной резки**

Тип аппарата	Гиперамер по ГОСТ 12221-79	Наибольшая толщина заготовки (из алюминия), мм	Рабочий газ	Номинальный расход газа, м <sup>3</sup> /ч	Напряжение холостого хода, В	Сила рабочего тока, А	Потребляемая мощность, кВ·А	ПВ, %	Тип плазматрона	Источник тока	Масса, кг
КДП-2*	Плр-50/250	50	Азот или азот + + воздух	—	180	250	—	60	РДП-2	—	—
УПР-201У3*	Плр-20/250	40		80...100		150...250	36	100			400
ПВИ-1У2	Плр-20/250 Плм-60/300	20 (60)	Воздух	2...5	180 (220)	250 (300)	—	60 (100)	—	Тиристорный	—
«Киев-4»	Плр-50/250	60		2...3	180	100...300	54			Индуктивно-емкостный	700
АВПР-3		10		—	220	100	—		ВПРМ-1	ВД-301	—
«Киев-2»	Плм-10/100			0,5...1		50...200	60		ВПР-10		500
АВПР-Киев (АВПР-2)		60		2...3	300	150...300	90		ВПР-9		630
АПР-402У4	Плм-60/300	130		1,5...8		100...500	120		ПВР-1		100
ОИР-6-3М*	Плм-160/600	220	Азот или смеси азота с водородом	—	340/180	100...700	—		РПМ-6; РПР-6	ИИР-140/700	1300

\* Охлаждение воздушное (у огнальных — водяное).

## 6.5. Оборудование для плазменной резки

В состав аппарата для плазменной резки входят источник питания, плазматрон, пульт управления и баллон с плазмогенераторным газом (рис. 6.12).

Технические характеристики аппаратов для плазменной резки приведены в табл. 6.13


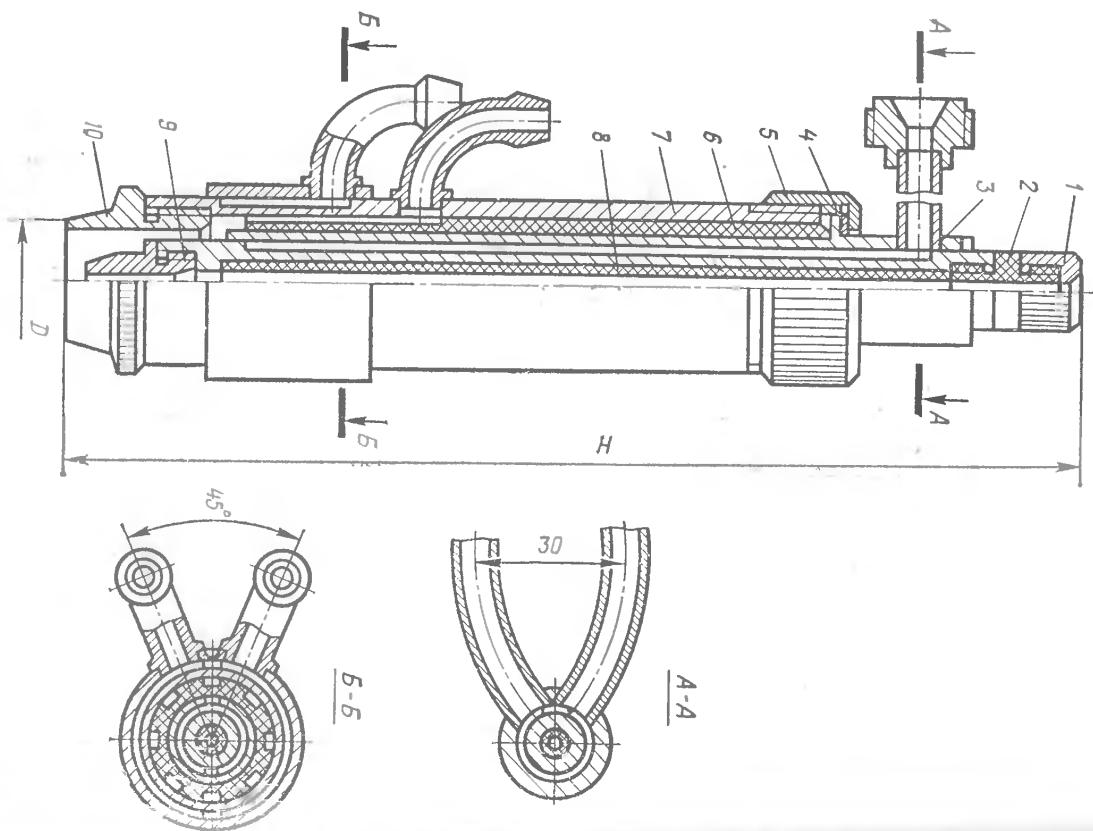


Рис. 6.11. Сварочная горелка ГПА-315 с естественным (воздушным) охлаждением:  
1 — приемник, 2 — переходник, 3 — стержень, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — вентилятор, 7 — корпус, 8 — трубка, 9 — наконечник, 10 — сопло;  $H$  — высота горелки,  $D$  — диаметр сопла

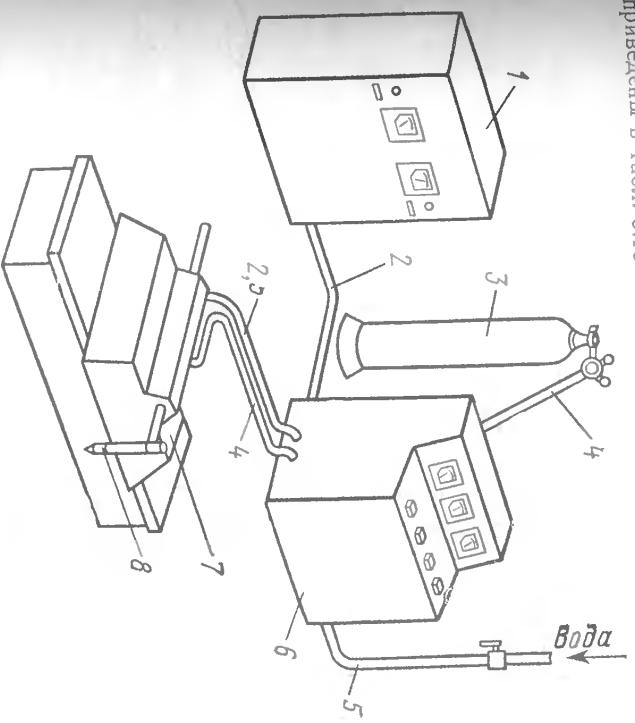

## 7. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОКРЫТИМ ЭЛЕКТРОДОМ

### 7.1. Подготовка заготовок под сварку

Подготовка заготовок заключается в выполнении ряда вспомогательных технологических операций, таких, как правка, разметка, резка, разделка кромок.

Правка — технологическая операция по устранению общих или местных деформаций, выполняемая на правильных вальцах или вручную. Правильные валцы состоят из рабочих клетей с валиками, между которыми пропускают металл, устраняя неровности и выпучины. Ручную правку выполняют на чугун-

Рис. 6.11. Сварочная горелка ГПА-315 с естественным (воздушным) охлаждением:

1 — приемник, 2 — переходник, 3 — стержень, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — вентилятор, 7 — корпус, 8 — трубка, 9 — наконечник, 10 — сопло;  $H$  — высота горелки,  $D$  — диаметр сопла

ных правильных плитах, нанося по заготовке удары кувалдой или молотком.

**Разметка** — технологическая операция, при которой на поверхность металла с помощью разметочных инструментов (стальные линейки, угольники, циркули, чертилки, керны и др.) наносят контуры подлежащей вырезке из него заготовки. Раньше полностью разметка является наметкой. При ее выполнении не пользуют шаблоны, по которым очерчивают контур заготовки, а затем кернят.

**Разделка кромок** — технологическая операция по удалению части металла кромок с приданiem им заданной формы для улучшения условий сварки, осуществляемая фрезерованием, плазменной и газовой резкой, а также другими методами. Стыковые соединения стальных заготовок толщиной до 6 мм (а иногда и до 8 мм) выполняют без скоса кромок с зазором не более 1 мм. При толщине заготовок до 2 мм зазор не должен превышать 0,5 мм, причем соединения таких заготовок следует выполнять на медной, керамической, абсестовой или оставшейся стальной подкладке. Если подкладки применить нельзя, сварку рекомендуется осуществлять в вертикальном положении сварки вниз. Заготовки толщиной 6..8 мм сваривают двусторонним швом.

Для стыкового соединения сваркой заготовок толщиной 8...12 мм выполняют односторонний скос кромок с общим углом раскрытия 50..60°; зазор в стыке составляет 0..2 мм.

Если на подготовленных к сварке кромках имеются слепы коррозии, масла или грязь, их удаляют металлическими щетками либо другими средствами.

## 7.2. Сборка заготовок под сварку

**Сборка** — технологическая операция по обеспечению необходимого взаимного расположения подлежащих сварке заготовок в пространстве закреплением их специальными приспособлениями или прихватками.

Трудоемкость сборочных операций достигает 30 % от общей трудоемкости изготовления сварного изделия. Для ее снижения применяют сборочно-сварочные приспособления (табл. 7.1), машинуляторы и сборочные стенды. Точность сборки проверяют шаблонами и шупами (рис. 7.1, а...д).

Собранные узлы или заготовки соединяют прихватками — кроткими швами, попечное сечение которых составляет до полперечного сечения полного шва, а длина — 20...100 мм в зависимости от размеров свариваемых заготовок. Рекомендуемое расстояние между прихватками — 500...1000 мм. Прихватку выполняют теми же электродами, что и сварку изделия.

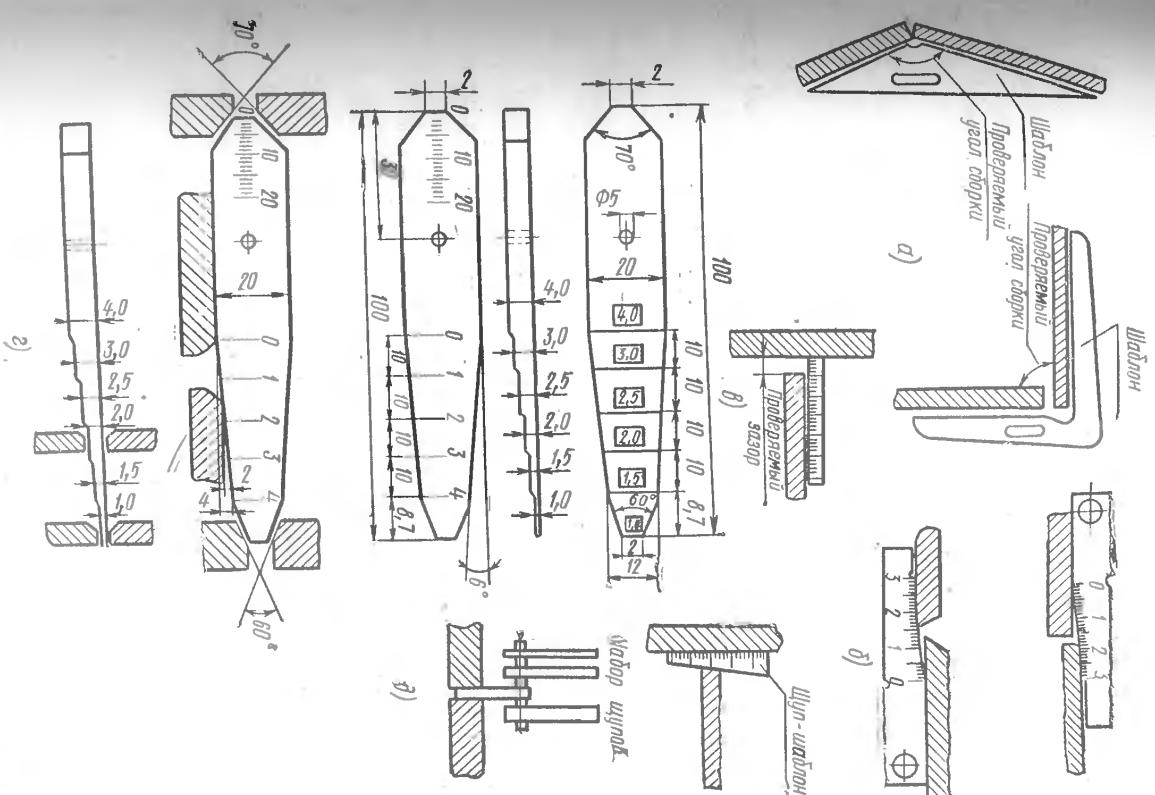
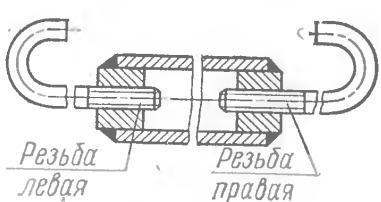
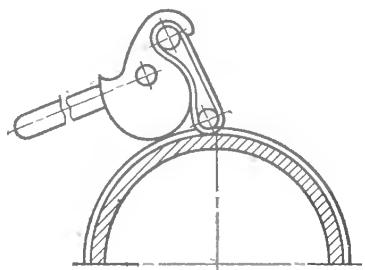
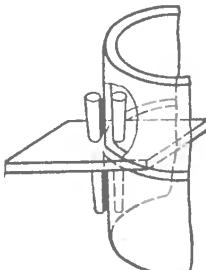
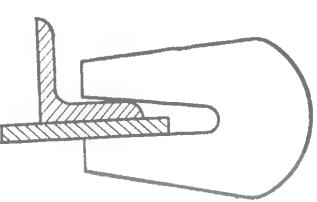






Рис. 7.1. Пристобления для проверки точности сборки под сварку:  
а — шаблоны для контроля угла сборки, б — шаблоны для контроля смещения кромок, в — шаблон для контроля зазора, г — универсальныe шаблоны, д — длины.

## 7.1. Сборочно-сварочные приспособления

Приспособление	Эскиз	Область применения
Винтовые и ручные стяжки для сближения кромок	<p style="text-align: center;"><b>С тя ж н ы е</b></p>  <p>Резьба левая      Резьба правая</p>	Сборка конструкций и заготовок из листового, полосового и профильного металла
Гибкий хомут с эксцентриковым зажимом		Сборка по продольным швам цилиндров, обечаек, сосудов (натяжное устройство может быть в виде ленты, цепи и троса)
Распорно-стяжное винтовое ручное устройство		Сборка цилиндрических и плоскостенных листовых конструкций, резервуаров, котлов, трубопроводов большого диаметра
Клиновой универсальный зажим с планкой (ручное устройство для закрепления и центровки заготовок)	<p style="text-align: center;"><b>З а ж и м н ы е</b></p> 	Монтажная сборка листовых конструкций, цилиндрических и конических резервуаров, доменных печей и кауперов
Клиновая ручная скоба из толстого листового металла		Сборка заготовок из листового и профильного металла

*Продолжение табл. 7.1*






186

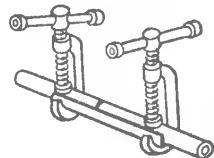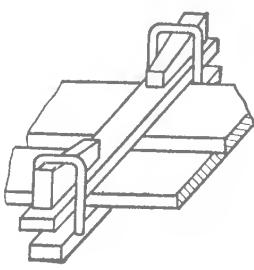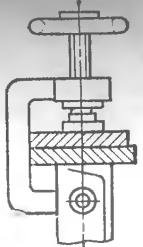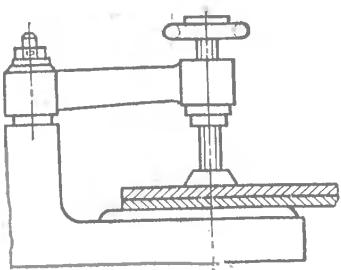Приспособление	Эскиз	Область применения
Струбцины		Сборка заготовок круглого профиля, труб
Зажимная скоба с клиньями		Сборка листовых конструкций
Винтовая откидная струбцина		Сборка заготовок любых профилей
Винтовой поворотный зажим		Сборка и крепление заготовок в условиях массового производства

187

*Продолжение табл. 7.1*

188

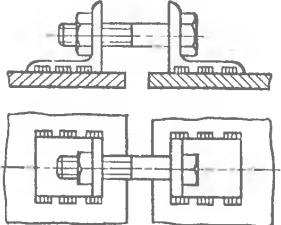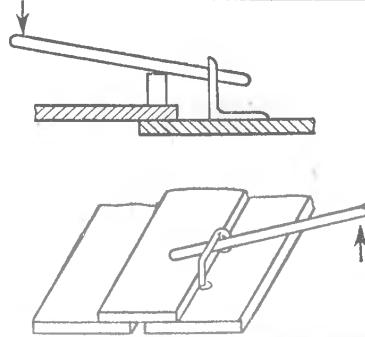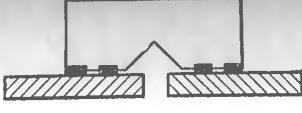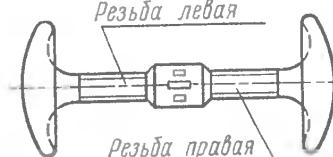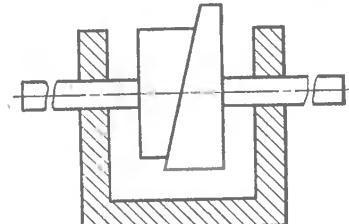Приспособление	Эскиз	Область применения
Прихватные уголники с болтом	<p style="text-align: center;">Прихватные</p> 	Сборка крупных конструкций из листового материала
Прихватная скоба с ломиком		Сборка конструкций в монтажных условиях с применением нахлесточного соединения
Гребенка на прихватках		Монтаж крупных листовых конструкций
Винтовой ручной распор	<p style="text-align: center;">Распорные</p> 	Сборка цилиндрических обечаек, цистерн и котлов
Клиновой распор		Сборка деталей машиностроительных конструкций

189

### 7.3. Выбор режима сварки

Под режимом сварки понимают совокупность параметров, обеспечивающих устойчивое протекание сварочного процесса и получение сварных швов с заданными физико-механическими свойствами. Различают основные и дополнительные параметры. К основным параметрам режима ручной дуговой сварки относят тип, марку и диаметр покрытого электрода, силу, род и полярность тока, а к дополнительным — состав и толщину покрытия электрода, начальную температуру основного металла, положения в пространстве электрода и заготовок в процессе сварки, скорость сварки и величинуопережающего колебания торца электрода.

Диаметр покрытого электрода выбирают в зависимости от толщины и химического состава свариваемых заготовок, марки электрода, формы разделки кромок и других факторов. Выбор диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых заготовок (см. ниже) осуществляют на основе имеющейся опыта.

Толщина стальных заготовок, мм	1,5	3	4...5	6...8	1,6	2; 3	3; 4	2; 3; 4; 5
Мм . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Диаметр покрытого электрода, мм . . . . .	9...12	13...15	16...20	—	—	—	—	—
Толщина стальных заготовок, мм . . . . .	3; 4; 5	3; 4; 5	3; 4; 5	3; 4; 5	3; 4; 5	3; 4; 5	3; 4; 5	3; 4; 5

### 7.4. Техника выполнения сварных швов

Под техникой выполнения сварных швов понимают выбор режимов сварки и приемы манипулирования электродом или горелкой.

**Возбуждение электрической дуги** производится двумя способами — прямым отрывом электрода и его отрывом по кривой. При первом способе (зажигание впритык) электрод перпендикулярно подводят к месту начала сварки и после сравнительно легкого прикосновения к заготовке отводят вверх на 2...5 мм. Второй способ напоминает зажигание спички (чирканье). При обрыве дуги повторное ее возбуждение осуществляют впереди кратера и на основном металле с возвратом к наплавленному металлу для вывода на поверхность затраченной, скопившейся в кратере.

**Длина дуги.** От правильно выбранной длины дуги зависит качество сварного шва. Умение поддерживать дугу постоянной длины характеризует квалификацию сварщика.

диаметра электрода. Для сварки в нижнем положении ее определяют по формуле

$$I_{\text{св}} = K d_0^2,$$

где  $K$  — коэффициент пропорциональности, зависящий от диаметра и типа электрода, А/мм (см. ниже);  $d_0$  — диаметр электрода, мм.

$d_0, \text{мм}$	1...2	3...4	5...6
$K, \text{А/мм}$	25...30	30...45	45...60

При наложении вертикальных и горизонтальных швов сила сварочного тока должна быть уменьшена по сравнению с принятой для сварки в нижнем положении на 5...10%, а при наложении потолочных — на 10...15% для того, чтобы жидкий металл не вытекал из сварочной ванны.

Если сварка выполняется качественными электролами, силу тока следует устанавливать в соответствии с данными, указанными в паспортах или сертификатах на эти электроды.

Правильный выбор силы сварочного тока обеспечивает наибольшую глубину проплавления, отсутствие дефектов шва и необходимую производительность. Большая сила тока является причиной появления прожогов основного металла и подрезов — полиплавления свариваемых заготовок в местах их перехода к металлу шва. Кроме того, она приводит к перегреву электрода, в результате которого растрескивается и осыпается покрытие, возрастает потеря на разрызывание металла, ухудшается формирование шва.

При увеличении длины дуги возрастает напряжение постол. Ней, увеличиваются доля теплоты, затрачиваемой на плавление электрода и основного металла, и ширина сварного шва, уменьшается глубина проплавления и его выпуклость. Для длиной дуги характерны резкий звук, сопровождающийся хлопками, и значительное разрыгивание расплавленного металла. Кроме того, происходит интенсивное окисление и азотирование металла шва, потери на угар увеличиваются, а шов имеет первовую поверхность. Нормальной считают длину дуги, равную  $(0,5..1,1)d_s$ .

**Положение и перемещение электрода при сварке.** Наклон электрода зависит от положения сварного шва в пространстве, диаметра покрытого электрода, толщины и состава свариваемых заготовок. Направление сварки (рис. 7.2) на горизонтали, проходящей через центр электрода, зависит от положения шва и угла наклона электрода к горизонту. На рисунке показаны три положения шва: горизонтальное, вертикальное и наклонное. В первом случае угол наклона  $\alpha = 0^\circ$ , во втором  $\alpha = 90^\circ$ , в третьем  $\alpha = 45^\circ$ . Углы наклона электрода к горизонту  $\beta$  и  $\gamma$  также обозначены на рисунке.

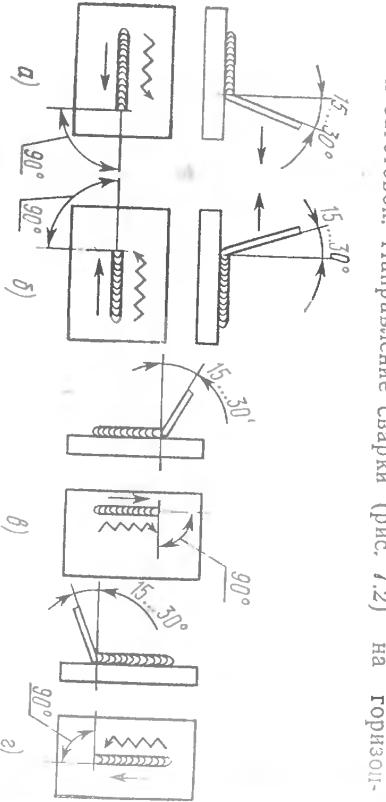


Рис. 7.2. Направления сварки и углы наклона электрода:  
а — слева направо, б — справа налево, г — от себя, е — к себе

**Тальной поверхности** может быть слева направо (а) и справа налево (б), а на вертикальной — от себя (г) и к себе (е).

Независимо от направления сварки при наложении нижних горизонтальных швов оптимальный угол наклона электрода составляет  $15..30^\circ$  от вертикали в сторону ведения шва. При таком положении электрода металл свариваемых заготовок проплавляется на максимальную глубину, улучшаются условия формирования шва, уменьшается скорость охлаждения сварочной ванны, шов получается плотным и ровным. На практике в зависимости от условий сварки угол наклона электрода может существенно отличаться от указанного.

Выполненная сварку, торцу электрода сообщают движение одновременно в трех направлениях.

**Первое движение** — поступательное по оси электрода в сторону сварочной ванны со скоростью, равной скорости плавления электрода.

**Второе движение** — перемещение вдоль направления шва с определенной скоростью. При большой скорости перемещения электрода основной металл не успевает проплавляться вследствие чего возникает непровар. Если скорость электрода меньше оптимальной, происходит перегрев или сквозное проплавление металла (проког).

Сварной шов, образованный в результате первых двух движений торца электрода, называется «ниточным». Его ширина при оптимальной скорости второго движения составляет  $(0,8..1,5)d_s$ . Ниточным швом заполняют корень основного сварного шва, сваривают тонкие заготовки, выполняют наплавочные работы и подрезают подрезов.

**Третье движение** — поперечные колебания по определенной траектории (рис. 7.3, а, к), совершаемые чаще всего с постоянными частотой и амплитудой, совмещаемые с перемещением электрода вдоль шва и позволяющие получать сварной шов требуемой ширины. Ширина шва не должна превышать двух-трех диаметров электрода, так как при большей ширине возможно образование дефектов в сварном шве.

В тех случаях, когда требуется большой прогрев металла по краям шва, например при сварке высоколегированных сталей, при колебательном движении середину пути проходят быстро, задерживая электрод по краям.

**Окончание сварки.** В конце шва нельзя резко обрывать дугу и оставлять на поверхности металла кратер, являющийся концентриатором напряжений и зоной с повышенным содержанием вредных примесей. Во избежание образования кратера необходимо прекратить колебательные движения электрода и медленно удалять дугу до ее обрыва. При сварке заготовок из низкоуглеродистой стали кратер иногда выводят в сторону, на основной металлы. Не рекомендуется заваривать кратер, несколько раз обрывая и возобуждая дугу, ввиду образования оксидных и шахматных загрязнений металла.

**Способы наложения швов различной протяженности.** Способ наложения шва зависит от длины последнего и толщины свариваемых заготовок. В зависимости от длины швы условно подразделяют на короткие (до 300 мм), средние (300..1000 мм) и длинные (свыше 1000 мм). Короткие швы выполняют от начала к концу в одном направлении, средние и длинные — участками длиной 100..350 мм. Длины участков зависят от толщины свариваемых заготовок и подбираются так, чтобы каждый участок мог быть сварен целым числом электролов (двумя, тремя и т. д.). Швы средней длины выполняют участками от середины к концам или обратноступенчатым способом. Длинные швы наклады-

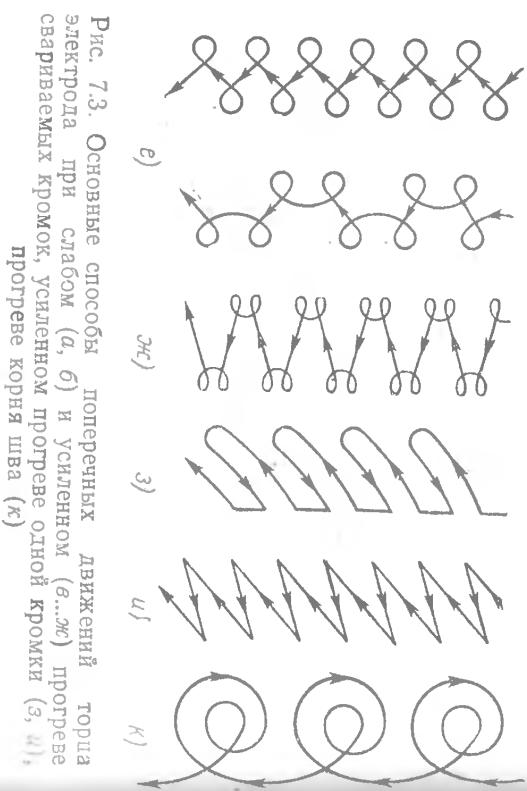
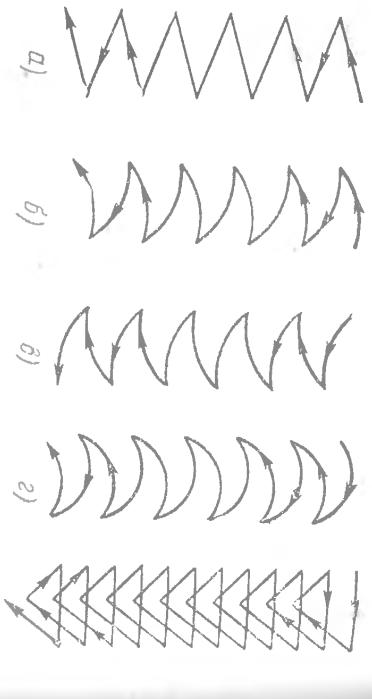



Рис. 7.3. Основные способы поперечных движений торца электрода при слабом (*a*, *b*) и усиленном (*c...ж*) прогреве свариваемых кромок, усиленном прогреве одной кромки (*з*, *и*), прогреве корня шва (*к*)

вают либо обратноступенчатым способом, либо участками вразброс. Схемы наложения швов различной протяженности представлены на рис. 7.4, *a*...*d*.

**Сварку заготовок большой толщины** выполняют за несколько проходов. По способу заполнения по сечению различают однопроходные односторонние (рис. 7.5, *a*), многослойные (рис. 7.5, *б*) и многопроходные многослойные (рис. 7.5, *в*) швы.

Многослойными швами сваривают заготовки толщиной свыше 8 мм. Сварка таким швами (многослойная сварка) имеет следующие преимущества перед односторонней: шов имеет более мелкозернистую структуру вследствие меньшего объема сварки в единице ванны; повышается пластичность и вязкость металла шва;

Рис. 7.4. Схемы наложения швов различной длины различными способами:  
*а* — коротких (напроход), *б*, *в* — средней длины (соответственно способом от середины к концам шва и обратноступенчатым способом от одного конца шва к другому), *г*, *д* — длинных (соответственно одноступенчатым способом от середины к концам шва и обратноступенчатым способом от одного конца шва к другому — вразброс)

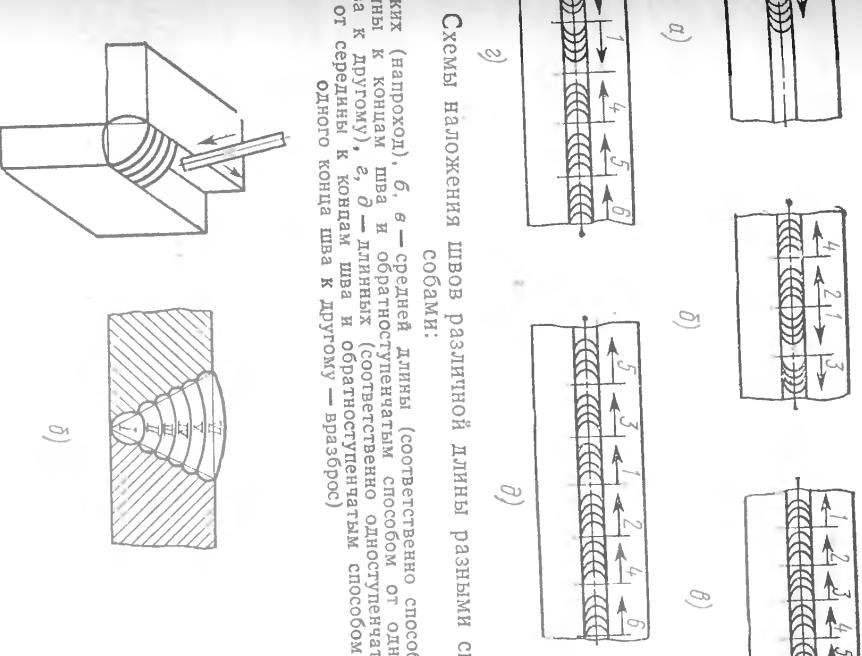

Декоративные слои

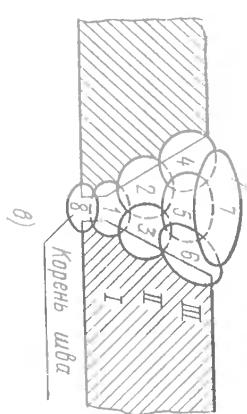


Рис. 7.5. Виды сварных швов в зависимости от способа заполнения по сечению:

*а* — однопроходный односторонний, *б* — многослойный, *в* — многопроходный многослойный;

*1...V* — обозначения слоев; *1...8* — последовательность наложения слоев

**остаточные сварочные напряжения** имеют более низкие значения, так как теплота, выделяемая при наложении последующих слоев, способствует релаксации напряжений.

При наложении многослойного шва сначала проваривают его корень электролами Ø2...3 мм, затем сварку продолжают электродами большего диаметра. Перед наложением последующего слоя каждый предыдущий необходимо защищать от шлака. В том случае, когда требуется выполнить сварку двусторонним швом, наложение каждого шва рекомендуется чередовать на одной и другой стороне, что позволяет уменьшить коробление изделия. Для более равномерного нагрева металла наложение многослойных швов осуществляют различными способами (рис. 7.6): «гор-

изогнутым» (а), «каскадом» (б) или «блоками» (в).

Завершающий (декоративный) слой выполняют электродом, отклоненным от вертикали на 5...20° в сторону, противоположную направлению сварки. Число слоев многослойного шва при сварке выбирают по табл. 7.2.

## 7.2. Число слоев многослойного шва при выполнении стыковых и угловых соединений

Соединения			
стыковые		угловые	
толщина заготовок, мм	число слоев (не считая подварочного)	зазор, мм	катет шва, мм
2	1	2	2
4	1	6	6
6	1...2	1...1,5	8
8	2...3	1,5...2	10
10	2...3	1,5...2	12
12	3...4	2...2,5	14
14	3...5	2,5...3	16
16	4...6	3...3,5	18
18	5...6	3,5...4	20
20	5...7	3,5...4	22

Рис. 7.6. Способы сварки заготовок большой толщины.

а — «горизонтальный», б — «каскадом», в — «блоками»;  $l$  — длина ступени,  $h$  — толщина заготовки

кой» (а), «каскадом» (б) или «блоками» (в). Сварку этими способами выполняют ступенями, подбирая длину ступени тающей, чтобы температура металла в корне шва была не менее 200°C в процессе выполнения шва по всей толщине (в этом случае не разуется усадочных трещин). Как правило, длину ступени на, значают в пределах 200...400 мм.

**Выполнение стыковых соединений в нижнем положении.** Односторонними стыковыми швами без скоса кромок выполняют сварку при толщине заготовок до 4 мм. Заготовки толщиной 4...10 мм также можно сваривать без скоса кромок, но двусторонним швом. Если толщина заготовок превышает 10 мм, необходима разделка их кромок.

При наложении стыковых швов необходимо обращать особое внимание на равномерность расплавления обеих кромок свариваемых заготовок и правильность выбора силы сварочного тока. Если сила тока недостаточна, стыковой шов не проплавляется на всю глубину, в результате чего возникает непровар. Чрезмерная сила тока вызывает сквозное проплавление металла — прожог.


Для получения бездефектного шва предварительно выполняют подварку его корня ниточным швом с обратной стороны или применяют подкладки. К преимуществам сварки с подкладкой относятся улучшенное качество шва и повышенная производительность, так как сварщик выполняет односторонний шов в предельно допустимых режимах.

**Выполнение угловых, тавровых и нахлесточных соединений в нижнем положении.** При выполнении таких соединений сварку осуществляют вертикальным электродом «в лодочку», наклонным

электродом «в угол» или вертикальным электродом с оплавлением кромки (рис. 7.7, а...з).

Сварка вертикальным электродом «в лодочку» обеспечивает благоприятные условия для формирования шва и может быть однослойной и многослойной. Однослойную одностороннюю сварку без скоса кромок применяют для наложения швов с катетом до 10 мм. Зазор между свариваемыми заготовками не должен превышать 10% толщины листа.

Сварку наклонным электродом «в угол» выполняют в тех случаях, когда свариваемые заготовки невозможны установить для сварки «в лодочку». При этом способе сварки возможен непровар корня шва и кромки нижнего листа, а также подрез вертикального листа. Непровар корня шва является причиной образования и развития трещин в соединении, поэтому для ответственных изделий выполняют односторонний (при толщине заготовок свыше 12 мм) или двусторонний скос кромок тавра под углом  $(50 \pm 5)^\circ$ . Многослойной сваркой накладывают швы с катетом свыше 10 мм.

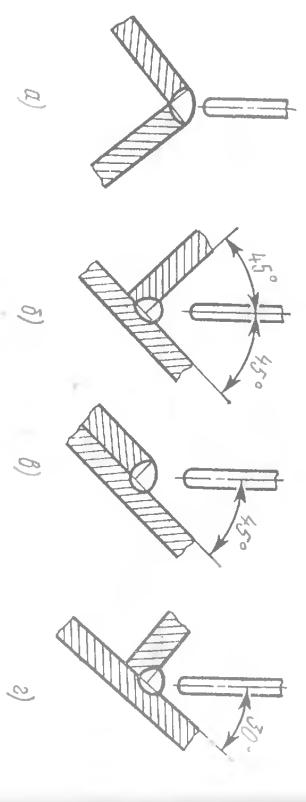

#### Техника сварки, обеспечивающая получение качественного соединения «в угол», основана на периодическом изменении угла наклона электрода

В плоскости, перпендикулярной шву (рис. 7.8, а), и перемещении торца электрода по определенной траектории (рис. 7.8, б). Сварку начинают с нижнего листа. Потом торец электрода поворачивают кутлу, немного задерживают для получения хорошего проплавления, после чего передвигают по верхнему листу и без задержки к углу, а затем по нижнему листу и т. д. При многослойной сварке корень шва проваривают электродом Ø2...4 мм ниточным швом. Наложение последующих слоев осуществляют (после очистки шва от шлака) электродом, которому сообщают попечные колебания.

**Наложение вертикальных швов.** При наложении вертикальных швов жидкий металл сварочной ванны под действием гравитационных сил стекает вниз. Чтобы удержать его в ванне, вертикальные швы выполняют короткой дугой при силе тока, на

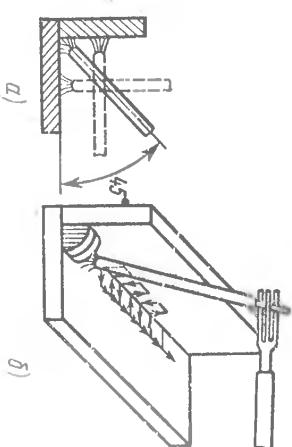


Рис. 7.8. Техника наложения углового шва наклонным электродом: а — изменение угла наклона электрода, б — траектория перемещения торца электрода (указана стрелками)

**а — углового «в симметричную лодочку», б — таврового «в симметричную лодочку», в — наклонного «в несимметричную лодочку», г — таврового наклонным электродом, ж — нахлесточного наклонным электродом с оплавлением кромки**

10...15 % меньше, чем при наложении швов в нижнем положении.

**Вертикальные швы** накладывают двумя способами (рис. 7.9): снизу вверх (а) и сверху вниз (б). Первым способом сваривают заготовки толщиной более 3 мм, а вторым — до 3 мм.

При сварке снизу вверх дугу возбуждают в нижней точке шва. После образования ванны расплавленного металла торец электрода отводят немного вверх и в сторону, давая возможность наплавленному металлу затвердеть. Затвердевший металл образует «полочка», на которую наплавляют последующие слои металла. Рекомендуемое движение электрода — вперед или назад с наклоном к горизонту под углом 45...50°, траектория поперечного движения его торца — прямоугольная или криволинейная.

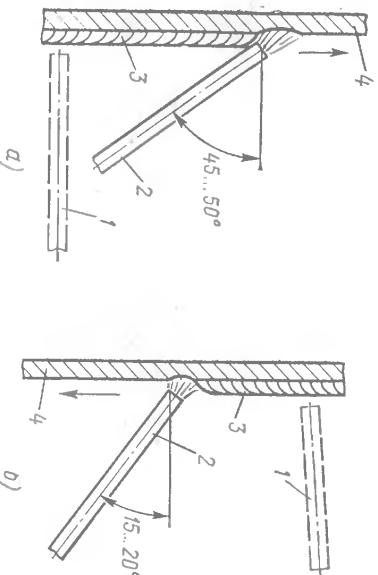


Рис. 7.9. Способы наложения вертикальных швов:

а — снизу вверх, б — сверху вниз; 1 — положение электрода в начале сварки, 2 — положение электрода в процессе сварки, 3 — шов, 4 — основной металл

При сварке сверху вниз дугу возбуждают в верхней точке шва электротром, расположенным перпендикулярно плоскости сварки. После образования ванны расплавленного металла электрод наклоняют вниз под углом 15...20° к линии горизонта. Сварку выполняют короткой дугой с такой скоростью, чтобы жидкий металл не затекал под дугу. При таком способе сварки поперечные движения торцу электрода не сообщают.

**Наложение горизонтальных швов.** Горизонтальные швы накладывать труднее, чем вертикальные. При выполнении стыковых горизонтальных соединений скливают кромку только у верхнего листа. Дугу возбуждают на горизонтальной кромке нижнего листа, перемещая затем на склоненную кромку верхнего листа.

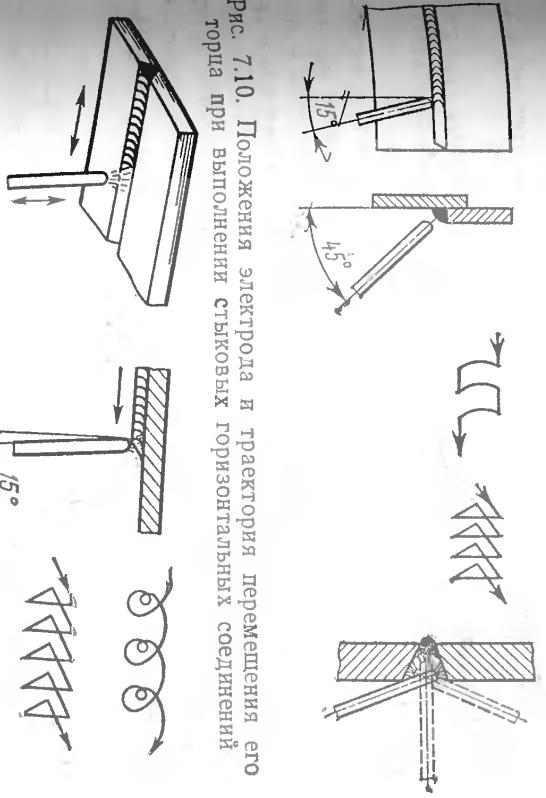


Рис. 7.10. Положения электрода и траектория перемещения его торца при выполнении стыковых горизонтальных соединений

Изменения угла наклона электрода в вертикальной плоскости и траектория поперечных колебаний торца электрода должны соответствовать показанным на рис. 7.10.

**Наложение потолочных швов.** Потолочные швы являются наиболее сложными для выполнения. Сварку осуществляют короткой дугой электротром Ø3..4 мм при силе тока, на 15...20 % меньшей, чем при сварке в нижнем положении. Электрод должен иметь небольшой наклон к направлению сварки (рис. 7.11), а амплитуда поперечных колебаний его торца — быть минимальной, чтобы уменьшить объем сварочной ванны. Кроме поперечного и поступательного, сварщик сообщает электротру и осевое возвратно-поступательное движение, удаляя или приближая электротр к сварочной ванне. Заготовки толщиной свыше 8 мм соединяют многопроходной сваркой.

## 8. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

**Сварка электротрами с высоким коэффициентом наплавки**. При производительности наплавки и понимают количество электротротного металла, наплавленного на заготовку в

единицу времени. Производительность наплавки можно повысить до 18 г/(А·ч) введением в покрытие электрода 30...65% железо-кремнистого порошка. К высокопроплавительным покрытым электродам относятся электроды марок ЭРС-1, АНО-1, АНО-5, АЮ-18, АНО-19, ОЗС-3, ОЗС-5 и др. Например, электроды АНО-1, ОЗС-3, АНО-19 Ø 4 мм обеспечивают наплавление металла в количестве 65...70 г/мин, в то время как обычные электроды (АЮ-4, ОЗС-4 и др.) — только 23...30 г/мин. Сварку высокопроплавительными электродами можно выполнять только в нижнем и на-гломном (до 15°) положениях.

**Сварка электродами больших диаметров.** Применение таких электродов позволяет вести сварочный процесс при большой силе тока (до 600 А) и тем самым увеличить количество металла, наплавляемого в единицу времени. Для сварки используют электротроны Ø 8; 10 и 12 мм.

**Сварка гучком электродов.** Этот способ сварки заключается в одновременной работе двумя и более электродами, изолированными друг от друга. Ток подводится одновременно ко всем электродам. Дуга горит между заготовкой и ближним к ней электротром. Повышение производительности сварки примерно на 30% достигается за счет повышения силы сварочного тока и уменьшения вспомогательного времени на смену электродов.

При этом способе (рис. 8.1) используют специальные электроды,

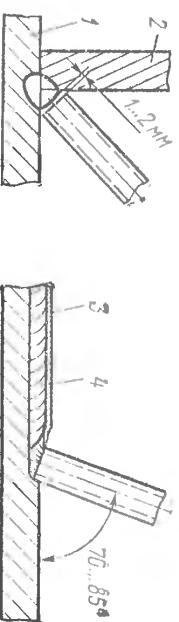


Рис. 8.1. Схема сварки ультракороткой дугой с глубоким проплавлением:  
1, 2 — свариваемые заготовки, 3 — шлак, 4 — наплавленный металл

например ЦНИИЛСС-УКД, с покрытием, содержащим тугоплавкие жаропрочные компоненты и способствующими увеличению глубины проплавления. Масса покрытия достигает 60...80% массы стержня.

Электрод опирается на заготовку кромкой покрытия, обра-вавшейся в результате расплавления стержня, и перемещается с повышенной скоростью. Угол наклона электрода составляет 70..

„85° к поверхности заготовки. Сварка выполняется короткой дугой при повышенной силе тока. Повышение производительности достигается увеличением доли расплавленного основного металла в шве.

**Сварка ультракороткой дугой** требует тщательной подготовки соединяемых заготовок: поверхность кромок должна быть очищена от ржавчины, зазор между кромками не должен превышать 10% толщины заготовки. Способ применяют в основном при выполнении угловых и тавровых соединений.

**Сварка наклонным электродом.** При этом способе сварки электрод имеет постоянный или изменяющийся угол наклона.

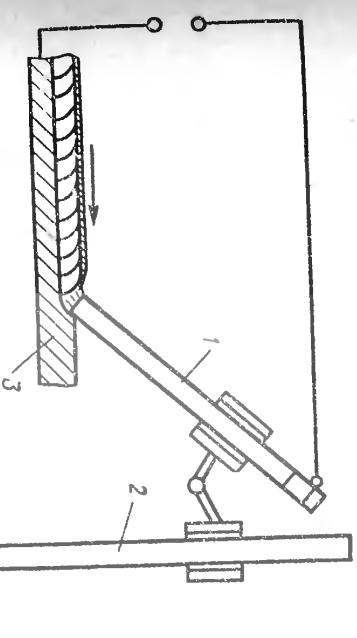


Рис. 8.2. Схема сварки наклонным электродом с постоянным углом наклона:  
1 — электрод, 2 — стойка, 3 — свариваемая заготовка

**В первом** случае сварочный процесс ведут имеющим толстое покрытие электродом с постоянным углом наклона в пределах 30..45° (рис. 8.2). Во втором случае по мере расходования электрода его нижний торец перемещают в направлении сварки, а верхний опускают вниз. Во время плавления электрода на его торце образуется козырек из материала покрытия, препятствующий короткому замыканию между электролом и заготовкой. Для данного способа сварки используют электроды ОЗС-12, ОЗС-17Н и ОЗС-22Н Ø 6..10 мм.

**Сварка лежачим электролом** — это способ дуговой сварки, при которой неподвижный плавящийся электрол с толстым покрытием укладывают вдоль свариваемых кромок и прижимают к заготовке массивным медным бруском с проложенной канавкой (рис. 8.3). С целью возбуждения дуги между торцом электрода

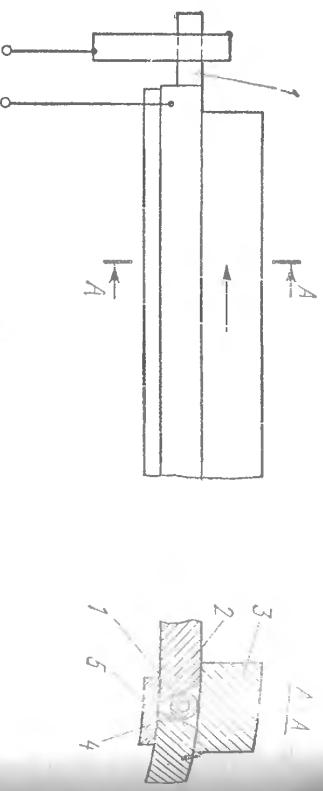


Рис. 8.3. Схема сварки лежачим электродом:

1 — покрытый электрод, 2 — свариваемая заготовка, 3 — массивная медный бруск, 4 — свариваемая заготовка, 5 — медная или графитовая подкладка; стрелкой показано направление движения сварочной дуги

и заготовкой используют угольные или металлические стержни. Для данного способа сварки применяют электроды ОЗС-12 и СЭС-17Н диаметром до 10 мм. Длина электрода должна примерно на 50 мм превышать длину шва, но составлять не более 1200 мм. Режимы выполнения стыковых швов при сварке заготовок из низкоуглеродистых и низколегированных сталей приведены в табл. 8.1.

**Ванную сварку** широко применяют при соединении стержней, арматуры железобетонных конструкций, рельсов и др. Сущ-

### 8.1. Режимы выполнения стыковых швов лежачим электродом

Толщина листовых заготовок, мм	Форма подготовленных кромок	Число слоев шва	Диаметр электрода, мм	Сила сварочного тока, А
5	Без скоса	2	5	200...240
6,5			6	260...300
8			8	340...380
10	Со скосом двух кромок под углом 70°		8...10	360...400
12				
14		3	6	300...360

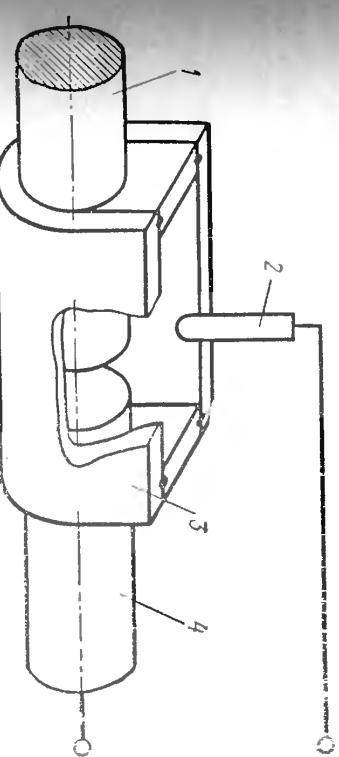


Рис. 8.4. Схема ванной сварки:  
1, 4 — свариваемые заготовки, 2 — электрод, 3 — форма

**вость способа** (рис. 8.4) состоит в том, что свариваемые заготовки помещают в стальную, медную или керамическую форму. Зазор между торцами стержней подбирают в зависимости от их диаметра, обычно в пределах 12..23 мм. Основной металл расплавляется главным образом за счет теплоты ванты расплавленного металла.

Сварку начинают в нижней части формы в зазоре между торцами стержней, передвигая электрод вдоль зазора по мере выполнения последнего расплавленным металлом. Для получения качественного соединения металл шва в процессе всего цикла сварки должен находиться в расплавленном состоянии. Сварку

Рис. 8.5. Способы сварки трехфазной дугой:  
а — двумя держателями, б — параллельными электродами, в — элект-

Можно выполнять в горизонтальном и вертикальном положениях при большой силе тока одним или несколькими покрытыми электродами марки УОНи-13/55у или УОНи-13/85у.

**Сварку трехфазной дугой** применяют для изготовления конструкций, требующих значительного объема наплавленного металла. В качестве источника питания применяют спаренные однофазные трансформаторы. Способы сварки трехфазной дугой приведены на рис. 8.5, а...в.

## 9. ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

### 9.1. Общие сведения

Зашита расплавленного и нагретого до высокой температуры основного и электродного металла от вредного влияния кислорода, азота и водорода атмосферного воздуха осуществляется защитными газами. В качестве защитных используют активные или инертные газы либо смеси газов. Активные газы (азот, водород, углекислый газ) растворяются в металлах или вступают с ними в химическое взаимодействие. Инертные газы (гелий, аргон) выполняют функции защитного газового слоя и не вступают в химическое взаимодействие с основным или электродным металлом.

При импульсном способе сварки в защитных газах являются: высокая производительность (примерно в 2,5 раза выше, чем при ручной дуговой сварке покрытыми электродами); высокоеэффективная защита расплавленного металла, особенно

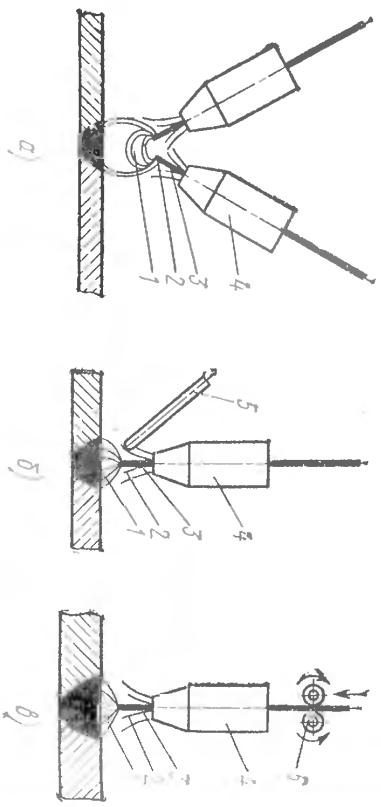


Рис. 9.1. Способы дуговой сварки в защитном газе:  
а — дугой косвенного действия, б — дугой прямого действия неплавящимся электродом; 1 — электрические дуги, 2 — защитный газ, 3 — электроды, 4 — стопа горелок, 5 — присадочный пруток, 6 — подающие ролики

при использовании инертных газов; возможность визуального наблюдения за ванной и дугой; широкий диапазон толщин свариваемых заготовок (от десятих долей миллиметра до десятков миллиметров); возможность сварки в различных пространственных положениях; отсутствие необходимости защищать швы при многослойной сварке; узкая зона термического влияния.

Сварку в защитных газах выполняют тремя способами (рис. 9.1): дугой косвенного действия двумя неплавящимися электродами (а), дугой прямого действия неплавящимся электродом (б) и дугой прямого действия плавящимся электродом (в).

Для предупреждения пористости в наплавленном металле кромки свариваемых заготовок необходимо тщательно зачищать от ржавчины, грязи, масла и влаги на ширине до 30 мм от места сварки. Рекомендации по разделке кромок в зависимости оттолицы заготовок и число проходов при выполнении сварки указаны в табл. 9.1.

Классификация дуговой сварки в защитных газах приведена на рис. 9.2.

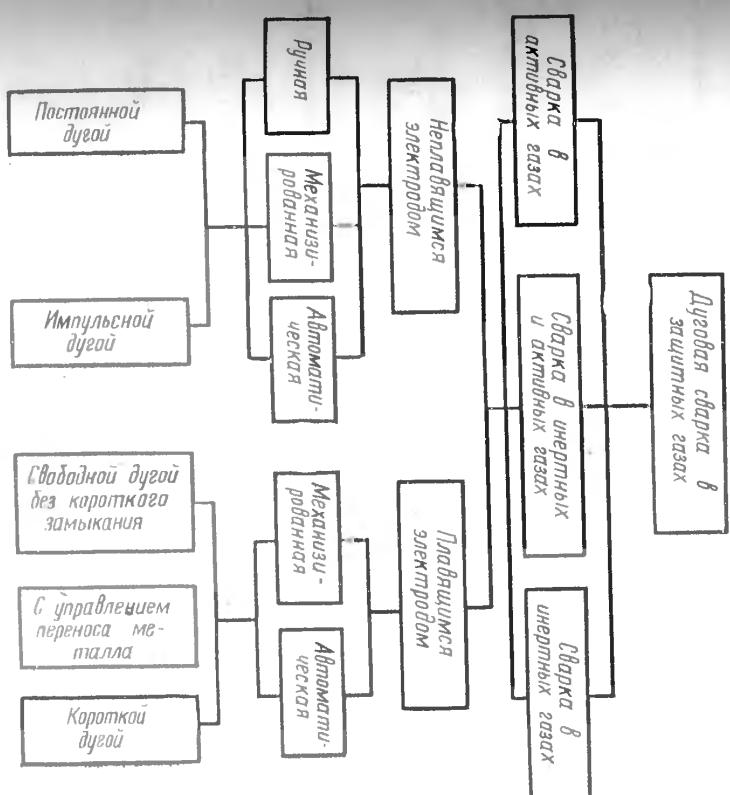
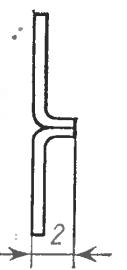
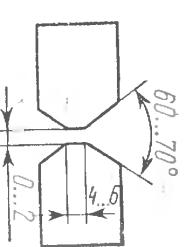
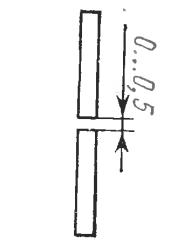
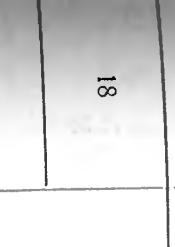
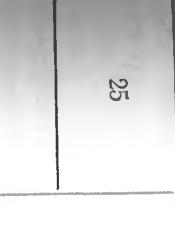
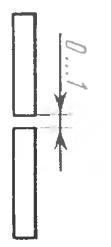
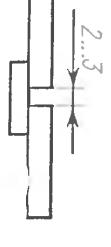


Рис. 9.2. Классификация дуговой сварки в защитных газах

**9.1. Разделка кромок и число проходов при сварке стальных заготовок в защитных газах**

Толщина заготовки, мм	Форма поперечного сечения подготовленных кромок	Число проходов
0,6...1		1
12...18		2
18		2
20		4
25		10 и более
3...5		2
1,2...2		1...2
6...8		1...2
8...12		2...3

При м е ч а н и е. Сварка выполняется на постоянном токе обратной полярности.

## 9.2. Дуговая сварка в углекислом газе

Этот способ сварки, выполняемый плавящимся электродом, характеризуется высокой производительностью и низкой стоимостью. С его помощью можно соединять подавляющее большинство сталей, удовлетворительно сваривающихся другими способами дуговой сварки, причем швы могут иметь любое пространственное положение.

Сущность способа заключается в том, что непокрытая электродная проволока Ø 0,5...3 мм с повышенным содержанием кремния и марганца (Св-10ГС, Св-08Г2С и др.) подается с по-

Продолжение табл. 9.1

## 9.2. Рекомендуемый диаметр электродной проволоки и расход газа в зависимости от толщины заготовок

Толщина свариваемых заготовок, мм	Соединения		Ориентировочный расход газа, л/мин
	тавровые, угловые и нахлесточные	стыковые	
1	0,5	0,5	6...7
1,5	0,6	0,5...0,6	—
2	0,8	0,6...0,8	10...12
2,5	0,8...1	—	—
3	1...1,2	—	—
4	1,2...1,6	1,2	14...16
5	1,2...1,6	1,2...1,6	—
6	1,6...2	—	16...18
8	—	—	—
10	2...2,5	1,6...2	—
12	—	2	18...20
14	2...2,5	2...2,5	—
16 и более	—	2...3	18...22

стационарной скоростью в зону сварки и одновременно в эту же зону поступает углекислый газ, запищающий нагретый и расплавленный электродный и основной металлы от окружающего воздуха.

**Сварку в углекислом газе выполняют на постоянном токе обратной полярности. Диаметр электродной проволоки выбирают в зависимости от толщины и марки свариваемой стали, типа соединения, положения шва в пространстве и других факторов (табл. 9.2).**

Оптимальное расстояние от сопла горелки до заготовки, называемое вылетом электрода, должно составлять 15...25 мм. Если это расстояние превышает 25 мм, качество газовой защиты снижается, повышается разбрызгивание металла и ухудшается внешний вид шва, если же оно составляет менее 15 мм, сопло забрызгивается металлом. Особое внимание следует уделять вылету электрода из мундштука, который подбирается в зависимости от диаметра электродной проволоки. С увеличением вылета увеличивается разбрызгивание металла, уменьшается устойчивость горения дуги и ухудшается формирование шва. При сварке с малым вылетом контактный токопроводящий наконечник (мундштук) изнашивается сильнее из-за повышенного напрява. Силу сварочного тока устанавливают в зависимости от выбранного диаметра электродной проволоки. Рекомендуемые значения силы сварочного тока и вылета электродной проволоки приведены ниже.

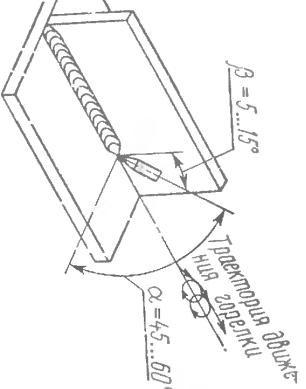


Рис. 9.3. Рекомендуемые углы наклона горелки при выполнении тавровых соединений сваркой в углекислом газе:

$\beta = 5 \dots 15^\circ$   
 $\alpha = 45 \dots 60^\circ$

Диаметр проволоки, мм  
Сила сварочного тока, А  
Вылет электродной проволоки, мм

Диаметр проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Вылет электродной проволоки, мм
0,8	50...100	70...120
1,2	70...120	90...150
1,6	140...300	200...500
2	200...500	300...700
2,5	13...20	15...25
3	15...25	15...30

Чтобы предупредить образование пор в начале шва, перед сваркой необходимо открыть вентиль баллона с углекислым газом.

зом, отрегулировать расход последнего и продуть систему в течение 20...30 с. Тонкие заготовки в **нижнем** положении свариваются при минимальном зазоре между ними ниточным швом. Углы наклона горелки при выполнении тавровых соединений назначают в соответствии с рис. 9.3.

Выполняя стыковые соединения, горелку наклоняют в направлении сварки под углом 5...15° к вертикали. Траектории движения горелки, размеры ее колебаний и положение в пространстве при наложении четырехслойного стыкового шва показаны на рис. 9.4, а...б.

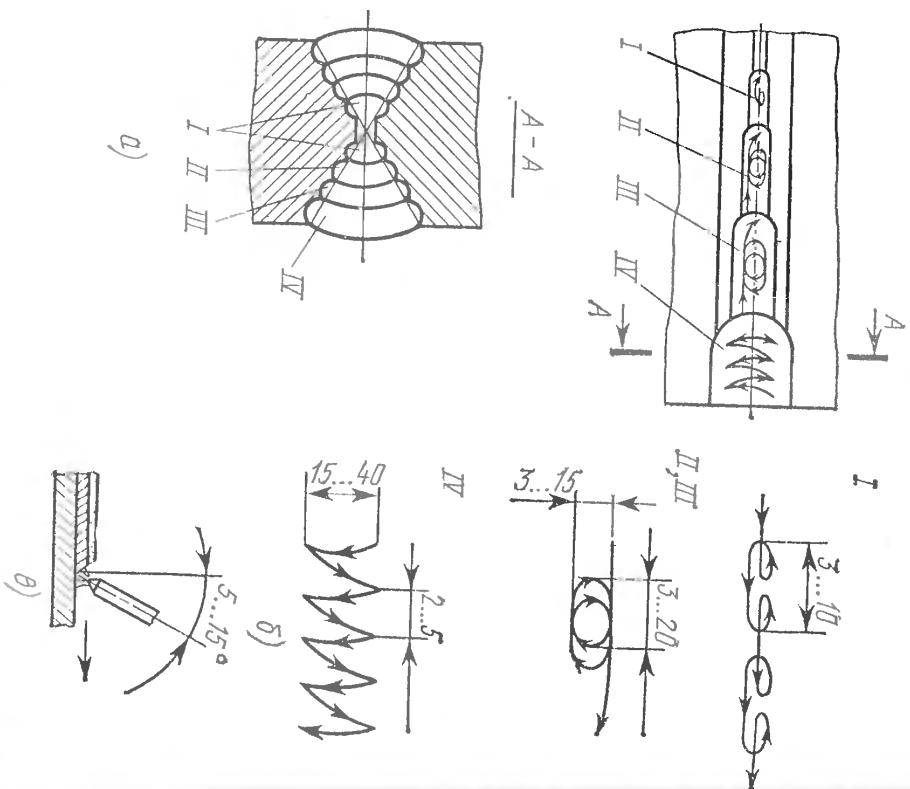


Рис. 9.4. Траектория движения и размеры колебаний горелки при наложении многослойных стыковых швов в процессе сварки в углекислом газе:

а — траектории движения горелки при наложении слоев I...IV; б — ориентировочные размеры колебаний горелки при наложении слоев I...IV; в — положение горелки в пространстве

Процесс сварки заканчивают в такой последовательности: прекращают движение горелки; заполняют кратер шва металлом; выключают подачу электродной проволоки и сварочный ток; удаляют горелку от места сварки и прекращают подачу газа. Не рекомендуется заканчивать сварку растягиванием дуги.

### 9.3. Аргонодуговая сварка

Из инертных защитных газов для сварки применяют газовым образом аргон и его смеси с активными газами. Гелий в отечественной практике используют редко в связи с его высокой стоимостью и дефицитностью.

Аргонодуговой сваркой изготавливают конструкции из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей, а также из цветных металлов (титана, никеля, tantalа, алюминия, меди, магния и др.) и сплавов на их основе в однородном и разнородном сочетаниях.

Смесь аргона с кислородом применяют для сварки жаропрочных и коррозионно-стойких austenитных сталей марок 08Х18Н10Т, 15Х17Г14, 06Х23Н28М3Д3Т. Содержание кислорода в смеси составляет 1...20 %. Смесь аргона (90 %) с водородом (10 %) пользуются при сварке неплавящимся электродом тонких заготовок. Высокая скорость сварки в этой смеси обеспечивает минимальное выгорание легирующих элементов. Применяют также смеси аргона с азотом, аргона с углекислым газом и др.

Различают два вида сварки: неплавящимся вольфрамовым электродом и плавящимся электродом.

Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом осуществляется при механизированной подаче электродной проволоки с применением присадочного прутка или оплавлением отбортованых кромок свариваемых заготовок. Процесс предназначен, главным образом, для соединения заготовок толщиной менее 3...4 мм. Аргонодуговая сварка плавящимся электродом осуществляется при механизированной подаче электродной проволоки и вдувании аргона в зону дуги. Техника и технология аргонодуговой сварки в углекислом газе аналогичны.

Аргонодуговую сварку выполняют как на постоянном, так и на переменном токе. Заготовки из большинства металлов (легированные стали, медь, титан, никель и др.) сваривают на постоянном токе прямой полярности, что обеспечивает лучшие условия термоэлектронной эмиссии, более высокие стойкость вольфрамового электрода и допустимую силу тока.

Сварку алюминия, бериллия и магния, а также сплавов на их основе, имеющих прочные оксидные пленки, выполняют только на переменном токе. Несмотря на недостатки такого питания ду-

### 9.3. Оптимальные значения силы тока при аргонодуговой сварке

Род тока	Диаметр электрода, мм					
	1	2	3	4	5	6
	Сила тока, А					
Постоянный: прямой полярности	20...65	65...200	200...300	300...400	350...400	300...480
обратной полярности	До 10	10...30	20...40	40...80	60...100	80...130
Переменный	10...75	40...90	90...150	150...220	220...300	300...400

ти (пониженная устойчивость горения дуги, повышенные нагрев и расход электрода), происходит процесс катодного распыления, способствующий самоочищению поверхности от оксидов. Силу тока назначают в зависимости от рода тока и диаметра электрода (табл. 9.3).

### 9.4. Импульсно-дуговая сварка

Сущность импульсно-дуговой сварки заключается в том, что на обеспечивающей горение лежурной дуги постоянный ток силой  $I_{дек}$ , имеющей малое значение, накладывают пульсирующий ток частотой 30...100 имп/с, сила которого  $I_{св}$  в 6..8 раз превышает силу основного тока. Дуга пульсирует с заданным соотношением длительностей импульса и паузы — соответственно  $t_i$  и  $t_p$ . Сплошной шов получается расплавлением отдельных точек свариваемых заготовок с определенным перекрытием. Повторное возбуждение импульса и пространственная устойчивость дуги обеспечиваются благодаря горению в промежутках между импульсами и паузами маломощной лежурной дуги, которая во время пауз не оказывает существенного влияния на глубину проплавления. Меняя параметры  $I_{дек}$ ,  $I_{св}$ ,  $t_i$  и  $t_p$  режима, можно в широких пределах изменять условия плавления и кристаллизации основного и электродного металлов и тем самым влиять на свойства шва.

Проплавляющая способность импульсной дуги наиболее эффективно выявляется в процессе сварки заготовок толщиной менее 3 мм. При формировании шва небольшими ваннами, перекрывающими друг друга, после кристаллизации предыдущей ванны силы поверхностного натяжения достаточны, чтобы удержать расплавленный металл в любом пространственном положении. В связи с этим такие дефекты формирования шва, как пропускания и подрезы, практически отсутствуют, уменьшаются деформации и прожоги основного металла.

Производительность импульсно-дуговой сварки в 2,5..3,5 раза выше производительности аргонодуговой сварки неплавящимся электродом. Наиболее перспективно ее использовать для соединения высококачественных сталей и цветных металлов.

Техника и технология импульсно-дуговой сварки и сварки плавящимся электродом в углекислом газе аналогичны. Режимы сварки при частоте 50 имп/с на токе обратной полярности при различных проплавленных положениях свариваемых заготовок приведены в табл. 9.4.

## 9.4. Режимы импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом в аргоне

Толщина свариваемых заготовок, мм		Положение свариваемых заготовок в пространстве		Диаметр проволоки, мм	Вылет электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Расход аргона, л/мин
		H	B					
1,5...		H		65...130	18...20			
1,5...	B		1,2	8...12	60...100		10...12	
1,5...					18...19			
1,5...				60...120				
3		H			80...140	19...21		
3	B		1,2...1,6	10...14	80...110		12...14	
3					18...20			
3				90...130				
4		H			130...170	19...22		
4	B		1,6	14...17	120...140		14...16	
4					19...20			
4				130...160				
5...		H			160...210	20...33		
5...	B		1,6...2	16...20	140...160		14...18	
5...					19...20			
5...				140...190				
7...		H			200...280	20...23		
7...	B		2	18...22	150...180	20...21	18...20	
7...					180...250	19...20		

Приложение H — нижнее, B — вертикальное, П — горизонтальное.

## 10. Дуговая сварка под флюсом

### 10.1. Сущность и технологические особенности способа. Подготовка заготовок под сварку

Высокая производительность сварки под флюсом и стабильное качество сварных соединений способствовали ее широкому применению в промышленности при соединении заготовок больших толщин (до 200 мм) из сталей различных классов, титана, сплавов на основе алюминия и мели и других конструкционных металлов. Наиболее часто этот вид сварки используют при изготовлении станин металлообрабатывающего оборудования, мостовых кранов, доменных печей, паровых котлов и др. К недостаткам способа относится невозможность сварки швов, расположенных в плоскости, отклоненной от горизонтальной плоскости на угол, превышающий 15°.

Сущность способа заключается в образовании соединения при кристаллизации сварочной ванны под слоем флюса, который защищает расплавленный металл от кислорода и азота воздуха.

Расплавление основного и электролитного металлов происходит под действием теплоты дуги, горячей между непокрытой электродной проволокой и свариваемыми заготовками (рис. 10.1). В расплавленном флюсе образуется газовый пузырь, в котором газобразные продукты, выделяющиеся при плавлении металла и флюса, находятся под небольшим избыточным давлением. Давление столба дуги, газов и паров металла, находящихся в пузыре, способствует оттеснению жидкого металла из-под дуги, что улучшает проплавление кромок заготовок и уменьшает потери металла на угар и разрыгивание. Металлургические взаимодействия между расплавленным металлом и жидким slagом способствуют получению металла шва с заданным химическим составом.

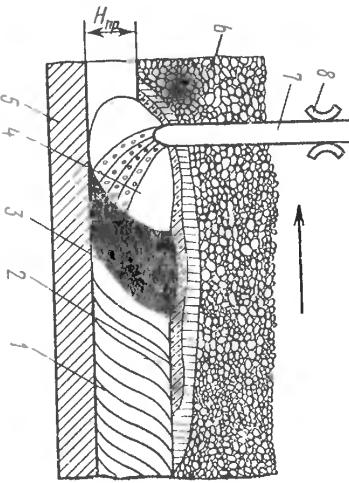


Рис. 10.1. Схема дуговой сварки под флюсом:

1 — сварочный флюс, 2 — расплавленный флюс, 3 — ванна, 4 — газовый пузырь, 5 — заготовка, 6 — флюс, 7 — электролитная проволока, 8 — токопроводящийнаконечник; H — глубина провара; стрелкой указано направление движения дуги

Приложение H — нижнее, B — вертикальное, П — горизонтальное.

Сущность способа сварки под флюсом заключается в том, что дуга горит в расплавленном флюсе, который защищает расплавленный металл от окисления. Флюс также способствует удалению неметаллических включений из металла. В результате получается прочное и герметичное соединение.

Подготовка заготовок под сварку под флюсом включает в себя очистку заготовок от грязи, ржавчины и других загрязнений. Заготовки должны быть чистыми и сухими, чтобы избежать образования окислов на поверхности.

Способ сварки под флюсом имеет ряд преимуществ: высокая производительность, возможность сварки толстых заготовок, высокое качество соединений, возможность сварки в труднодоступных местах.

Сварку под флюсом можно осуществлять на переменном и постоянном токах. В свою очередь, в зависимости от полярности постоянного тока дуга может быть прямой и обратной полярностью. По способу перемещения дуги относительно заготовок сварка под флюсом подразделяется на механизированную и автоматическую. При механизированной сварке автоматизирован только процесс подачи электродной проволоки в зону сварки, а держатель с установленной на нем воронкой с флюсом перемещают вручную. При автоматической сварке перемещение держателя и поддержание дуги осуществляются специальными механизмами.

**Технологические особенности:** расстояние от токопроводящего муфты до сварочной ванны постоянно; вылет электрода не превышает 40...70 мм, что позволяет без перегрева последнего использовать сварочные токи силой до 2000 А; плотность сварочного тока достигает 200...250 А/мм<sup>2</sup> (при ручной дуговой сварке она не превышает 15 А/мм<sup>2</sup>), в результате чего в 2...2,5 раза повышается коэффициент наплавки и одновременно уменьшается доля наплавленного металла в сварном шве благодаря большой глубине проплавления; электродный металл переносится в ванну мелкими каплями, которые не замыкают дугового промежутка и не гасят дугу; наличие расплавленного шлака над сварочной ванной улучшает условия кристаллизации шва.

Приемущества перед ручной дуговой сваркой покрытыми электродами: более высокая (в 5...20 раз) производительность; более высокие физико-механические свойства металла шва; возможность сварки заготовок толщиной до 20 мм односторонним швом без разделки кромок и до 50 мм — двусторонним швом; значительно меньшая стоимость за счет снижения расходов на электроэнергию и присадочный материал.

Подготовку заготовок под сварку с использованием флюса осуществляют более тщательно, чем при ручной дуговой сварке. Резку и скос кромок выполняют механической обработкой или механизированной кистородной резкой. Перед сборкой под сварку края заготовок нужно очистить от ржавчины, масла и других загрязнений на ширине 25...30 мм от места сварки. Сборку осуществляют или в специальных приспособлениях, или с использованием универсальной оснастки. При сварке необходимо обеспечить требуемый и постоянный зазор по длине шва. При стыковых соединениях заготовок толщиной 15 мм зазор должен составлять 1,3 мм, а толщиной 16...20 мм — 2...4 мм. Для угловых соединений зазор не должен превышать 1 мм, для тавровых — 2 мм. Угол разделки кромок заготовок толщиной свыше 20 мм должен составлять (50+5)°.

Для обеспечения хорошего качества начала и конца шва используют начальные и выводные планки (рис. 10.2, а), материал и разделка кромок которых такие же, как у свариваемых заготовок. Длина планок составляет 100...120 мм, ширина — 60...1000 мм. После сварки планки удаляют. Способы предотвращения вытекания расплавленного металла из сварочной ванны показаны на рис. 10.2, б...е.

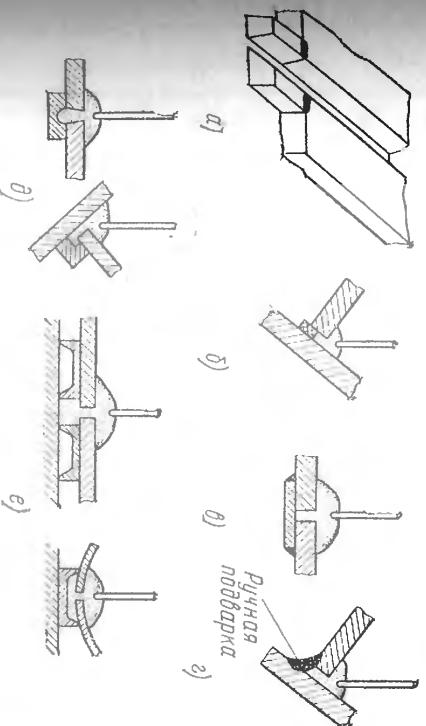


Рис. 10.2. Подготовка заготовок к сварке под флюсом с использованием начальных и выводных планок (а), асбестовой набивки (б), оставающейся стальной подкладки (в), предварительной ручной подварки (г), флюсомедной подкладки (д), флюсовой подушки (е)

## 10.2. Технология и режимы сварки

**Технология сварки.** Перед началом сварки в воронку держателя насыпают флюс и устанавливают держатель на место сварки. Затем открывают заслонку и место сварки покрывают слоем флюса. Нажав кнопку на держателе, включают сварочный ток и после возбуждения дуги перемещают держатель вдоль линии соединения заготовок с требуемой скоростью. Расход флюса, определяемый опытным путем, регулируют заслонкой. В случае прорыва газов через слой флюса количество последнего увеличивают.

**Режимы сварки.** Параметрами режима механизированной сварки под флюсом являются сила сварочного тока, диаметр электродной проволоки, род и полярность тока, скорость подачи электродной проволоки и сварки. Ориентировочные режимы механизированной сварки под флюсом при выполнении стыковых, угловых и тавровых соединений приведены в табл. 10.1..10.7.

**10.1. Ориентировочные режимы сварки под флюсом при выполнении стыковых и тавровых соединений на постоянном токе обратной полярности**

Толщина свариваемых заготовок, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость подачи проволоки, м/ч	Скорость сварки, м/ч	Допустимый зазор, мм	Тип соединения
3	1,6	170...210	24...26	79...126	30...45	До 1,5	Стыковое
	1,2	130...170		156...191			
	1,6	170...220		79...126	25...40	» 1	Тавровое
4	2	180...300		79...156	18...26	» 2	Стыковое
		180...320		101...156	24...30	» 1,5	Тавровое
5	2	270...350	26...28	126...156	18...24	» 2	Стыковое
		300...400			24...30	» 1,5	Тавровое
6	2	350...450	30...32	156...306	18...24	» 3	Стыковое
					20...30	» 2	Тавровое

**10.2. Ориентировочные режимы сварки под флюсом при выполнении стыковых и тавровых соединений на переменном токе**

Толщина свариваемых заготовок, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость подачи проволоки, м/ч	Скорость сварки, м/ч	Допустимый зазор, мм	Тип соединения
3	1,6	180...230	30...32	79...126	30...45	До 1,5	Стыковое
	1,2	—	—	156...191			
	1,6	180...250	28...30	79...126	25...40	» 1	Тавровое
4	2	200...320		79...156	18...26	» 2	Стыковое
		220...320	28...34	101...156	24...30	» 1,5	Тавровое

Продолжение табл. 10.2

Толщина свариваемых заготовок, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость подачи проволоки, м/ч	Скорость сварки, м/ч	Допустимый зазор, мм	Тип соединения	
							Стыковое	Тавровое
5	2	350...400	28...34	126...156	18...24	До 2	Стыковое	Стыковое
		275...300			24...30	» 1,5	Тавровое	Тавровое
6	2	325...450	32...34	156...306	18...24	» 3	Стыковое	Стыковое
		380...480	34...40		20...30	» 2	Тавровое	Тавровое
8	2	450...470	34...36	306	306	» 2	Стыковое	Стыковое
		380...420	32...38	250	18...24	» 2	Тавровое	Тавровое
10	2	500...550	36...40	378	378	» 2	Стыковое	Стыковое

10.4. Ориентировочные режимы двусторонней сварки под флюсом при выполнении стыковых соединений на флюсовой подушке

Толщина заготовок, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Напряжение дуги, В		
				Род тока		
				Постоян- ный	Перемен- ный	Постоян- ной с обратной по- лярностью
14	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
16	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
18	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
20	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
24	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
28	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
30	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
40	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
50	3...4	700...750	34...36	32...34	34...36	34...36
10...11	1200...1300	44...48	30	27	25	20

10.3. Ориентировочные режимы односторонней сварки под флюсом при выполнении стыковых соединений на флюсовой подушке

**10.5. Ориентировочные режимы двусторонней сварки под флюсом при выполнении стыковых соединений с разделкой кромок**

Толщина свариваемых заготовок, мм	Форма подготовленных кромок	Порядковый номер шва	Общий угол скоса кромок, град	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость сварки, м/ч
14	Со скосом двух кромок	1	80	5	830...850	36...38	25
		2	—		600...620		45
		1	70		838...850		20
		2	—		600...620		45
		1	60		830...860		20
		2	—	6	600...620		45
		1	55		1050...1150	36...40	18
		2	—		600...620	36...38	45
		1	40	8	1100	38...40	24
		2	80		1000...1100	36...40	18
16	Со скосом одной кромки	1	—		900...1000	36...38	20
		2	60				
18	С двумя симметричными скосами двух кромок	1	40	5			
		2	—				
		1	80				
22		2	60				
		1	—	4			
24	Со скосом двух кромок	1	55				
		2	—				
		1	40				
30	Со скосом двух кромок	2	—				
		1	80				

**10.6. Ориентировочные режимы сварки под флюсом при выполнении тавровых и нахлесточных соединений «В лодочки»**

Катет шва, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость сварки, м/ч
6	2	450...475	34...36	40
	475...525			48
	3	550...600		30
8	4	575...625		
10	5	675...725	32...34	32
	2	475...525		20
	3	600...650	34...36	23
	4	650...700		
12	5	725...775	32...34	25
15	3	600...650	34...36	15
	4	725...775		20
18	5	775...825	36...38	18

**П р и м е ч а н и е.** Сварку проволокой Ø 2 мм выполняют под мелким флюсом.

## 11. ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА

### 11.1. Технологические особенности способа Подготовка заготовок под сварку

Схема процесса электрошлаковой сварки и сущность этого способа описаны в гл. 1. Способ широко используют в промышленности для соединения заготовок большой толщины из стали, чугуна, мели, титана и др.

**Технологические особенности.** Электрошлаковой сваркой могут быть соединены за один проход заготовки любой толщины. Выполняют ее вертикально без скоса кромок с зазором 18...30 мм. Для формирования шва и удерживания жидкого металла в шлаке от вытекания применяют медные водоохлаждаемые ползуны или остающиеся после сварки пластины. Время существования сварочной ванны достаточно для того, чтобы уменьшить вероятность образования газовых раковин в шве. В связи с отсутствием дугового разряда снижаются потери металла на разбрзывание и появляется возможность вести процесс при больших плотностях тока. Свариваемые заготовки прогреваются равномерно по всей толщине, что позволяет предотвратить их угловые перемещения.

К преимуществам электрошлаковой сварки относятся следующие: ее производительность в 5..15 раз выше производительности автоматической сварки под флюсом; выполнение сварки не требует дорогостоящей разделки кромок; незначителен расход флюса (обычно не более 5 % от массы наплавленного металла); отсутствуют поры и неметаллические включения в наплавленном металле.

Недостатком электрошлакового процесса является перегрев металла околосварной зоны, что приводит к снижению его вязкости и пластичности. Имеют место значительные остаточные напряжения. Для ответственных изделий сразу же после сварки производят нормализацию.

Подготовка заготовок под сварку заключается в обрезке кромок под углом 90°, очистке от ржавчины, масла и других загрязнений на ширине 45..50 мм от места сварки, сборке заготовок с заданным сборочным зазором (см. ниже), который компенсирует перемещение кромок вследствие усадки при кристаллизации металла сварочной ванны.

Толщина сва-

риваемых

заготовок, мм

Расчетный зазор, мм	16..30	30..80	80..500	500..1000	1000..2000
заготовок, мм	18	22	26	30	30

10.7. Ориентировочные режимы сварки под флюсом заготовок из алюминия и его сплавов

Толщина заготовок, мм	Диаметр сварочной проволоки, мм	Скорость подачи проволоки, м/ч	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость сварки, м/ч	Слой флюса	
						Ширина, мм	Высота, мм
4	1...1,2	634..691	140..160	27..30	24..26	25	7
6	1,2..1,4	538..585	170..180	28..31		26	8
8	1,4..1,6	359..477	190..210	29..32			9
10	1,6..1,8	410..425	220..250	30..34	20..22		
12	1,8..2	338..364	260..280	34..36	18..19	27	10
14	2..2,2	290..318	300..350	35..38	17..18	29	
16	2,5..2,8	250..270	350..370	37..40	15..17	32	
18	2,8..3	232..240	400..450	38..41	15..16	42	12
20	3..3,2	220..225	450..470	39..41	14..15	40	14
22	3,2..3,5	214..220	470..480		13..14	44	15
25	3,5..4	197..205	500..550	40..42	12..13	46	16

Приимечания: 1. Сварка — на постоянном токе обратной полярности. 2. Сварочная проволока — по ГОСТ 7871—75. 3. Флюс — марки АИ-А1.

Сборочный зазор, мм . . . 19...20 24...25 28...32 36...40 40...42

При мечание. Размеры зазоров указаны для сварки прямолинейных стыков.

Для обеспечения постоянства зазора между свариваемыми заготовками приваривают скобы с шагом 500...800 мм. С целью возбуждения электрошлакового процесса и предотвращения вытекания расплавленного металла и шлака к заготовкам приваривают входной карман толщиной, равной толщине заготовки. Заготовка, подготовленная к электрошлаковой сварке, показана на

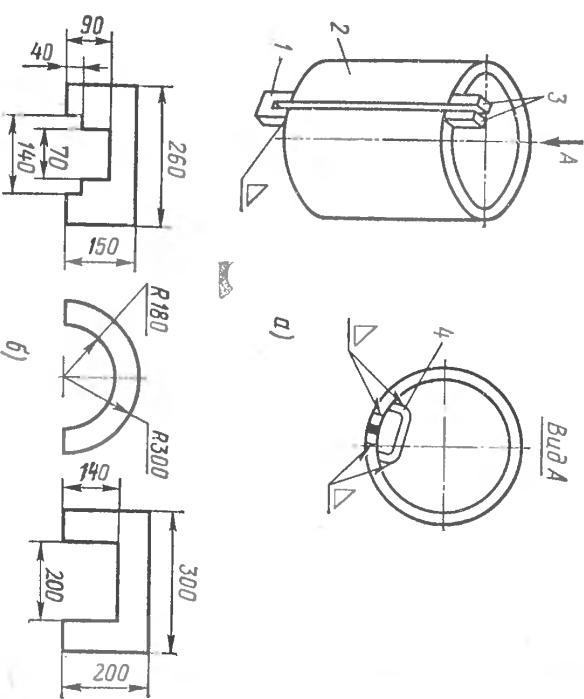


Рис. 11.1. Подготовленная к электрошлаковой сварке заготовка в сборе (а) и виды скоб (б):  
1 — входной карман, 2 — заготовка, 3 — выходные планки,  
4 — скоба

рис. 11.1, а, виды скоб — на рис. 11.1, б. Для вывода усадочной раковины используют выходные планки. По окончании сварки скобы, выходные планки и входной карман удаляют.

## 11.2. Технология и режимы сварки

Электрошлаковый процесс устойчиво протекает при плотностях тока  $\approx 0,1 \text{ A/mm}^2$  (при ручной дуговой сварке — при  $\approx 10 \text{ A/mm}^2$ ). Форма шва и глубина проплавления основного ме-

### 11.1. Ориентировочные режимы электрошлаковой сварки заготовок из низкоуглеродистых сталей проволочными электродами

Марка флюса	Порошок «Ксибит» (мм)	Баланс маркера, мм	Литерная марка	Ан-8		ФН-7	Ан-8
				Крепость сварки, Н/м	Порошок маркера, м/кг		
				0,9...1	172	1...1,1	60...65
				5	—	1,6	50...70
				4...6	371...400	0,4...0,5	45...50
				5	300	0,35	60...70
				—	230...250	—	—
				—	200...220	—	—
				—	60...80	—	—
				9	—	0,6	40...45
				3	31...36	50...55	50...70
				2	26...32	42...46	—
				—	31	50...55	—
				3	47	50...55	—
				32...34	350...370	46...48	—
30	30	—		—	—	—	—
70	26...30	650		—	—	—	—
90	24...27	600...620		—	—	—	—
250	28...32	500...550		—	—	—	—
300	30	400...450		—	—	—	—
450	30...33	200		—	—	—	—
				330...350	(на 0,1...0,2 мм больше, чем марка флюса)	36...38	36...38
				330...350	Грань, смачиваемая электродом	330...350	330...350
				330...350	Грань, смачиваемая флюсом	330...350	330...350
				330...350	Грань, смачиваемая флюсом	330...350	330...350

тала зависят от основных параметров режима электрошлаковой сварки — скорости подачи электролов, силы сварочного тока, толщины свариваемого металла, приходящегося на один электрол, расстояния между электродами. Дополнительными параметрами режима являются зазор между кромками, состав флюса, глубина шлаковой ванны, скорость возвратно-поступательного движения электрода, скорость и амплитуда поперечных колебаний электрода, его вылет и др. В табл. 11.1 приведены ориентировочные режимы электрошлаковой сварки заготовок из низкоуглеродистых сталей.

## 12. ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА

Этот способ сварки находит применение при изготовлении изделий из высоколегированных сталей, никелевых сплавов, молибдена и многих других металлов, главным образом в авиационной и электронной промышленности. Сжатую дугу, используемую для сварки, получают в плазматронах прямого или косвенного действия (см. рис. 1.6). Сварку металлов обычно выполняют с помощью первых, принцип действия которых основан на горении дуги между неплавящимся вольфрамовым электролом и свариваемыми заготовками.

Сжатая дуга обладает высокой устойчивостью и широким диапазоном технологических свойств. Столб дуги и струя плазмы имеют цилиндрическую форму, поэтому изменение лугового промежутка практически не влияет на площадь пятна нагрева, что дает возможность стабилизировать прогревание основного металла. Питание дуги осуществляется от источника тока — переменного или постоянного прямой полярности. Дуга возбуждается с помощью осциллятора. В плазматрон одновременно подаются два независимых потока газов — плазмообразующего и защитного. Плазмообразующим газом служит аргон и др., а защитным — аргон, гелий, углекислый газ или смеси газов. Внешний поток защищает сварочную ванну и зону сварки от воздействия атмосферного воздуха.

Ориентировочные режимы плазменной сварки приведены в табл. 12.1.

**12.1. Ориентировочные режимы плазменной сварки при выполнении стыковых соединений на постоянном токе прямой полярности без присадочной проволоки**

Металл	Толщина заготовок, мм	Скорость сварки, м/мин	Диаметр сопла, мм	Параметры дуги		Состав	Расход, м <sup>3</sup> /ч	Защитный газ	
				Сила тока, А	Напряжение, В			Состав	Расход, м <sup>3</sup> /ч
Коррозионно-стойкая сталь	2,4	0,97	2,4	160	31	92,5 % Ar + 7,5 % H <sub>2</sub>	0,14	92,5 % Ar + 7,5 % H <sub>2</sub>	0,99
	3,2	0,61		145	32		0,28		1,27
	4,8	0,41		240	38		0,34		1,41
	6,4	0,36		305	35		0,5		1,4
	12,7	0,19		185	21	Ar	0,14	Ar	0,85
Титан	3,2	0,51		190	26		0,23		1,27
	4,8	0,38		285	38		0,34		0,85
	12,7	0,254		305	35		0,113		1,4
Низкоуглеродистая сталь	6,4	0,254		85	27	75 % He + 25 % Ar	0,057		0,85
Алюминий*							0,113		

\* Сварку выполняют на постоянном токе обратной полярности.

## 13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Сварка является основным технологическим процессом изготавления всех видов металлических конструкций. Применение сварных соединений вместо клепанных или болтовых позволяет уменьшить массу (на 20...30 %), трудоемкость изготовления (на 20..30 %) и стоимость (на 25...40 %) металлоконструкций. По сравнению с литьими конструкциями экономия металла может достигать 60 %, а общая стоимость конструкции снижается в несколько раз.

Технологический процесс изготовления сварных конструкций состоит из ряда самостоятельных процессов, таких, как изготовление заготовок, сборка, сварка, термическая обработка и др. В данной главе рассмотрены особенности изготовления некоторых групп конструкций ручной и механизированной дуговой сваркой.

### 13.1. Сварка трубопроводов

Перед сборкой трубы проверяют на соответствие требованиям сертификата и подготавливают под сварку — комплектуют их, правят торцы, обрабатывают и очищают кромки. При сборке отдельных труб под сварку следует обеспечить совмещение их кромок по всему периметру с требуемым зазором и точное центрирование труб по внешней или внутренней поверхности.

Разнотолщинность стенок свариваемых труб должна составлять не более 10 % толщины стенки, не превышая 3 мм, угол раскрытия шва — 60..70 °, притулжение — 2..2,5 мм. Зазор между кромками труб и их допустимое смещение при ручной дуговой сварке указаны ниже.

Толщина стекни, мм	2...4	5...6	7...8	9...14	15 и более
Смещение, мм	1	1,5	2	2,5	3
Зазор, мм	0,5	1	2	2	3

Собранные перед сваркой трубы прихватывают. Для труб диаметром до 300 мм прихватку выполняют равномерно по окружности в четырех местах высотой 3..4 мм и длиной 50 мм каждый. При сварке труб диаметром более 300 мм прихватки располагают равномерно по окружности стыка через 90° длины 250..300 мм.

Трубы длиной 12 м, поступающие на полевые сварочные базы, соединяют в секции, транспортируют на трассу и сваривают «в нитку». Сварку секций выполняют в поворотном положении.

Накладывая первый слой при многослойной сварке, необходимо обеспечить хорошее проплавление корня шва. Для уменьшения образования граты внутри стыка сваривают вертикальные участки 1—2 и 3—4 (рис. 13.1) на всех стыкуемых участках секции трубопровода. Затем секцию поворачивают на 90 ° и сваривают

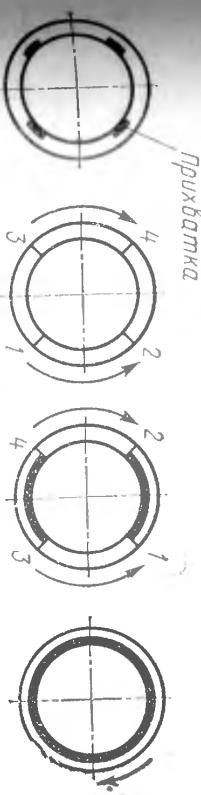


Рис. 13.1. Порядок сварки поворотных стыков трубопроводов

участки 3—1 и 4—2. Последующие слои накладывают при непрерывном вращении трубы или так же, как первый, с перекрытием 20..25 мм относительно начала и конца предыдущего слоя. Вертикальные стыки трубы диаметром более 400 мм сваривают обратноступенчатым способом (рис. 13.2, а, б).

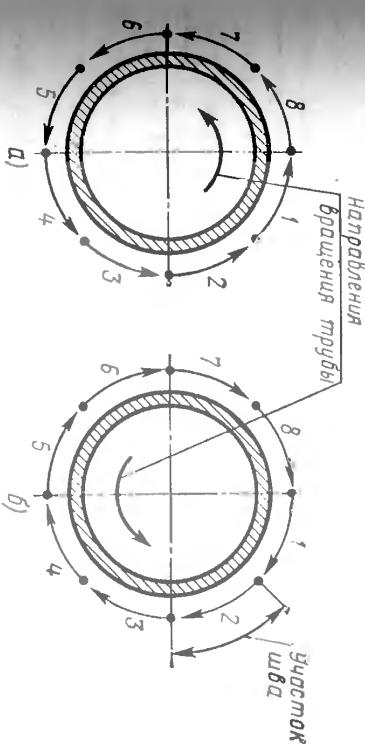


Рис. 13.2. Схема сварки стыков труб большого диаметра:

а, б — наложение соответственно первого и второго слоев

Неповоротные стыки труб при ручной дуговой сварке соединяют многослойными швами; при толщине стенки 4..5 мм — четырехслойным. Корневой шов выполняют электродом Ø 16..3 мм (в зависимости от толщины стенки трубы), сооблая ему возвратно-поступательное движение, с задержкой дуги в сварочной ванне. Силу тока устанавливают

вуют в пределах 90...120 А; сварку ведут короткой дугой. После дуговых слоев накладывают электролами Ø 3..4 мм с перетяжкой начала и конца предыдущего слоя на 20...25 мм. Необходимо, чтобы высота второго и последующих слоев не превышала 4 мм, а ширина валика — была равной двум-трем диаметрам электрода. Порядок сварки неповоротных стыков труб показан на рис. 13.3, а...в.

Ориентировочные режимы дуговой сварки стыков труб приведены в табл. 13.1, а сварки в углекислом газе — в табл. 13.2.

### 13.1. Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки стыков труб из низкоуглеродистой и низколегированной стали


Толщина стенки, мм	Покрытый электрод				Сила тока при сварке в нижнем положении, А	
	Количество слоев в пакете	Тип	Марка	Накладываемый слой шва		
4...6	2	Э-42А	ВСИ-1, ОЗС-9, АНО-9, УОНН-13/45, СМ-11	1-й	3	90...120
		Э-46А	АНО-8, СМ-11	2-й	4	120...180
10...12	3	Э-50А	ТМУ-21, АНО-7, УОНН-13/55	1-й	3	100...120
		Э-42А	Тоже и ВСФС-50	2-й	4	120...140
				1-й	3	90...120
				2-й	4	120...180
				3-й	4	100...160

Рис. 13.3. Порядок сварки неповоротных стыков труб:

*a* — больших (выше 400 мм) диаметров, *b* — средних (до 400 мм) диаметров, *c* — малых (до 120 мм) диаметров; 1...12 — последовательность наложения слоев

### 13.2. Ориентировочные режимы механизированной сварки стыков труб плавящимся электродом в углекислом газе

Параметры режима	Диаметр электродной проволоки, мм			
	1	1,2	1,6	2
Сила сварочного тока, А	80...180	90...220	120...350	200...500
Напряжение дуги, В	18...24	18...28	18...32	22...34
Вылет электрода, мм	8...14	10...15	14...20	15...25
Расстояние от сопла горелки до заготовки, мм	8...18		15...25	

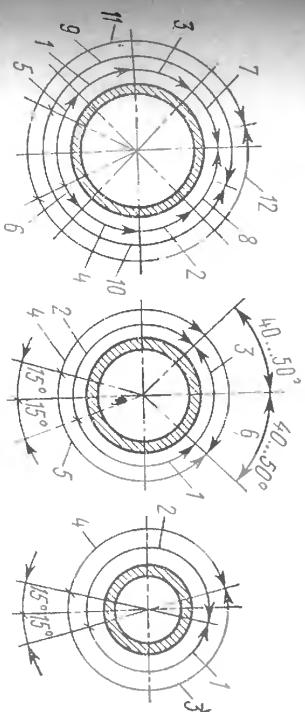

Горизонтальныестыки можно соединять как ручной дуговой сваркой, так и сваркой в защитных газах. Схемы разделены кромкой показаны на рис. 13.4, а, б, последовательность наложения слоев — на рис. 13.4, в.

Ручную дуговую сварку горизонтальных стыков ведут электролами тех же типов, что и вертикальных. Первый слой накладывают в вершине шва движущимся возвратно-поступательно электролом Ø 4 мм; сила тока составляет 160...190 А.

Наложение второго слоя осуществляют в том же направлении и при тех же значениях силы тока, что и первого. Третий и последующий слои выполняют электролом Ø 5 мм при силе тока 250...300 А. Направление сварки меняют при наложении каждого последующего слоя. Горизонтальные стыки труб диаметром более 200 мм сваривают обратноступенчатым способом.

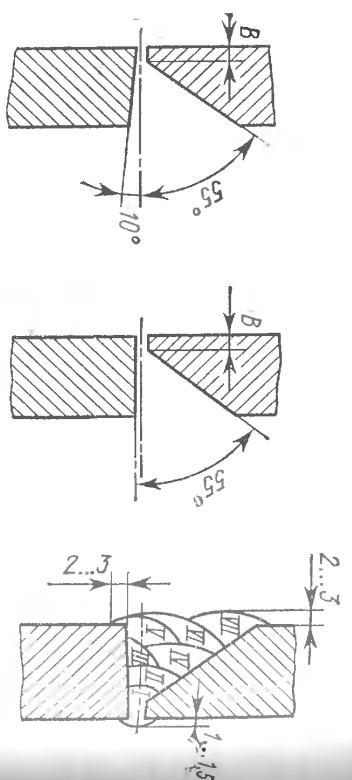


Рис. 13.4. Схемы разделки кромок горизонтальных стыков ответственных (а) и неответственных (б) трубопроводов и последовательность (I...VI) наложения слоев (в)

### 13.2. Сварка балочных и решетчатых конструкций

Балочные конструкции используют при строительстве для изготовления металлических каркасов гражданских и промышленных зданий. Наибольшее применение получили двухтавровые блоки с поясными швами, изготавливаемые ручной дуговой или автоматической и механизированной сваркой под флюсом и в защитном газе.

В условиях массового или серийного производства сборку балок под сварку осуществляют в кондукторах. Сварку крутонагабаритных балок выполняют под флюсом автоматами, а малогабаритных — в защитных газах полуавтоматами.

На рис. 13.5, а показана схема применяемой в условиях единичного производства бескондукторной сборки балок по разметке. Сборку начинают с разметки верхней полки 4 и приварки к ней технологических планок 2. Стенку 6 устанавливают по угольнику и плотно прижимают к технологическим планкам, а затем с двух сторон прихватывают к полке. Длина прихваток составляет 60...80 мм, шаг — 500...600 мм. Прихватку нижней полки и стенки выполняют аналогично.

Балки соединяют ручной дуговой сваркой покрытыми электродами или механизированной сваркой под флюсом. Для выполнения швов «в лодочку» применяют козелки. При ручной зарядке швы наклаывают обратноступенчатым способом, а при механизированной — непрерывно на всю длину. Последовательность наложения швов указана на рис. 13.5, б.

К решетчатым конструкциям относятся фермы

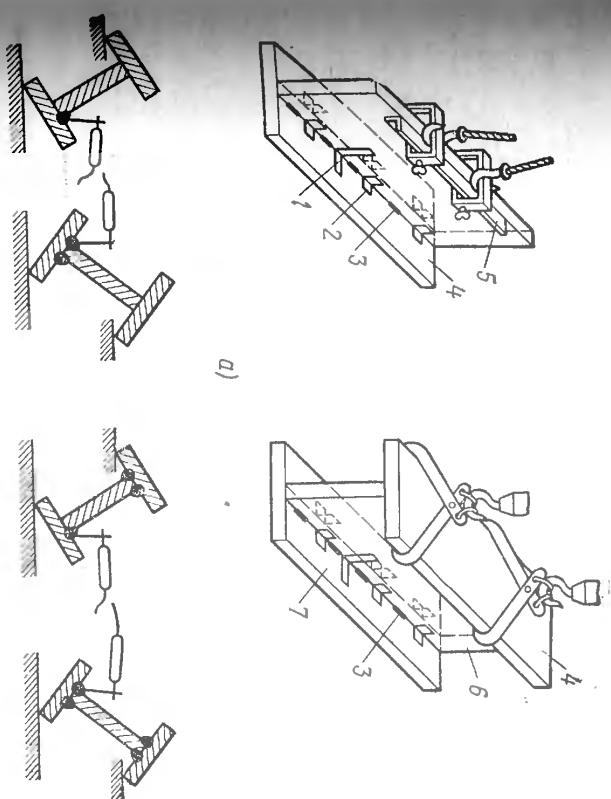


Рис. 13.5. Схема сборки балок по разметке (а) и последовательность наложения швов (б):  
1 — уголник, 2 — технологические планки, 3 — прихватка, 4, 7 — верхняя и нижняя полки, 5 — подкос, 6 — стена, 5 — подкос, 6 — стена

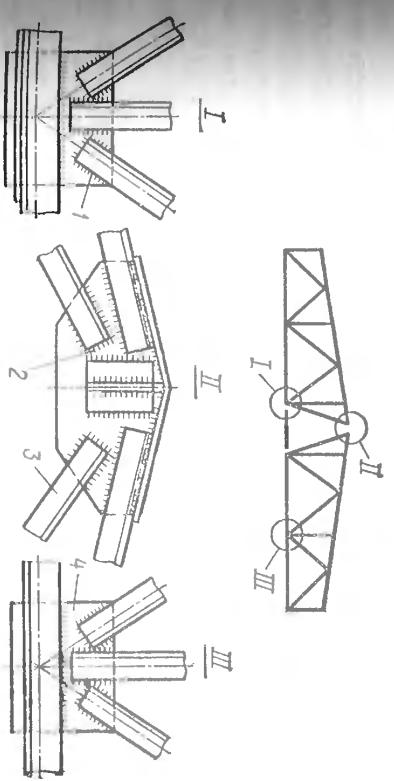


Рис. 13.6. Узлы (I...III) стропильной фермы.

1, 2 — фланцевый и лобовой пивы, 3 — стержень из уголка, 4 — «косынка»

(рис. 13б), стойки, мачты, башни, крановые конструкции и т. д. Их изготавливают в основном из проката, а также из гнутых профилей открытого и замкнутого сечений. Соединения таких конструкций выполняют короткими швами, имеющими различное пространственное положение.

## 14. НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СВАРКЕ

### 14.1. Общие сведения. Причины возникновения сварочных напряжений и деформаций

При приложении к какому-либо телу механической нагрузки происходит изменение его формы и размеров — деформация. В твердых телах различают упругую (исчезающую после устранения вызвавшего ее воздействия) и пластическую (остающуюся после удаления нагрузки) деформации.

Под воздействием нагрузки и в зависимости от ее характера внутри материала возникают напряжения сжатия или растяжения. Напряжение — это величина, выраженная отношением силы к площади, на которую эта сила воздействует. В соответствии с характером напряжений могут происходить деформации удлинения и укорочения.

Возможно возникновение напряжений внутри материала и без приложения внешнего усилия, если по тем или иным причинам этот материал испытывает неравномерное термическое воздействие. Напряжения возникают прежде всего вследствие того, что материалы обладают свойством изменять свои размеры пропорционально изменению температуры.

Если внутренние напряжения в отдельных зонах превосходят называемый предел текучести уровня, когда начинаются пластические деформации, то после устранения причины, вызвавшей эти изменения, и из-за неравномерности пластических деформаций в объеме тела останутся напряжения, но изменится характер их распределения. В одних зонах всегда будут напряжения растяжения, в других — сжатия. Уравновешивая друг друга, эти остаточные напряжения приводят к возникновению остаточных деформаций.

Любая сварка связана с неравномерным термомеханическим воздействием на материал (интенсивный нагрев пограничной зоны, приложение внешних усилий к заготовкам). В процессе сварки все время меняются условия термомеханического воздействия на материал в отдельных зонах, поэтому характер распределения деформации и напряжений во время сварки также будет меняться (сварочные деформации и напряжения). Эти на-

прижения могут привести к разрушению материала (горячие трещины) там, где под воздействием термического цикла сварки ослаблена его прочность.

При сварке слои материала, расположенные ближе к шву, будут стремиться удлиниться больше, чем отдаленные от него. Но более холдиные слои сдерживают это перемещение, что приводит к сжатию сильнее нагетого слоя — он пластически деформируется (укорачивается). При охлаждении этот же слой будет стремиться укоротиться на ту же величину, на которую должен

был удлиниться при нагреве в том случае, если бы это происходило свободно. Однако соседние слои, так же, как и в предыдущем случае, препятствуют осуществлению этих перемещений в полной мере, поэтому охлажденный слой оказывается растянутым, а соседний — сжатым. Это явление и является одной из главных причин появления остаточных напряжений и деформаций. Под воздействием остаточных напряжений могут происходить локальные разрушения в зонах соединений (холодные трещины) или даже общее разрушение сварной конструкции сразу же после охлаждения либо спустя какое-то время.

Другой причиной появления остаточных напряжений и деформаций могут быть сопровождающие изменения объема изменения в структуре материала. Поскольку они неравномерны по объему свариваемой заготовки, так как происходят под воздействием термического цикла сварки, это приводит к появлению остаточных напряжений.

С ростом температуры снижается предел текучести материала (рис. 14.1), что облегчает осуществление пластических деформаций в нагретых зонах.

Возникновение напряжений приводит к изменениям формы изделия. Если эти изменения велики и недопустимы, то их уменьшают термическим, механическим или термомеханическим способом. Процесс сварки организуют так, чтобы использовать закономерности появления напряжений и с помощью специальных технологических приемов снизить или устранить деформации.

**Выполнение соединений обратноступенчатыми швами.** Этот способ заключается в том, что весь шов разбивают на отдельные ступени и наложение каждой ступени осуществляют в направлении, обратном объему направлению сварки (рис. 14.3, а, б). Следует отметить, что для выполнения обратноступенчатых швов требуется специальное оборудование.

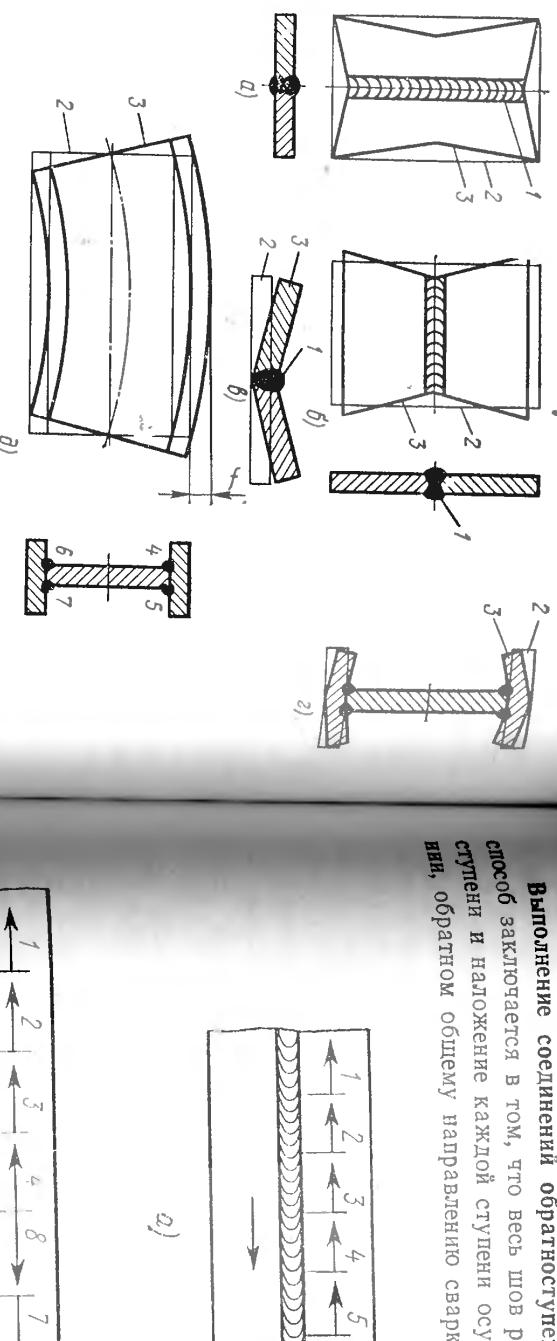


Рис. 14.2. Виды сварочных деформаций:  
а, б — линейные, в, г — угловые, (г — «серповидность» балки); 1 — сварочный шов, 2, 3 — формы изделия до и после сварки, 4..7 — последовательность наложения швов; f — стрелка прогиба

На рис. 14.2, а..д показаны виды сварочных деформаций некоторых конструкций.

#### 14.2. Способы уменьшения сварочных напряжений и пластических деформаций в металле

Для уменьшения сварочных напряжений и деформаций применяют различные конструкторские и технологические способы.

##### Преодолевший и сопутствующий подогревы при сварке.

При местном подогреве нагревают участок шириной не менее 40..50 мм с каждой стороны от края шва. Подогрев, осуществляемый газовым пламенем, косвенной электрической дугой и другими способами, снижает предел текучести металла околосшовной зоны и уменьшает остаточные напряжения. Температуры (°С) предварительного подогрева различных металлов указаны ниже.

Сталь . . . . . 400...600  
Чугун . . . . . 500...800  
Алюминий . . . . . 200...270  
Бронза . . . . . 300...400

Соб обеспечивает более равномерный нагрев металла шва по длине, а следовательно, и меньшие сварочные напряжения и деформации. Длину ступени назначают в широких пределах (100...400 мм) и тем меньше, чем тоньше металл.

**Правильная последовательность наложения швов.** При изготавливании сварных конструкций из листового материала (рис. 14.4, а, б) происходит перемещение незакрепленных частей заготовок, являющееся причиной образования больших и неравномерных зазоров. Секционная сварка отдельных частей допускает их свободную линейную деформацию, которая не влияет на сборку этих частей в готовое изделие.

**Принудительное охлаждение** в процессе сварки осуществляется с целью уменьшения зоны нагрева путем интенсивного отвода теплоты. Для охлаждения используют воду, в которую помешают свариваемые заготовки, оставляя на воздухе только участки, подлежащие сварке. Более рационально применять массивные


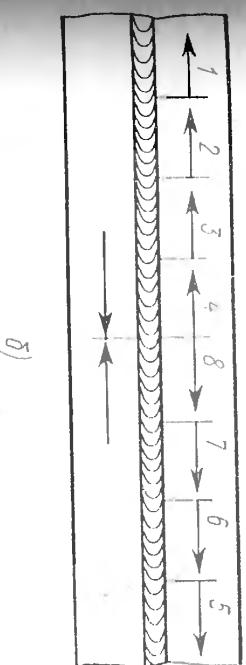


Рис. 14.3. Последовательность (1...8) наложения небольших (а) и длинных (б) швов при обратности-пенностном способе сварки

полкладки и прижимы из меди и сплавов на ее основе, обладающие высокой теплопроводностью.

**Проковка металла.** Такая обработка ведет к локальной пластической деформации в растянутых слоях металла (деформации удлинения), способствуя тем самым снижению общего уровня напряжений и можно выполнить молотом массой 0,5...1,5 кг по горячему металлу (сразу же после сварки) или после его остывания.

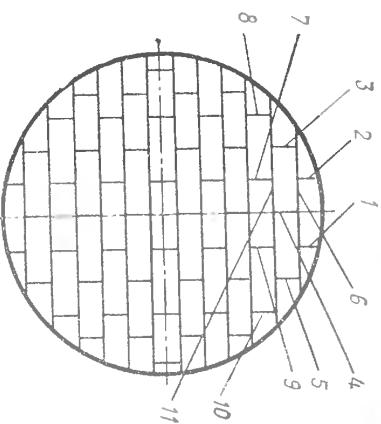

a)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

b)

Рис. 144. Последовательность (1...12) наложения швов при сварке днища резервуара (a) и листового настила (b)

Наиболее широко проковку швов применяют при ручной сварке покрытыми электродами. Рекомендуется выполнять швы длиной 150...200 мм и проковывать их сразу же после сварки. При многослойной сварке корневой и декоративный швы также обрабатываются не подвергаются. Промежуточные слои проковывают сразу же после их наложения,

**Неравномерный нагрев** широко используют для перераспределения остаточных напряжений. Нагрев металла облегчает пластические деформации и ведет к снижению уровня напряжений (рис. 145). Рекоменду-

емые для нагрева различных металлов температуры указаны в начале данного параграфа.

**Жесткое закрепление заготовок.** Заготовки, подлежащие сварке, закрепляют на фундаменте, плиты или в приспособлении с помощью струбцин, прижимов и др. Жесткое закрепление заготовки препятствует перемещению ее элементов в процессе нагрева и охлаждения, что приводит к более интенсивным деформациям в металле и, как следствие, к меньшим остаточным деформациям.

После сварки и полного охлаждения изделия зажимные приспособления удаляют.

### 14.3. Термическая обработка изделий, изготовленных сваркой

Термической обработке подвергают ответственные сварные конструкции, к которым предъявляется требование сохранения неизменных формы и размеров после механической обработки в процессе эксплуатации, а также конструкции из высокогулеродистых и легированных сталей для повышения пластичности и вязкости сварных швов.

В процессе нагрева предел текучести низкоуглеродистой стали (см. рис. 14.1) заметно снижается и при 600 °C близок к нулю — практически при этой температуре металл не оказывает сопротивления пластическим деформациям и сварочные остаточные напряжения полностью исчезают.

Как показывает опыт, для стабилизации размеров неответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей достаточно производить в высокотемпературный отпуск при 600...670 °C. Время отпуска назначают из расчета 1 мин на 1 мм наибольшего сечения, в котором имеется сварочный шов, но не менее 30 мин; охлаждение медленное на воздухе.

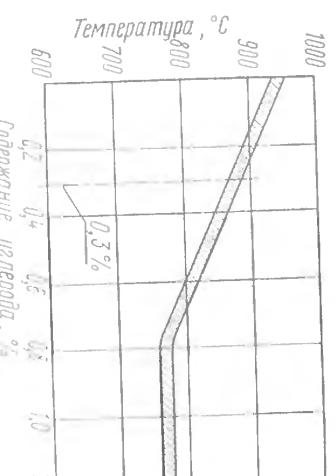


Рис. 145. Расположение зон нагрева:  
1 — сварной шов, 2 — зоны растяжения, 3 — зоны натяга

Рис. 146. Температурный интервал нагрева углеродистой стали, требуется для ее полного отжига (полный для нормализации стали с отжигом или нормализации стали с одержанием углерода 0,3% происходит в интервале 870...890 °C)

Конструкции ответственного назначения из углеродистых сталей подвергают полному отжигу, который не только снижает внутренние напряжения, но и повышает пластичность шва и околоплавовой зоны. Отжиг заключается в нагреве стали до температуры, соответствующей заданному температурному интервалу (рис. 14.6), выдержки из расчета 1 мин на 1 мм сечения, но не менее 30 мин; охлаждение — вместе с печью до 300 °C, а затем на воздухе.

Нормализация является разновидностью полного отжига. Температурный интервал нагрева сталей с содержанием углерода до 0,8 % назначают в соответствии с указанным на рис. 14.6. Время выдержки — такое же, как и при полном отжиге; охлаждение — на воздухе. В результате такого охлаждения металла приобретает мелкозернистое строение. По сравнению с полным отжигом нормализация обеспечивает получение более прочного, но менее пластичного шва.

#### 14.4. Способы исправления деформированных сварных конструкций

Сварочные деформации устраняют механической или термической правкой.

Механическая правка заключается в создании локальных пластических деформаций в элементах конструкции. Для правки применяют прессы, домкраты, правильные вальцы, ручной слесарный или кузнецкий инструмент и др.

Термическая правка достигается за счет создания пластических деформаций в зонах сжатия. Наревы осуществляют газовой горелкой или электрической лугой. Стальные изделия рекомендуется нагревать в зонах сжатия.

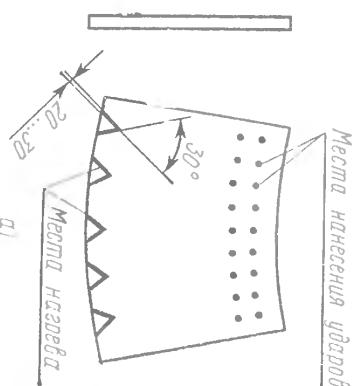


Рис. 14.7. Схемы правки плоской заготовки с серповидным прогибом (а) и выпуклой (б);

I...III — места нанесения ударов; I...VII — зоны нагрева

Места нанесения ударов

1—2—3—4—5—6—7  
15—20—21—22—23—24  
18—30—II—V—III  
17—29—28—27—26—25  
16—15—14—13—12—11

Места нагрева

1—2—3—4—5—6—7  
15—20—21—22—23—24  
18—30—II—V—III  
17—29—28—27—26—25  
16—15—14—13—12—11

Места нанесения ударов

1—2—3—4—5—6—7  
15—20—21—22—23—24  
18—30—II—V—III  
17—29—28—27—26—25  
16—15—14—13—12—11

Места нагрева

1—2—3—4—5—6—7  
15—20—21—22—23—24  
18—30—II—V—III  
17—29—28—27—26—25  
16—15—14—13—12—11

Механическая правка плоской заготовки с выпуклой (рис. 14.7, б) заключается в последовательном нанесении ударов молотком, начиная с краев при постепенном перемещении к месту расположения выпуклины. Термическую правку этой заготовки осуществляют со стороны выпуклины нагревом колповых зон Ø 30...60 мм в последовательности, показанной на рисунке.

Компактные и пустые изделия (вали, оси, колонны и др.) можно привести механической рихтовкой либо местным нагревом (рис. 14.8, а...б).

При термической правке в месте нагрева могут происходить структурные превращения, разупрочнение металла. В связи с этим ответственные изделия приводить таким способом не рекомендуется.

Рассмотрим процесс правки плоской заготовки, имеющей линейную деформацию (рис. 14.7, а). При механической правке заготовку устанавливают на плиту и ударяют через гладилку подвергают пластическому деформированию ее сжатый участок до тех пор, пока заготовка не примет требуемую форму. Термическая правка этой заготовки сводится к местному нагреву нескольких участков на противоположной стороне шва.

Механическая правка плоской заготовки с выпуклой (рис. 14.7, б) заключается в последовательном нанесении ударов молотком, начиная с краев при постепенном перемещении к месту расположения выпуклины. Термическую правку вертикальной стенки (а), нагревом пояса (б) и нагревом вертикальной стеки и пояса (в);

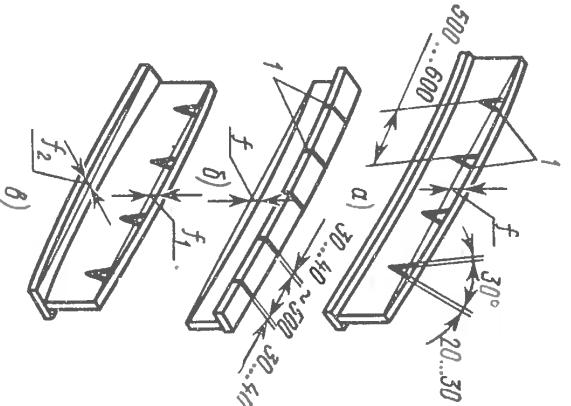


Рис. 14.8. Схемы термической правки балок таврового сечения нагревом верхней части вертикальной стенки (а), нагревом пояса (б) и нагревом вертикальной стеки и пояса (в);

f — места деформации балок; f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> — стрелы прогиба деформированных балок

## 15. СВАРКА ЗАГОТОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

### 15.1. Общие сведения

В зависимости от химического состава различают стали углеродистые и легированные. Углеродистые стали разделяются на три группы в зависимости от содержания углерода (%): **низкоуглеродистые** (до 0,25); **среднеуглеродистые** (0,26..0,45); **высокоуглеродистые** (свыше 0,45). Легированные называются стали, в которые специально вводят легирующие элементы — хром, никель, бор, титан, ванадий и др. Легированные стали также подразделяют на три группы: **низколегированные** (до 2,5 % легирующих элементов); **легированные** (2,5..10 % легирующих элементов); **высоколегированные** (железа — более 45 %, суммарное содержание легирующих элементов — не менее 10 % при содержании одного из элементов не менее 8 %).

Свариваемость углеродистых сталей зависит от содержания в них углерода. Оценку свариваемости легированных сталей производят по эквиваленту углерода:

$$C_{\text{экв}} = C + Mn/6 + Cr/5 + V/5 + Mo/4 + Ni/15 + Cu/13 + P/2,$$

где C, Mn, Cr, V, Mo, Ni, Cu, P — содержания соответственно углерода, марганца, хрома, ванадия, молибдена, никеля, меди и фосфора в сотых долях процента; цифры в знаменателях — коэффициенты, полученные экспериментально.

Свариваемость стали ухудшается при  $C_{\text{экв}} > 0,3 \%$ , так как создаются условия для образования закалочных структур и трещин в зоне термического влияния. Чтобы уменьшить вероятность возникновения таких структур и разрушения конструкций после сварки, применяют предварительный подогрев заготовок и высокотемпературный отпуск.

### 15.2. Сварка заготовок из низкоуглеродистых сталей

#### 15.1. Ориентировочные режимы дуговой сварки заготовок из низкоуглеродистых сталей покрытыми электродами

Марка электрода	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Диаметр электрода, мм	Температура прокаливания электрода, °C	Сила сварочного тока, А			Род тока	
					Положение заготовок в пространстве				
					Нижнее	Вертикальное	Потолочное		
УОНН-13/45	8,5	1,6	2 3 4 5	350...370	45...65	60...80	30...45	П	
					80...100	100...130	70...90		
					130...160	140...160	120...140		
					170...200		150...170		
СМ-11	9,5	1,45	4 5	300...350	160...220	140...180	140...180	Пер	
					200...250	160...200			
ОММ-5	7,2	1,8	2 3 4	150	60...70	50...60	60...70	П	
					100...130	80...110	90...120		
					160...190	130...150	140...160		

Ручную дуговую сварку покрытым электродами выполняют на максимально допустимых режимах электродами типов Э42..Э46 различных марок (табл. 15.1). При выполнении угловых соединений заготовок толщиной свыше 30 мм и наложения первого слоя при многослойной стыковой сварке рекомендуется предварительный подогрев до 110..150 °C.

Механическую сварку полфлюсом выполняют сварочными проволоками СВ-0,8, СВ-08А или СВ-08ГА в сочетании с флюсами марок АН-348А и ОСЦ-45, используя как

Продолжение табл. 15.1

Марка электрода	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Диаметр электрода, мм	Температура прокаливания электрода, °С	Сила сварочного тока, А			Род тока	
					Положение заготовок в пространстве				
					Нижнее	Вертикальное	Потолочное		
ОММ-5	7,2	1,8	5	150	200...220	150...160	—	II	
					160...190	130...160	140...170		
					200...220	150...170	—		
	10,6	1,8	4		160...190	130...150	140...160	Пер	
					210...250	140...160	—		
					260...320	—	—		
СМ-5	7,2	1,8	5		25...45	20...45	20...45	II	
					40...60	35...60	40...60		
					50...80	40...80	50...80		
	10,6	1,8	4		25...45	20...45	20...45	Пер	
					40...60	35...60	40...60		
					50...80	40...80	50...80		
ЦМ-7	7,2	1,8	5	200	25...45	20...45	20...45	II	
					40...60	35...60	40...60		
					50...80	40...80	50...80		
	10,6	1,8	6		25...45	20...45	20...45	Пер	
					40...60	35...60	40...60		
					50...80	40...80	50...80		
ОМА-2	10	1,5	2	100	25...45	20...45	20...45	II	
					40...60	35...60	40...60		
					50...80	40...80	50...80		
	10	1,5	2,5		25...45	20...45	20...45	Пер	
					40...60	35...60	40...60		
					50...80	40...80	50...80		

Примечание. II — постоянный ток, Пер — переменный ток.

Приложение. Сварку выполняют на переменном токе электродной проволокой Ø 2 мм без разделки кромок.

### 15.3. Ориентировочные режимы выполнения механизированной сваркой под флюсом наихоточных и тавровых соединений «в лодочку»

Толщина заготовок, мм	Катет шва, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость подачи электродной проволоки, м/ч	Скорость сварки, м/ч
4	4	220...240	32...34	101	24...30
5	5	275...300	32...34	156	18...24

8	8	380...420	32...38	250	18...24
---	---	-----------	---------	-----	---------

Примечание. Сварку выполняют электродной проволокой Ø 2 мм.

Механизированную сварку в углекислом газе осуществляют сварочными проволоками Св-08ГС, Св-08Г2С и Св-12Г. Ориентировочные режимы выполнения стыковых и угловых соединений приведены в табл. 15.4 и 15.5.

### 15.2. Ориентировочные режимы выполнения механизированной сваркой под флюсом стыковых соединений на флюсовой подушке

Толщина заготовок, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость подачи электродной проволоки, м/ч	Скорость сварки, м/ч
4	220...240	32...34	101	24...30
5	275...300	32...34	156	18...24
8	450...470	34...36	306	—
12	500...550	36...40	378	—

**15.4. Ориентировочные режимы выполнения механизированной сваркой в углекислом газе стыковых соединений**

Толщина заготовки, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Количество проходов	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость подачи электродной проволоки, м/ч	Вылет электрода, мм	Расход газа, л/мин
0,8...1,1	0,5...0,8	1	50...60	18	180...220	7...9	5...6
	0,8		60...100	18...20			6...8
	1		100...150	160...180	8...10		
	1,2		130...160		19...21	10...12	
2...4	1		150...200	20...21,5	180...200	12...14	10...12
	1,2						
4...5	1,6		160...280	27...29	140...160	20...24	17...18
	2		160...300		150...180		
6...8	1,6		280...300	28...30		20...24	17...18
	2						
8...12	1,6	2...3	380...400	30...32	180...200	20...25	18...20
	2						

**15.5. Ориентировочные режимы выполнения механизированной сваркой в углекислом газе угловых соединений**

Катер шва, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Количество проходов	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость подачи электродной проволоки, м/ч	Вылет электрода, мм	Расход газа, л/мин
2	0,6	1	60	18	150...200	7...9	5...6
	0,8		75	18...20	160...200		6...8
	1		100...130		220...300	8...10	8...10
	1,2		100...150	19...21	150...220	10...12	12...16
3	1,6		220...240	24...29	180...190	18...20	
	1		100...130	18...20	220...300	8...10	8...10
	1,2		120...180	19...22	200...240	9...13	12...16
	1,6		200...220	27...29			
4	1,6		260...300	290...300	18...20	16...18	
	1		300...340	28...30	180...190	20...22	16...18
	1,2		120...180				
	1,6		200...220				
5...6	1,6	2	260...300	27...29	290...300	18...20	16...18
	1,6		300...340				
	7...9		1...2	30...32	190...230	20...24	18...20
	9...11		2				
11...14	11...14	3	3	30...32	190...230	20...24	18...20

## 15.3. Сварка заготовок из среднеуглеродистых сталей

Сварка сталей данной группы представляет поставленные трудности ввиду образования при охлаждении малопластичных закалочных структур, являющихся причиной возникновения кристаллизационных трещин в зоне термического влияния. Снизить вероятность образования закалочных структур можно пресварительным и сопутствующим подогревом заготовок, применением электродов с пониженным содержанием углерода, подбором режимов сварки, обеспечивающих минимальное проплавление основного металла, медленным охлаждением нагретого металла.

**Ручную дуговую сварку** выполняют электродами типов Э42А, Э50А, Э60А с фтористо-кальциевым покрытием. Режимы сварки с применением некоторых марок электродов приведены в табл. 15.6 (с. 253).

**Механизированную сварку** под флюсом выполняют сварочной проволокой Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2 с использованием флюсов АН-348А и ОСД-45.

**Механизированную сварку в углекислом газе** осуществляют сварочной проволокой Св-08Г2С. При выборе режимов выполнения стыковых и угловых соединений можно руководствоваться данными, приведенными в табл. 15.4 и 15.5.

### 15.4. Сварка заготовок из низколегированных сталей

Низколегированные стали подразделяют на низкоуглеродистые (содержание углерода — до 0,25 %), теплоустойчивые и среднеуглеродистые (содержание углерода — 0,26...0,45 %).

**Сварка заготовок из низколегированных низкоуглеродистых сталей.** Низколегированные низкоуглеродистые стали 09Г8, 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 14ХГС, 14Г2, 14Г2АФ, 16Г2АФ и другие практически не закаливаются при всех способах сварки. Предварительный подогрев до 100...150 °С или отпуск при 600...650 °С применяют при сварке заготовок толщиной выше 30 мм.

**Ручную дуговую сварку** выполняют электродами типов Э42А, Э46А и Э50А с фтористо-кальциевым покрытием. При назначении режимов сварки можно руководствоваться листом табл. 15.1. Для предотвращения образования пор в металле при сварке необходимо осуществлять короткой дугой по специально защищенной поверхности прокаленными электродами.

**Механизированную сварку под флюсом** в углекислом газе выполняют теми же материалами и тех-

### 15.6. Ориентировочные режимы дуговой сварки заготовок из среднеуглеродистых сталей покрытыми электродами

Марка покрытого электрода	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Диаметр электрода, мм	Температура прокаливания электрода, °С	Сила сварочного тока, А			Род тока	
					Положение заготовок в пространстве				
					Нижнее	Вертикальное	Потолочное		
УП-2/45	10	1,6	4 5 3 4 5	300...350	140...160	140...160	140...160	II, Пер	
					150...250	160...210	—		
ОЗС-2	8,5	1,6	3 4 5 3 4 5	250...300	80...100	60...80	60...80	II	
					130...150	120...140	120...140		
					170...200	150...170	—		
				350	80...100	60...80	70...90		
					130...160	100...130	120...140		
УОНН-13/55	9	1,7	3 4 5 6 4 5 6	350	170...200	140...160	150...170	II	
					210...240	180...210	—		
					140...200	110...160	120...180		
					220...280	—	—		
					310...380	—	—		
				400	80...100	60...80	60...80	II, Пер	
					130...150	90...110	100...120		
К-5А	9	1,7	3 4 5 6		170...200	—	—		
					210...240	—	—		
					210...240	—	—		
					210...240	—	—		
УОНН-13/65	9	1,7	3 4 5 6	400	80...100	60...80	60...80	II	
					130...150	90...110	100...120		

Примечание. II — постоянный ток, Пер — переменный ток.

же режимах, что и сварку углеродистых сталей (см. табл. 15.2...15.5).

**Сварка заготовок из низколегированных теплоустойчивых ста-**лей. Заготовки толщиной до 6 мм из низколегированных теплоустойчивых сталей 12ХМ, 15ХМА, 20ХМЛ, 12Х1МФ, 20ХМФЛ, 30ХМА, 25Х1МФ, 12Х1МФ и других сваривают без предварительного подогрева. При большей толщине заготовок сварку выполняют с их предварительным подогревом до 200...400 °C многослойными швами.

**При ручной дуговой сварке покрытыми электродами** тип и марку электрода выбирают в зависимости от марки свариваемой стали и условий работы сварной конструкции. Например, сварку сталей 15ХМА, 20ХМА, 30ХМА выполняют покрытыми электродами типа Э-ХМ марки УОНН-13/45ХМ, сталь 12Х1МФ, 25Х1МФ — электродами типа Э-ХМФ марки ЦЛ-20А. Сварку ведут короткой дугой по тщательно зачищенной поверхности. Заварка стыков должна выполняться без перерывов. В случае вынужденного перерыва сварочный процесс необходимо обеспечить равномерное и медленное охлаждение свариваемых заготовок, а перед возобновлением сварки обеспечить их нагрев до 200..400 °C.

Сварку выполняют в режимах, рекомендованных для сварки заготовок из низколегированных низкоуглеродистых сталей.

**Механическую сварку в углекислом газе** заготовок из сталей 15ХМА, 20ХМЛ выполняют электродной проволокой Св-08ХГ2СМА. После сварки рекомендуется высокий отпуск в следующих режимах: для сварных изделий из стали 15ХМА — посадка в печь при 200 °C, нагрев до 600..660 °C со скоростью 40..50 град/ч, выдержка 3 ч, охлаждение до 200 °C со скоростью 40..50 град/ч, охлаждение на воздухе; для сварных изделий из стали 20ХМЛ — посадка в печь при 300 °C, нагрев до 620 °C со скоростью 40..50 град/ч, выдержка 3..5 ч, охлаждение на воздухе.

Заготовки из сталей 12Х1МФ и 25Х1МФ сваривают проволокой Св-08ХГСМФА. Высокий отпуск изготавленных сварных изделий рекомендуется выполнять в следующем режиме: посадка в печь при 300 °C, нагрев до 640..680 °C со скоростью 40..50 град/ч, выдержка 4 ч, охлаждение до 200 °C со скоростью 40..50 град/ч, охлаждение на воздухе.

Режимы выполнения сварки аналогичны рекомендованным для сварки заготовок из низколегированных низкоуглеродистых сталей. В низколегированных среднеуглеродистых ста-

лях 35ХГСА, 30ХГСА, 35ХГСА, 30ХГСНА, 30ХН2МА, 20Х2МА, 35ХМ других углерод и легирующие элементы значительно затормаживают распад austенита при охлаждении, повышая тем самым вероятность образования мартенситных структур и трещин в зоне термического влияния.

**Ручную дуговую сварку** заготовок из низколегированных среднеуглеродистых сталей выполняют с предварительным подогревом до 150..350 °C электродами, близкими по химическому составу свариваемым сталям (например, УОНН-13/85, ЦК-18-63, ЦЛ-19-63 и др.), на постоянном токе обратной полярности дугой минимальной возможной длины. Не допускается обрывать дугу в пределах одного стыка. После сварки рекомендуется закалка и отпуск. Если после сварки производят austenитными покрытыми ботка затруднена, сварку производят austenитными покрытыми электродами типов ЭА-3М6, ЭА-1Г6, ЭА-2Г6, обеспечивающими получение шва с высокими пластическими свойствами без кристаллизационных трещин. Режимы сварки аналогичны указанным в табл. 15.2..15.5.

**Механическую сварку** поллюсом АН-10, АН-22 или АН-42 выполняют либо электродной проволокой, близкой по химическому составу свариваемым сталям, но более высоким содержанием хрома, кремния и марганца, либо аустенитной проволокой.

Режимы сварки аналогичны указанным в табл. 15.2..15.5.

## 15.5. Сварка заготовок из легированных сталей

Согласно ГОСТ 4543—71, промышленность выпускает свыше 80 марок сталей, подразделяемых на 11 групп. Даже в пределах одной группы стали существенно различаются по свариваемости, поэтому далее будут даны только общие рекомендации по сварке заготовок из этих сталей.

**Подготовка заготовок под сварку.** Заготовки из легированных сталей следует готовить под сварку более тщательно, чем из углеродистых. Правку, вальцовку, штамповку и другие операции формообразования рекомендуется выполнять после отжига. Подготовку свариваемых кромок необходимо осуществлять на металлических станках, что обеспечивает точность сборки и не вызывает структурных изменений в зоне реза. Поверхность металла в зоне сварки нужно тщательно очищать от окалины, ржавчины, влаги и других загрязнений. При сборке заготовок под сварку следует обеспечивать их надежное закрепление друг относительно друга. Зазоры между заготовками должны соответствовать

требуемым. Смешение кромок не должно превышать 10...15 %толщины свариваемых заготовок. Зазоры между кромками должны быть минимальными и постоянными по всей длине стыка. Для повышения пластичности сварного шва содержание легирующих элементов в присадочной проволоке следует ограничивать до следующих пределов (%): C — 0,15; Si — 0,5; Mn — 15; Cr — 1,5; Ni — 2,5; V — 0,5; Mg — 1; Nb — 0,5. Необходимо использовать покрытия и флюсы основного типа, а также инертные газы. Для уменьшения сварочных напряжений, являющихся одной из причин образования трещин, при конструировании следует избегать жестких узлов, скоплений и пересечений швов.

**Сварка.** Преварительный и сопутствующий подогревы позволяют замедлить скорость охлаждения и предотвратить образование закалочных структур. Чем выше содержание в стали углерода и легирующих элементов, тем выше должна быть температура подогрева. Сварку следует производить на постоянном токе обратной полярности короткой дугой без перерывов. Не допускается выполнение сварочных работ на ветру или сквозняке, а также при низких температурах окружающего воздуха. Для уменьшения закалки процесс следует вести в несколько проходов. При многослойной сварке отдельные накладываемые слои должны иметь одинаковое сечение, что позволяет использовать теплоэту, выделяемую при наложении последующих слоев, для равномерного отпуска закаленного предыдущего слоя. При наложении слоев разного сечения около шва остаются прослойки закаленной стали, в которых могут возникнуть закалочные трещины. Постепенный слой, называемый отжигающим, необходимо накладывать при температуре шва  $\approx 300^{\circ}\text{C}$ , причем так, чтобы он не касался основного металла. Шов должен иметь правильную и одинаковую форму по всей длине стыка, так как перепады сечений являются причиной напряжений и причиной появления трещин. Подрезы и непровары сварных швов недопустимы.

**Обработка изделий после сварки.** Для предотвращения возникновения холодных трещин не позднее чем через 15 мин после окончания сварки производят высокий отпуск, стабилизирующий структуру и снимающий остаточные напряжения. Механическая обработка сварных швов позволяет избавиться от концентраторов напряжений.

## 15.6. Сварка заготовок из высоколегированных сталей

В зависимости от основных свойств высоколегированные стали и сплавы подразделяют на три группы: коррозионно-стойкие (нержающие), стойкие против агрессивных жидкостей и газов

(20Х13, 08Х13, 30Х13, Х18Н9, Х18Н9Т и др.); жаростойкие (окантовостойкие), обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах 550...1300 °С и работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии (40Х9С2, 30Х13Н72, 15Х25Т, 20Х23Н13 и др.); жаростойкие, обладающие повышенными механическими свойствами при высоких температурах (до 1150 °С) в течение определенного времени (11Х11Н2В2МФ, 15Х11МФ, 12Х8ВФ и др.). По структуре в нормализованном состоянии различают высоколегированные стали следующих классов: мартенситного (15Х5, 15Х5ВФ, 20Х13, 30Х13, 09Х16Г4Б, 11Х11Н2В2МФ и др.); мартенситно-ферритного (15Х5СЮ, 15Х12ВНМФ, 18Х12МВЕФР, 12Х13 и др.); ферритного (08Х13, 10Х13СЮ, 12Х17, 15Х25Т и др.); austenitно-ферритного (20Х13Н4Г9, 09Х15Н8Ю, 09Х17Н7Ю, и др.); austenитного (03Х17Н14М2, 03Х16Н15М3Б, 08Х10Н20Т2, 08Х16Н13М2Б, 09Н16Х14Б, 09Н19Х14В2БР, 12Х18Н9, 12Х18Н9 В др.).

Технологические особенности сварки высоколегированных сталей связаны с их физическими свойствами. Большинство высоколегированных сталей и сплавов при повышенных температурах имеют коэффициент теплопроводности, в 1,5...2 раза меньший, чем низкотемпературные. Пониженная теплопроводность приводит к концентрации теплоты в зоне сварки и увеличению проплавления металла. Высокий коэффициент линейного расширения является причиной сильного коробления. Высоколегированные стали и сплавы более склонны к образованию горячих и холодных трещин, чем низкотемпературные.

**Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.** Сварку следует выполнять электродами  $\varnothing 1,6...2$  мм при минимальной постоянной энергии на постоянном токе обратной полярности короткой дугой без поперечных колебаний. Силу тока принимают равной (15...35)  $\text{A}_{\text{д}}$ .

Коррозионно-стойкие стали, не содержащие титана или ниobia либо легированые молибденом, вольфрамом, ванадием, при длительном нагревании в интервале температур 550...875 °С теряют антикоррозионные свойства вследствие образования карбидных соединений  $\text{Cr}_2\text{C}_6$ ,  $\text{Cr}_7\text{C}_3$  (сигматизация), являющихся очагами коррозии. При нагревании сварного изделия быстрым охлаждением не выпадают в аустените, а при выше 850 °С карбиды хрома растворяются в аустените, а при следуют ограничивать, так как хотя антикоррозионные свойства восстанавливаются, происходит снижение пластичности и вязкости стали.

**15.7. Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки заготовок из коррозионно-стойких сталей покрытыми электродами на постоянном токе обратной полярности**

Марки свариваемых сталей	Марка электрода	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Расход электрода на 1 кг наплавленного металла, кг	Диаметр электрода, мм	Сила сварочного тока, А			Примечания	
					Пространственное положение заготовок				
					Нижнее	Вертикальное	Потолочное		
08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 04Х18Н10	ОЗЛ-14	11	1,4	3	50...70	40...60		Высокая стойкость шва к межкристаллитной коррозии	
				4	120...140	80...120	90...120		
12Х8Н9, 12Х18Н9Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10Т	ОЗЛ-8	13	1,6	3	60...80	50...70		Температура эксплуатации изделия — до 350 °C; невысокая стойкость шва к межкристаллитной коррозии	
				4	110...130	70...110			
08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н11Р, 12Х21115Т	ЦЛ-11	12,5	1,8	3	70...90	60...80		Повышенная коррозионная стойкость шва при 450...600 °C в агрессивных средах	
				4	110...130	80...110			
Х18Н12Т	ЦТ-15-1	12	1,6	3	80...110	70...90		Применяют для наложения корневых швов соединений, эксплуатирующихся при 600...650 °C под высоким давлением	
				4	120...140	90...110			
08Х8Н9Т, 12Х18Н9Т	ЗИО-3		1,55	3	80...100	70...90		Высокая стойкость шва к межкристаллитной коррозии при эксплуатации до 560 °C	
				4	110...130	100...120			
08Х13, 12Х13, 20Х13, 12Х17	УОНН-13/НЖ (10×13)	12,5	1,6	3	90...120	70...100	—	Для работы соединения в слабоагрессивных и слабоокислительных средах; предварительный подогрев — до 200...400 °C, отпуск — при 720...750 °C в течение 1 ч	
				4	160...170	130...170	—		
				5	200...250	—			

**15.8 Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки заготовок из жаростойких сталей покрытыми электродами на постоянном токе обратной полярности**

Марки свариваемых сталей	Марка электрода	Коэффициент наплавки, г/(А·ч)	Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	Диаметр электрода, мм	Сила сварочного тока, А			Примечания	
					Пространственное положение заготовок				
					Нижнее	Вертикальное	Потолочное		
15Х25Т, 15Х28, 20Х23Н13, 20Х23Н18, 36Х18Н25С2	ОЗЛ-6	11,5	1,6	2	30...50	25...40		Эксплуатация соединения — при отсутствии циклических нагрузок, в средах без сернистого газа	
				2,5	40...70	35...60			
				3	60...80	55...75			
				4	120...140	90...120			
20Х23Н18, 15Х25Т, 15Х28	ЦЛ-25	10,5	1,8	3	80...100	70...90		Температура эксплуатации — 850...1150 °C; ширина слоя при многослойной сварке — не более $3d_e$ ; заварку кратеров осуществляют короткими замыканиями	
				4	110...140	90...120			
15Х25Т, 15Х28, 20Х23Н13, 20Х23Н18	ОЗЛ-4	12	1,43	2	30...50	25...40		Температура эксплуатации — 900...1100 °C	
				2,5	40...70	35...60			
				3	60...80	55...75			
				4	110...130	90...120			
20Х23Н18, 20Х23Н13	ОЗЛ-9А	13,5	1,5	3	70...90	50...80		Эксплуатация — в окислительных и науглероживающих средах при 900...1050 °C; низкая стойкость швов к межкристаллитной коррозии	
				4	110...130	90...110			
20Х20Н14С2, 12Х25Н16Г7АР, 20Х25Н20С2	ОЗЛ-5	12,5	1,46	3	60...80	55...75		Температура эксплуатации — 900...1100 °C; швы устойчивы против горячих трещин	
				4	110...130	90...120			
				5	140...160	—			
20Х20Н14С2	ЦЛ-17	10,5	1,9	3	60...80	70...90		Температура эксплуатации — 900...1100 °C	
				4	110...130	110...125	95...115		

**15.9. Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки заготовок из жаропрочных сталей и сплавов покрытыми электродами на постоянном токе обратной полярности**

Марки свариваемых сталей	Марка электрода	Коэффициент нагревки, г/(А·ч)	Расход электрода на 1 кг нагревательного металла, кг	Диаметр электрода, мм	Сила сварочного тока, А			Примечания	
					Пространственное положение заготовок				
					Нижнее	Вертикальное	Потолочное		
09Х16НН4В2БР, Х16НН6В2БР	ЦТ-16-1	11	1,49	3	80...100	70...90	Температура эксплуатации — до 700 °C		
				4	110...140	90...125			
	ЦТ-16	10,5		3	80...100	—			
				4	110...140	—			
45Х14НН4В2М	ЦТ-1	13	1,59	3	80...100	70...100	Температура эксплуатации — до 650 °C; высокая устойчивость шва против горячих трещин		
				4	130...150	115...135			
08Х16НН3М2Б, 12Х18НН2Т	ЦТ-7	12	1,86	3	80...110	—	Температура эксплуатации — 620 °C; после сварки выполняют стабилизирующий отжиг при 750...800 °C в течение 10 ч		
				4	100...140	—			

**15.10. Примерный выбор электродной проволоки для сварки под флюсом высоколегированных сталей некоторых марок**

Марки свариваемых сталей	Марки электродной проволоки	Примечания
08Х18НН10, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18НН10Т	Св-01Х16Н9, Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т	Пониженная стойкость к межкристаллитной коррозии
	Св-07Х19Н10Б, Св-05Х20Н9ФБС	Высокая стойкость к межкристаллитной коррозии
08Х18НН12Б, 12Х18Н9Т, 08Х18НН12Т	Св-07Х19Н10Б, Св-05Х20Н9ФБС	Высокая коррозионная стойкость после закалки при 1050...1100 °C с охлаждением в воде или на воздухе
12Х13, 20Х13, 30Х13	Св-06Х14, Св-12Х13, Св-08Х14ГНТ	Для заготовок толщиной выше 10 мм рекомендуются предварительный и сопутствующий подогревы до 250...300 °C; послесварочный отпуск — при 680...700 °C в течение 2...3 ч; охлаждение — на воздухе
15Х25Т	Св-13Х25Т	Эксплуатация — в газовой среде, содержащей сернистые соединения
	Св-13Х25Н18	Сварные соединения обладают повышенной пластичностью

**15.11. Примерный выбор электродной проволоки для сварки в углекислом газе высоколегированных сталей некоторых марок**

Марки свариваемых сталей	Марки электродной проволоки	Примечания
12Х13, 20Х13	Св-08Х14ГНТ, Св-12Х13	Послесварочный отпуск — при 700 °C в течение 1 ч; охлаждение — на воздухе
12Х17, 08Х17Т		Окалиностойкость — до 850 °C
15Х25Т	Св-13Х25Н18, Св-07Х25Н13, Св-06Х25Н12ТЮ	Окалиностойкость — до 1100 °C
08Х18610, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	Св-08Х20Н9Г7Т, Св-06Х19Н9Т, Св-07Х18Н9ТЮ  Св-05Х20Н9ФБС	Невысокая стойкость к межкристаллитной коррозии; эксплуатация — в слабоокислительных средах  Высокая стойкость к межкристаллитной коррозии

**5.12. Ориентировочные режимы механизированной сварки заготовок из высоколегированных сталей в углекислом газе**

Толщина заготовки, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Вылет электрода, мм	Расход газа, л/мин	Скорость подачи электродной проволоки, м/ч	Особенности сварки
0,5...0,8	0,5	30...50	16...18	5	6	180...200	На медной подкладке и на весу
1	0,8	35...55		6		150...180	
1,5	1,6	100...170	18...20	8...9	6...8	180...200	На медной подкладке
2	1	120...130	18...19	6...7	6...7	140...160	На медной подкладке и на весу
	1,6	130...140	22	10...15		160...180	
3	2	180...200	25...28	20...25	12...17	130...150	—

Для восстановления пластичности, вязкости и эластичности  
ных свойств рекомендуется применять закалку с последующим  
отпуском. Режимы термической обработки для конкретной ма-  
рии стали регламентированы ГОСТ 5639-79.

При свадке корсажиши отвѣтили: «Да, да, да!»

**0,2...2 %** марганца, до 0,15 % серы и 0,5..3 % фосфора. Чугун крирут кремнием, марганцем, магнием, иттрием, хромом, алюминием, никелем, мелью, молибденом и титаном.

Большинство из них являются полувинческими. Наибольшее распространение получили

перегрева и многократного нагрева сварного соединения. Шов, обращенный к агрессивной среде, нужно накладывать в последнюю очередь. Не следует допускать, чтобы брызги электропламени металла или металла сварочной ванны попадали на основной металл, так как они являются очагами межкристаллитной коррозии и причиной образования и развития межкристаллитных трещин. Поверхность швов должна быть гладкой мелкочешуйчатой — такие швы обладают более высокой общей коррозионной стойкостью по сравнению со швами, имеющими грубую неровную поверхность. Шлаковую корку с поверхности шва необходимо тщательно удалять.

Ориентировочные режимы сварки и рекомендации по выбору покрытых электролов для конкретных марок сталей приведены в табл. 15.7.

Жаростойкие и жаропрочные стали. Ориентировочные режимы сварки и рекомендации по выбору покрытий электродов для конкретных марок сталей приведены в табл. 15.8 и 15.9.

**Сварка под флюсом.** Этим способом соединяют заготовки толщиной 3...50 мм. Сварку выполняют на постоянном токе обратной полярности электродной проволокой Ø 2...3 мм (табл. 1510). Заготовки толщиной до 8 мм сваривают без скоса кромок с зазо-

для сварки применяют плавленые флюсы АНФ-5, АНФ-6, АНФ-14, АНФ-16, АНФ-17, АН-18, АН-26, К-8, ФЛ-2 и др. Сила тока на 10...20 % меньше, чем при сварке низкоуглеродистых конструкционных сталей.

## **16.2. Горячая сварка и наплавка чугуна**

**Сварка в углекислом газе.** Чтобы предохранить поверхности заготовок от брызг электродного металла, их покрывают водным раствором мела или каолина. При выборе сварочных электродных проволок (табл. 15.11) учитывают выгорание титана, марганца и кремния. Ориентировочные режимы сварки указаны в табл. 15.12.

## 16.1. Общие сведения

Чугуном называют сплав железа с углеродом, содержащий 2,14...6,66 % последнего. Наибольшее применение получил чугун, в котором содержится 2,6..3,6 % углерода, 1..4,5 % кремния,

ли с толщиной стенок более 30 мм — до 700...800 °С. Применять более высокий нагрев не рекомендуется, так как при этом резко снижается прочность чугуна.

Дуговую сварку чугуна выполняют угольными или покрытыми электродами без перерывов до конца заварки дефекта, что обеспечивает наиболее полное удаление газов и неметаллических включений из металла шва.

При сварке *угольными электродами* силу тока выбирают в зависимости от диаметра электрода (см. ниже).

Диаметр электро-

диаметра, мм	8...10	10...12	12...16	16...18
Сила тока, А	280...350	300...400	350...500	350...600

В качестве присадочного материала применяют стержни марок А и Б. Для защиты и раскискления ванны используют буру или смесь буры (50 %) и соды (50 %). Сварку выполняют на постоянном токе прямой полярности или на переменном токе.

При сварке *покрытыми электродами* силу тока также выбирают в соответствии с диаметром электрода.

Диаметр электро-

диаметра, мм	8	10	12	16
Сила тока, А	600...700	750...800	1000...	1500...
				...1800

Покрытые электроды для сварки чугуна и их основное назначение указаны в табл. 16.1.

После завершения сварки рекомендуется выполнить определенную охлаждения — металл в зоне термического влияния засыпать слоем мелкого порошка древесного угля, а затем все изделие со всех сторон закрыть asbestosовыми листами и засыпать сухим песком. Охлаждение должно быть медленным, его время может достигать 3...5 сут.

При сварке чугунных деталей низкоуглеродистыми стальными электродами типов ОММ-5, МР-3, К-5 и УОНИ-13 с защищаемыми покрытиями либо чугунными электродами МЧ-1 или ЭМЧ температуру подогрева назначают в пределах 300...400 °С.

Хорошие результаты дает способ сварки и наплавки чугуна чугунным электропламенем Ø 7...8 мм по слою гранулированной пыли, состоящей из чугунной стружки (30 %), ферросилиция (20 %, алюминия (30 %) и силикокальция (12 %). Пыль замешивается на жидкое стекло, прокаливают при 300 °С и размалывают на крошки размером 1...3 мм. Перед сваркой насыпают слой пыли толщиной 4...6 мм (при наплавке толщина слоя пыли достигает 8...10 мм, ширина — 75...80 мм). Сварку ведут на постоянном или переменном токе.

### 16.1. Покрытые электроды для сварки чугуна

Марка электрода	Электродные стержни	Наплавленный металл	Род тока	Основное назначение
ОМЧ	Чугунный стержень марки А	Серый чугун, соответствующий основному металлу	Переменный и постоянный любой полярности	Дуговая сварка чугунных изделий с подогревом
МВГУ	Пруток из серого чугуна		Постоянный обратной полярности	Сварка отливок из серого чугуна с подогревом
ВЧ-3	Чугунный стержень марки В	Серый чугун с отбеленной прослойкой	Переменный и постоянный любой полярности	Сварка чугунных изделий с подогревом и без него
УЗТМ-74	Чугунный пруток (ГОСТ 2671—70)	Сталь с отбеленной зоной сшивания	Переменный	Дуговая сварка стальными электродами без подогрева
МЧ-1	Сварочная проволока Св-08 (ГОСТ 2246—70)	Вязкий, прочный сплав (Fe+Cu), имеющий красный оттенок	Постоянный обратной полярности	Сварка герметичных изделий и заварка участков на скользящих поверхностях, требующих механической обработки, без подогрева
ЭМЧ				
СЧС				
ОЗЧ-1				

## 16.3. Сварка чугуна без подогрева

Холодную сварку чугуна выполняют различными электродами — стальными, чугунными, комбинированными, медными, никелевыми, из никелевого austenитного чугуна.

Сварку стальными электродами с применением штильек применяют при ремонте тяжелых и громоздких чугунных деталей. В восстановляемой детали выполняют разделку под углом  $90^\circ$ , нарезают отверстия и вворачивают штильки. Высота возвышения штильки над поверхностью должна составлять 0,5...1 диаметра штильки (но не более 5...6 мм), а глубина ее посадки — 1...2 диаметра. В процессе сварки сначала обваривают штильки кольцевыми швами, затем участки между обваренными штильками заполняют электрородным металлом, обычно применяя электроды  $\varnothing 3\text{..}4$  мм. Сварку ведут при пониженной силе тока (для электродов  $\varnothing 3$  мм — 90...100 А), что позволяет уменьшить отбеливание чугуна.

При ремонте неответственных чугунных изделий небольших размеров штильки не применяют.

Сварку чугунными покрытыми электродами применяют для исправления дефектов чугунного литья. Прутики изготавливают из чугуна марок А и Б или из никелевого austenитного. Этими электродами можно производить сварку только в нижнем положении.

Сварку мелко-железными электродами применяют для исправления дефектов чугунного литья. Прутики изготавливают из чугуна марок А и Б или из никелевого austenитного. Этими электродами можно производить сварку только в нижнем положении.

Кроме электродов ОЗЧ-1 и МНЧ-1, изготавляемых промышленностью, применяют и самодельные электроды: медный спирт, жень  $\varnothing 3\text{..}6$  мм с оплакой из жести или проволки, покрытый медной обмазкой; медный стержень в железной трубке с облицовкой из меди, покрытым пастой из медной пудры.

Сварку мелко-никелевыми покрытыми электродами применяют для устранения дефектов чугунного литья. Никель и медь не растворяют углерод и не образуют структур с повышенной твердостью после нагрева и быстрого

охлаждения. Однако недостатком медно-никелевых сплавов является большая объемная усадка, способствующая образованию горячих трещин. В связи с этим их применение может быть рекомендовано только для исправления дефектов объемом до 10...12 см<sup>3</sup>.

При сварке медно-никелевыми электродами необходимо выполнять следующие требования: глубина расплавленного основного металла должна составлять не более 0,5...2 мм; длина шва не должна превышать 40...60 мм; толщина накладываемого слоя должна быть минимальной; следует тщательно проковывать швы по горячему металлу.

Силу тока выбирают в пределах, рекомендованных для сварки медно-железными электродами.

## 17. СВАРКА ЗАГОТОВОК ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

### 17.1. Сварка заготовок из меди и сплавов на ее основе

Медь обладает высокими электропроводностью, теплопроводностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. При нагреве до 600...800 °C пластичность и прочность меди резко снижаются. Расплавленная медь интенсивно растворяет газы, особенно кислород и водород. Оксид меди  $\text{Cu}_2\text{O}$ , выпадая в виде, способствует образованию горячих трещин, границам зерен, способствуя окрупнению и снижению коррозионной стойкости. Взаимодействие с водородом, легко проникающим в расплав ( $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ), он образует водяные пары, являющиеся причиной «водородной болезни». Сущность последней состоит в том, что водяные пары в затвердевшем металле создают высокое давление и вызывают появление волосиных трещин.

Медь можно сваривать всеми основными способами. Из всех видов сварки плавлением наиболее распространенной является дуговая сварка (угольным электродом, плавящимся электродом, флюсом и в защищенных газах), однако она вызывает определенные трудности в связи с тем, что медь обладает высокой теплопроводностью, в 6 раз превышающей теплопроводность низкопроводистой стали. Вследствие этого сварку меди следует выполнять с предварительным и сопутствующим прогревами и с увеличенной поточной энергией. Свойства и свариваемость меди зависят от ее чистоты (с уменьшением содержания вредных примесей свариваемость улучшается). Соединение заготовок выполняют с минимальным зазором из-за высокой жидкотекучести меди.

При сварке заготовок из меди и сплавов на ее основе рекомендуется использовать электроды из меди с толщиной пленки 12...15 мкм. При сварке медно-никелевыми электродами необходимо выполнять следующие требования: глубина расплавленного основного металла должна составлять не более 0,5...2 мм; длина шва не должна превышать 40...60 мм; толщина накладываемого слоя должна быть минимальной; следует тщательно проковывать швы по горячему металлу.

ли. Заготовки толщиной менее 6 мм сваривают без предварительного подогрева и проковывают в холодном состоянии; при сварке заготовок толщиной выше 6 мм используют предварительный пологрев до 150...250 °C. После сварки изделие нагревают до 200...400 °C и проковывают. Ковку выполняют молотком со сферическим бойком с двух сторон сварного соединения, нанося удары сначала по зонам стягивания, затем — по средней части и в конце — по зоне термического влияния. Во избежание образования трещин от наклепа повторять удары по одному месту не рекомендуется. Для придания металлу шва вязкости и пластичности осуществляют нагрев изделия до 550..600 °C с последующим быстрым охлаждением в воде.

**Угольно-графитовую сварку** мелких заготовок выполняют на постоянном токе прямой полярности. В качестве присадочного материала используют пруток из меди М1 или М2, а также медные прутки с присадкой фосфора, являющиеся активным раскислителем (площадь поперечного сечения прутков — 20...25 мм<sup>2</sup>). Длина дуги должна составлять 35..40 мм. Сварку ведут под флюсом из буры (95 %) и металлического порошкообразного магния (5 %) на графитовой или asbestosкой подкладке. Присадочный пруток и кромки свариваемых заготовок перед нанесением флюса защищают металлической пленкой или промывают 10 %-ным раствором каустической соды. Ориентировочные режимы стыковой сварки угольными и графитовыми электродами на asbestosкой подкладке указаны в табл. 17.1.

### 17.1. Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки мелких заготовок угольными и графитовыми электродами

Толщина заготовки, мм	Диаметр электрода, мм		Сила сварочного тока, А
	диаметр электрода, мм	диаметр присадочного прутка, мм	
1...2	12	4	100...120
2...5	15	13	120...160
5...10	18	15	160...200
10...15	25	20	240...300
15...20	—	25	260...340
		8...10	380...400
		—	400...420
		6...8	
		9...10	

Толщина заготовки, мм	Диаметр электрода, мм	Сила сварочного тока, А
2	2...3	100...120
3	3...4	120...160
4	4...5	160...200
5	5...6	240...300
6	5...7	260...340
7...8	6...7	380...400
9...10	6...8	400...420

**Механизированную сварку** мелких заготовок в защитных газах (argonе и азоте) выполняют неплавящимся вольфрамовым или плавящимся электродом. В качестве материала для присадочного прутка или плавящегося электрода применяют проволoku из бронзы марок БрЦ0,8; БрКМ3-1; БрОЦ4-3, а также из меди М1 и М2. Ориентировочные режимы аргонодуговой сварки приведены в табл. 17.3.

**Ручную дуговую сварку** латунных заготовок угольными электродами выполняют в тех же режимах, что и мелких. В качестве присадочного металла применяют прутки из латуни ЛК62-0,5; ЛМП40-4,5; ЛК80-3; ЛМП8-2; ЛМЦЖ55-3-1 или из бронзы БрМп8-0,7-07.

**Ручную дуговую сварку** латунных заготовок покрытыми электродами выполняют на постоянном токе обратной полярности с использованием электродов марок «Комсомолец-100», ЭТ, АНУ-1 и АНУ-2 в нижнем положении. Стыковые соединения заготовок толщиной до 4 мм выполняют

**без** разделки кромок; если толщина заготовок составляет 5..12 мм, применяют одностороннюю разделку кромок с углом раскрытия 60..70°; при большей толщине кромки подвергают двусторонней разделке. Сварку выполняют короткой дугой с возвратно-поступательными движениями электрода без полеренных колебаний. Удлинение дуги ухудшает формирование шва, увеличивает разбрзгивание металла и снижает механические свойства сварных соединений. Ориентировочные режимы сварки приведены в табл. 17.2.

### 17.2. Ориентировочные режимы ручной однопроходной сварки мелких заготовок покрытыми электродами

### 17.3. Ориентировочные режимы аргонодуговой сварки мелких заготовок вольфрамовым электродом

Толщина заготовки, мм	Диаметр электрода, мм	Диаметр присадочной проволочки, мм	Сила сварочного тока, А	Расход аргона, л/мин
1,6	2,4	2,4	80...110	2,8...3,3
3,2	3,2	3,2	200	3,5...5
4,8	4,8	4...4,8	250...300	3,8...5,6
6,4	4,8	300		
10	4,8	350		
12	6,4	400		
16				

П р и м е ч а н и е. Полярность тока (дуги) — прямая.

вают 1,5..2 ч при 180...200 °C. Затем наносят второй слой покрытия (борный шлак, разведенный на жидким стекле) толщиной 0,8..1,1 мм, которыйушат в таком же режиме, как и первый слой. Силу сварочного тока назначают в зависимости от диаметра электрода (см. ниже).

Диаметр электрода, мм . 5 6 8  
Сила тока, А . 250..280 280..320 350..400

Ручную дуговую сварку бронзовых заготовок выполняют в тех же режимах и теми же технологическими приемами, что и сварку заготовок из меди и латуни. При сварке бронзы применяют присадочный металл в виде листых стержней Ø 6..8 мм, имеющих, как правило, состав основного металла.

### 17.2. Сварка заготовок из алюминия и сплавов на его основе

Быокая электро- и теплопроводность, малая плотность. Низкая коррозионная стойкость, низкий порог хладноломкости сравнительно невысокая себестоимость алюминия обеспечили возможность его широкого применения в качестве конструкционного материала.

Температура плавления алюминия составляет 658 °C, плотность — 2,7 г/см<sup>3</sup>, σ<sub>в</sub>=80..100 МПа. По сравнению с низкоуглеродистой сталью алюминий имеет в 3 раза большую теплопроводность и в 2 раза более высокий коэффициент линейного расширения. Вследствие того, что алюминий обладает большим химическим сродством с кислородом, его поверхность всегда покрыта плотной оксидной пленкой ( $Al_2O_3$ ), температура плавления которой составляет 2050 °C. Алюминий и сплавы на его основе широко применяют в авиационной промышленности для изготовления проводников тока, в химическом аппаратостроении, в строительстве для изготовления оконных и дверных переплетов и т. д.

Основными способами дуговой сварки алюминия и сплавов на его основе являются аргонодуговая сварка, а также сварка под флюсом и покрытыми электродами. Основные трудности сварки связаны со следующим: на поверхности расплавленного металла постоянно появляется тугоплавкая пленка оксида алюминия  $Al_2O_3$ , препятствующая образованию единой жидкой ванни; алюминий не изменяет своего цвета при нагревании, что крайне затрудняет контроль над температурным режимом сварки; высокая теплопроводность алюминия и сплавов на его основе требует применения источников питания с высокой концентрацией энергии.

**Подготовка под сварку.** Свариваемые поверхности и присадочный металл не более чем за 2..4 ч до сварки обезживаются и удаляют оксидную пленку химическим травлением в растворе следующего состава: 45..55 г едкого натрия и 40..50 г фтористого натрия на 1 л воды. После травления последовательно выполняют промывку в проточной воде (0,5..1 мин), нейтрализацию в 25..30 %-ном растворе азотной кислоты (1..2 мин), промывку в проточной воде, промывку в горячей воде и сушку.

Заготовки толщиной до 20 мм сваривают без преварительного подогрева. Заготовки толщиной выше 20 мм подогревают до 300..400 °C, а отливки из силумина — до 250..300 °C. Сварку заготовок толщиной менее 5 мм выполняют без разделки кромок.

**Аргонодуговую сварку** можно осуществлять как неплавящимся, так и плавящимся электродом.

Сварка неплавящимся электродом, выполняемая на переменном токе, хотя по производительности и уступает сварке под флюсом и плавящимся электродом, является лучшим способом благодаря высокой устойчивости горения дуги, что обеспечивает высокое качество соединения. Зажигание дуги производится от осциллятора. Ориентировочные режимы сварки приведены в табл. 17.4.

**17.4. Ориентировочные режимы автоматической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом заготовок из алюминия и сплавов на его основе**

Толщина заготовки, мм	Форма подготовленных кромок	Сила сварочного тока, А	Минимальная скорость сварки, м/ч	Диаметр вольфрамового электрода, мм	Расход газа, л/мин	Диаметр присадочной проволоки, мм	Скорость подачи присадочной проволоки, м/ч
1	Без скоса	40...70	25...50	2	5...6	—	—
1,5		50...80	20...45	3	6...7		
2		80...120	20...40	4	7...8		
3		150...200	15...30		8...9		
0,8	С отбортовкой	30...60	15...60	2	4...5	—	—
1		40...70	15...50		5...6		
1,2		50...90	20...50	3	5,5...6,5		
1,5		60...110			6...7		
2	Без скоса	115...140	18		7...8	1,5	—
3		160...210	13		8...9		
6	Со скосом двух кромок	240...260	8,5	4	12...15	2,5...2,8	20...24

**17.5. Ориентировочные режимы механизированной аргонодуговой стыковой сварки плавящимся электродом заготовок из алюминия и сплавов на его основе**

Толщина заготовки, мм	Форма подготовленных кромок	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Скорость сварки, м/ч	Скорость электрода, м/ч	Расход аргона, л/мин	Количество слоев шва
1,6	Без скоса кромок и без зазора	0,5...0,75	70...75	30	1200...1800	15...17	1
2			75...105				
3			120...145				
4		1,5	150...160	36	290...300		
5	Без скоса кромок с зазором 1,5 мм		160...190	28	300...320		
8	Со скосом двух кромок (угол раскрытия - 60°)		180...200	22	320...350		
20	1,5...2	270...280	36	340...360	15...18	2...4	
		2	240...300	18			240...270

Аргонодуговую сварку плавящимся электродом выполняют на постоянном токе обратной полярности на весу и на подкладке (в зависимости от толщины заготовок). Ориентировочные режимы сварки приведены в табл. 17.5.

**Сварку под флюсом** выполняют на постоянном токе обратной полярности сварочной проволокой Св-А97 или Св-Амп Ø 2,3 мм. Для сварки применяют флюсы АН-А1, АН-Н4, АФОК-А1 и МАТИ-1. Толщина слоя флюса составляет 15...30 мм. Ориентировочные режимы сварки приведены в табл. 17.6.

**17.6. Ориентировочные режимы автоматической дуговойстыковой сварки под флюсом заготовок из алюминия и сплавов на его основе**

Толщина заготовки, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В		Скорость сварки, м/ч	Зазор между кромками, мм
			Напряжение	Скорость		
12	1,8	280...300	36...38	0...1		
16	2,5	350...400	38...40	16	0...1,5	
18	2,85	400...430	39...41		0...2	
25	4,0	550...600	40...42			

#### Ручную дуговую сварку покрытыми электродами

ОЗ-А-2 и АФ-4АкР выполняют на постоянном токе обратной полярности. Этот способ используют главным образом для изготовления малоагруженных конструкций из технического алюминия, силумина, сплавов с присадками магния и марганца. Сварку рекомендуется выполнять непрерывно в пределах одного электрода (так как образующаяся на конце электрода и кратера окисная пленка препятствует повторному зажиганию дуги) короткодуговой без попеченных колебаний при силе тока 25...32 А и диаметре электрода 3...4 мм.

**Обработка сварных швов после сварки.** По окончании сварки немедленно промывают горячей водой и очищают стальной щеткой от остатков шлака. Сварные соединения заготовок из алюминия и силумина для получения мелкозернистой структуры

подвергают отжигу при 300...370 °C в течение 1,5...2 ч с последующим медленным охлаждением. Сварные соединения заготовок из деформируемых термически упрочняемых сплавов рекомендуется закаливать с температурой 500...510 °C с охлаждением в воде и последующим естественным или искусственным старением.

## 18. ДУГОВАЯ НАПЛАВКА

### 18.1. Общие сведения

На плавкой называют процесс нанесения методами сварки слоя металла на поверхность изделия с целью восстановления его изношенных поверхностей или получения поверхностей с заданными служебными свойствами, например износостойких, жаростойких, жаропрочных и др. Наплавку применяют как в ремонтном производстве, так и при изготовлении новых изделий. Производительность наплавки (кг/ч) различными способами указана ниже.

Ручная дуговая покрытыми электродами	0,8...3
Автоматическая под флюсом; одним электродом	2...15 5...30
Механизированная:	
в защитных газах	1,5...8
пороликовой проволокой	2...9
пороликовой лентой	10...20
Плазменная	2...12
Выбородуговая	1,2...3
Электрошлифовая:	
проводочными электродами	20...60
электродами большого сечения	до 150

### 18.2. Технология дуговой наплавки

**Технологические особенности наплавки.** Наплавлять можно металл или одинаковый по составу, структуре и свойствам основным металлом, или значительно отличающийся от него. В последнем случае в основной металле часто превышающей наплавляют промежуточные слои. При выполнении наплавки необходимо ограничивать перемешивание наплавляемого металла с основным для обеспечения заданного химического состава наплавленного слоя и предупреждения появления трещин. Протяженность зоны термического влияния при наплавке должна быть минималь-

ной — это позволяет предотвратить возникновение значительных сварочных напряжений и деформаций.

**Подготовка поверхности под наплавку.** Перед наплавкой поверхность тщательно очищают от масла, краски, окалины и других загрязнений. Поверхностные дефекты, в том числе и ранее накаленный слой, удаляют механическим путем или резаком для поверхностной кислородной резки. С целью снижения сварочных напряжений необходимо добиваться равномерной толщины наплавленного слоя. Поверхность, имеющую неравномерную выработку с большими колебаниями по высоте, выравнивают механическим путем на металорежущем оборудовании.

При подготовке под наплавку поверхностей с локальными износами следует избегать плавных переходов наплавляемого металла к основному (рис. 18.1).

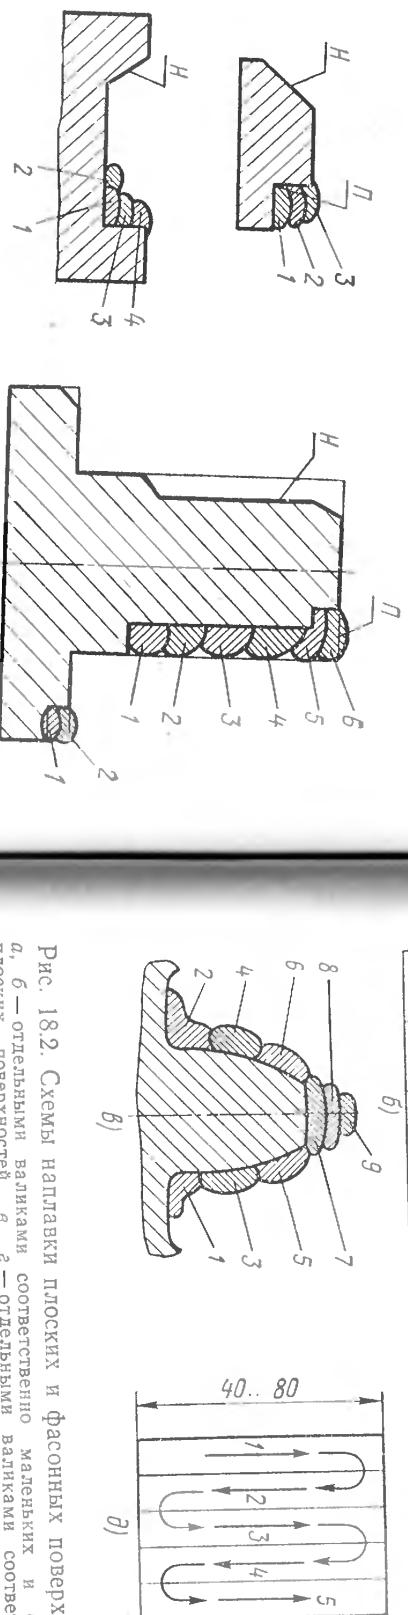


Рис. 18.1. Правильная (*P*) и неправильная (*H*) подготовка поверхности под наплавку: 1...6 — последовательность наложения валиков

тому, что шлак на прельупшем валике не успевает затвердеть, а следовательно, отпадает необходимость в удалении шлака с прельупшего валика.

**Наплавку тел вращения** выполняют одним из трех способов — по образующим, по окружностям и по винтовой линии.

Наплавку по образующим (рис. 18.2, *a*) ведут отдельными валиками каждый из них накладывают на всю длину на расстоянии друг от друга, равном  $\frac{1}{3}$  ширины валика. После очистки наложенных валиков от шлака заполняют промежутки между ними (см. рис. 18.2, *b*, *d*). Применяют и другие способы наплавки валиками, например, как показано на рис. 18.2, *a*, — с перекрытием  $\frac{1}{3}$  ширины валика после очистки прельупшего валика от шлака.

Челночный способ используют для наплавки поверхностей шириной 40...80 мм. Особенность способа заключается в

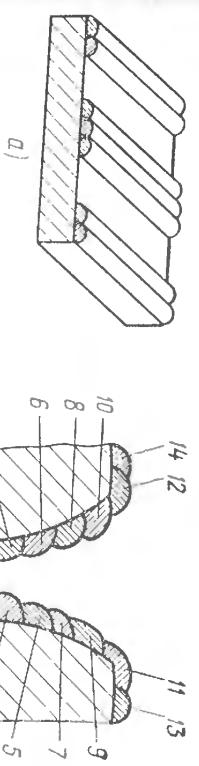


Рис. 18.2. Схемы наплавки плоских и фасонных поверхностей: *a*, *b* — отдельными валиками соответственно малых и больших плоских поверхностей; *c*, *d* — отдельными валиками соответственно зазубин и впадин шестерни, 1...14 — последовательность наложения валиков

#### Наплавку плоских и фасонных поверхностей

выполняют отдельными валиками (рис. 18.2, *a*, *c*) или цепочным способом (рис. 18.2, *b*, *d*). При наплавке отдельными валиками каждый из них накладывают на всю длину на расстоянии друг от друга, равном  $\frac{1}{3}$  ширины валика. После очистки наложенных валиков от шлака заполняют промежутки между ними (см. рис. 18.2, *b*, *d*). Применяют и другие способы наплавки валиками, например, как показано на рис. 18.2, *a*, — с перекрытием  $\frac{1}{3}$  ширины валика после очистки прельупшего валика от шлака.

Челночный способ используют для наплавки поверхностей шириной 40...80 мм. Особенность способа заключается в

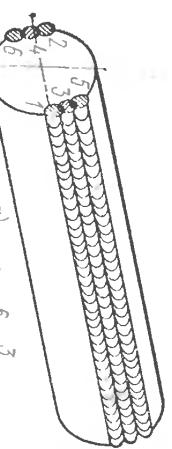


Рис. 18.3. Схемы наплавки тел вращения:

*a* — по образующим, *b* — по окружности; *1...6* — последовательность наложения валиков

лении; предварительный изгиб изделия в направлении, обратном ожидаемому изгибу; высокотемпературный отпуск после наплавки с нагревом до 650...680 °C.

### 18.3. Способы наплавки

Дучную дуговую наплавку применяют для восстановления изношенных поверхностей, устранения брака литья, получения поверхности со специальными свойствами.

Для выполнения наплавки используют покрытые угольные и графитовые электролы. Наиболее широкое применение имеют электролы УОНН-13/50, -13/60, -13/80 с фтористо-кальциевым покрытием. Наплавку выполняют на постоянном токе прямой полярности. При соблюдении режимов наплавки, указанных в паспорте на электрод, достигаются достаточно плотные и мелкозернистые наплавленного металла и исключается плавление трещин.

В качестве присадочного материала при применении неплакирующих сплавов

ствляют непрерывно, а оцинковка предыдущего валика от шлака может проводиться подпружиненными резьбами.

#### Предотвращение возникновения напряжений.

В процессе наплавки в изделии появляются значительные внутренние напряжения, которые приводят к его короблению, а иногда и к разрушению. К мерам, применяемым для предотвращения возникновения напряжений или снятия их с целью уменьшения деформации изделия, относятся следующие: предварительный подогрев до 200...400 °C; введение наплавки с погружением изделия в воду без охлаждения наплавляемой поверхности; величина проекции изделия в приспособлении при жестком закреплении изделия в приспособлении изгиба изделия в направлении, обратном ожидаемому изгибу; высокотемпературный отпуск после наплавки с нагревом до 650...680 °C.

### 18.1. Ориентировочные режимы ручной дуговой наплавки порошкообразными смесями

Наплавляемый сплав	Толщина изделия, мм	Диаметр электрода, мм	Длина дуги, мм	Сила сварочного тока, А	
				постоянного	переменного
Вокар	До 10	8...10	3...5	140...160	160...180
	» 10	12...18		160...200	180...240
Сталинит	3...5	8...10	4...8	80...100	90...120
	6...15	10...12		120...140	140...160
	» 15	16...20		160...180	180...230
Боридная смесь (БХ)	До 10	10...12	4...6	160...190	190...210
	» 10	12...15		170...190	220...250

вящихся электродов используют порошковые смеси: стальную (8...10% C; 13...17% Mn; до 3% Si; 16...20% Cr; оставшее — Fe); вокар (9...10% C; до 3% Si; до 2% Fe; оставшее — W); боридную смесь (0,12% C; 35% Cr; 7,65% В; оставшее — Fe). На очищенную поверхность насыпают тонкий (0,2...0,3 мм) слой флюса, затем слой порошка толщиной 3...5 мм и шириной 20...60 мм. Дугу возбуждают на основном металле, а затем ее переносят на слой порошка. Наплавку выполняют на постоянном токе прямой полярности или на переменном. Ориентировочные режимы наплавки приведены в табл. 18.1.

Автоматическую наплавку под флюсом выполняют обычной или порошковой проволокой. Флюс насыпают толщиной 50...60 мм. Ориентировочные режимы наплавки приведены в табл. 18.2.

## 18.2. Ориентировочные режимы автоматической наплавки под флюсом

Электродный материал	Диаметр электрода, размеры ленты, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость наплавки, м/ч
Проволока: сплошная	2	300...400	28...34	15...60
	3	300...600	30...36	
	4	400...800	34...40	
	5	500...1000	36...45	
порошко-вая	2	150...250	26...30	
	2,5	180...300	28...34	20...50
	3	200...400		
	3,6	240...450	30...38	
Сплошная электродная лента	60×0,5	500...800	24...28	
	100×0,5	800...1000	30...34	10...20

## 19. ДУГОВАЯ РЕЗКА

Дуговая резка основана на использовании теплоты электрической дуги для расплавления металла по линии реза. Удаление расплавленного металла осуществляется под действием гравитационных сил и направленного движения газов.

Наибольшее применение получили следующие способы дуговой резки: ручная дуговая резка плавящимся и неплавящимся электродами; воздушно-дуговая резка; кислородно-дуговая резка сжатой дугой (плазменная).

кого металла используют углекислый газ, аргон или их смеси, иногда с добавлением кислорода. Марки электродных и порошковых проволок, применяемых для наплавки, были приведены в табл. 4.

Плазменную наплавку выполняют с использованием гранулированных порошковых материалов или проволок из высоколегированных сталей. Плазменная наплавка имеет широкие технологические возможности: толщину наплавленного за один проход слоя можно изменять от 0,25 до 9,5 мм, а ширину — от 1,2 до 45 мм.

Вибродуговая наплавка заключается в том, что между электродом и наплавляемой поверхностью периодически возбуждается и гаснет дуга. В момент короткого замыкания расплавленный металл проволоки приваривается к поверхности. Для уменьшения нагрева изделия охлаждают водяной эмульсией (50...60 г кальцинированной соды и 10...15 г технического мыла на 1 л воды). Наплавку выполняют в следующем режиме: напряжение источника тока — 14...24 В; диаметр электродной проволоки — 1,6...2,5 мм; сила сварочного тока — 100...250 А; частота колебаний электрода — 25...100 Гц.

В процессе наплавки изделие вращается за электродная проволока перемещается по образуемой и одновременно совершают возвратно-поступательное движение. Вибродуговой наплавкой восстанавливают поверхности стальных и чугунных изделий. За один проход наплавляется слой толщиной до 3 мм.

Электрошлаковая наплавка подвергают плоские и цилиндрические поверхности. Она может быть рекомендована для изделий, поверхностные слои которых должны быть равномерны по толщине и иметь заданный химический состав.

Автоматическую наплавку в защитных газах применяют в тех случаях, когда невозможна или затруднена наплавка под флюсом. Для защиты зоны горения дуги и жид-

## 19.1. Ручная дуговая резка покрытым плавящимся электродом

При резке сила тока должна быть на 30...40 % выше, чем при сварке Электрическую дугу зажигают у начала верхней кромки и в процессе резки перемещают ее в плоскости реза (рис. 19.1). Покрытым электродом можно производить резку на переменном постоянном токе заготовок из углеродистых и легированных сталей, чугуна и цветных металлов. Ориентировочные режимы резки приведены в табл. 19.1.

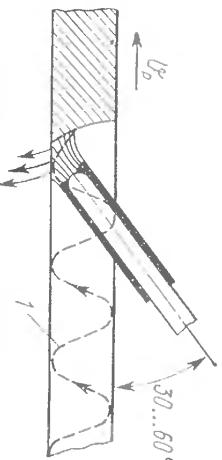


Рис. 19.1. Траектория (1) движения торца электрода при ручной резке:

$v_r$  — скорость резки

### 19.1. Ориентировочные режимы ручной дуговой резки покрытыми электродами

Разрезаемый материал	Режим резки		
	Толщина заготовки, мм	Диаметр электрода, мм	Сила тока, А
	6	2,5	130
	12	3	195
	25		
	6		18,72
	12		8,7
	25		4,5
	6		18,9
	12		10,2
	25		5,4
	6		18,9
	12		11,4
	25		6,72

## 19.2. Ручная дуговая резка угольным плавящимся электродом

Резку, как правило, выполняют на постоянном токе прямой полярности. Ориентировочные режимы резки стальных заготовок приведены в табл. 19.2.

Резка угольными и графитовыми электродами, как и резка покрытыми электродами, характеризуется низкой производительностью и невысоким качеством реза.

### 19.3. Ручная воздушно-дуговая резка

При воздушно-дуговой резке металл расплавляется дугой неплавящегося угольного или графитового электрода и удаляется струей сжатого воздуха. Резку выполняют на постоянном токе обратной полярности или переменном токе. Применяют ее для поверхностной обработки металла, а также для выполнения разделятельных операций — пробивки отверстий, разделки кромок и трещин. Процесс ведут специальными резаками, рассчитанными на длительную работу.

Ориентировочные режимы разделительной и поверхностной воздушно-дуговой резки приведены в табл. 19.3 и 19.4.

Продолжение табл. 19.1

Низкоуглеродистая сталь	Режим резки		
	Толщина заготовки, мм	Диаметр электрода, мм	Скорость резки, м/ч
	6	140	12,36
	12	2,5	7,2
	25		
	6		2,1
	12		13,8
	25		
	6		8,1
	12		190
	25		3,78

Низкоуглеродистая сталь	Режим резки		
	Толщина заготовки, мм	Диаметр электрода, мм	Скорость резки, м/ч
	6	15	12,36
	12	4	9,3
	25		
	6		4,5
	12		220
	25		
	6		20,4
	12		12,9
	25		6,9

## 19.2. Ориентировочные режимы ручной дуговой резки стальных заготовок угольными (графитовыми) электродами

Толщина заготовки, мм	Диаметр электрода, мм	Режим резки	
		Сила тока, А	Скорость, м/ч
6	10	400	21
10			18
16			10,5
25			4,8
50	15	600	2,7
75			1,8
100			1
200	20	800	0,45
300			0,24

## 19.3. Ориентировочные режимы разделительной ручной воздушно-дуговой резки стали

Толщина металла, мм	Диаметр электрода, мм	Скорость резки, м/ч	
		низкокуглеродистой стали	высококуглеродистой стали
5	6	270...300	60...62
10	8	360...400	26...28
10	450...500	20...22	22...24
12	540...1000	22...24	24...26
25	12	540...600	8...10
			10...12

## 19.4. Ориентировочные режимы поверхностной ручной воздушно-дуговой резки стали

Толщина металла, мм	Диаметр электрода, мм	Сила тока, А	Ширина разделки корня заготовки, мм	Глубина разделки корня заготовки, мм
5...8	4	180	6...7	3...4
6...8	6	280	7,5...9	4...5
8...10	8	370	8,5...11	5...6
10...11	10	450	11,5...13	

Схемы воздушно-дуговых строгания и резки приведены на рис. 19.2 и 19.3.

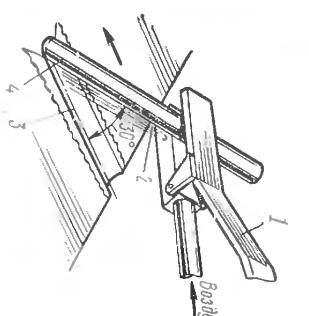


Рис. 19.2. Схема ручного воздушно-дугового строгания:

1 — резак, 2 — воздушная струя, 3 — вырезаемая часть, 4 — электрод; стрелкой показано направление строгания

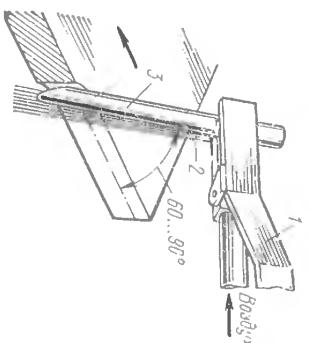


Рис. 19.3. Схема ручной воздушно-дуговой разделительной резки:

1 — резак, 2 — воздушная струя, 3 — электрод; стрелкой показано направление резки

## 19.4. Ручная кислородно-дуговая резка

При данном способе металл расплавляется электрической дугой, а затем стекает и частично выдувается подаваемой через полый электрод или отдельный муфельштук струей кислорода. Ориентировочные режимы резки покрытым электродом приведены в табл. 19.5.

**19.5. Ориентировочные режимы ручной кислородно-дуговой резки покрытым стальным электродом**

Толщина металла, мм	Диаметр электрода, мм	Сила тока, А	Скорость резки, м/мин	Расход кислорода, л/мин
10		160	520	100
15	4	170	460	130
20		180	430	160
25		200	400	200
30		220	360	250
35		230	300	290
40		240	280	330
45		250	250	370
50		260	200	400

**19.5. Ручная и машинная плазменная резка**

Этот способ резки основан на расплавлении металла в зоне реза и выдувании его потоком сжатой дуги. В качестве плазмообразующих газов используют азот, водород, аргоноводородные, аргоноазотные и азотно-водородные смеси.

Основными преимуществами плазменной резки, обеспечивающими ее широкое применение в промышленности, являются высокая производительность и хорошее качество реза. Для резки используют плазменные горелки прямого или косвенного действия, аналогичные сварочным. Ориентировочные режимы плазменной резки низкоуглеродистой стали и алюминия приведены в табл. 19.6.

**19.6. Ориентировочные режимы машинной плазменной резки листового металла аппаратом Плм-60/300**

Толщина металла, мм	Диаметр сопла, мм	Сила тока, А	Напряжение дуги, В	Расход сжатого воздуха, л/мин	Скорость резки, м/мин	Средняя ширина реза, мм
Низкоуглеродистая сталь						
6...15					5...2,5	3
40...60	3	300	160...180	40...60	0,8...0,3	5
Алюминий и сплавы на его основе						
5...15	2	120...200	170...180	70	2...1	3,5
30...50	3	280...300	170...190	40...50	1,2...0,6	5,5
Медь						
10					3	
60	3,5	300	160...180	40...60	0,4	

## 20. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

### 20.1. Общие сведения

Под качеством продукции понимают совокупность свойств и меру полезности продукции, удовлетворяющие определенным общественным и личным потребностям в соответствии с ее назначением. Применительно к сварным соединениям показателями качества служат такие свойства, как прочность, отсутствие дефектов, число их исправлений и др.

Основные факторы, влияющие на качество сварных соединений, можно разделить на две группы: конструктивно-эксплуатационные (конструкция соединения, качество основного металла, условия эксплуатации и др.); технологические (качество сварочных материалов, оборудование, подготовка и сборка, выбор параметров режима сварки, квалификация оператора).

Различают три этапа контроля качества: предварительный контроль; текущий контроль; контроль в готовом изделии.

В процессе предварительного контроля проверяют качество исходных материалов, заготовок, подлежащих сварке, сварочных материалов, сборки под сварку, сварочного оборудования и приспособлений.

В процессе текущего контроля проверяют внешний вид шва, его геометрические размеры, проводят измерения изделия, осуществляют наблюдение за выполнением технологического процесса.

Для контроля качества сварного соединения в готовом изделии существуют следующие методы: наружный осмотр и проверка размеров швов; механические испытания швов; гидравлические испытания сварных сосудов и трубопроводов на прочность и непроницаемость; радиационный, акустический, магнитный, электромагнитный и др.

### 20.2. Дефекты сварных соединений

Дефектами сварных соединений называют отклонения от установленных норм и требований, приводящие к снижению прочности, эксплуатационной надежности и точности, а также к ухудшению внешнего вида изделия. В зависимости от характера затягивания дефекты в сварных соединениях разделяют на внешние, внутренние, сквозные и др. (рис. 20.1, табл. 20.1 на с. 294...295).

Трешины являются наиболее опасными дефектами, резко снижающими статическую и циклическую прочность изделий. Тре-

шины, образовавшиеся в процессе сварки, называют горячими, а после охлаждения металла — холодными. Подрезом называют местное уменьшение толщины остова металла у границы шва. Этот дефект приводит к уменьшению, образовавшемуся в процессе сварки, называют горячими, а после охлаждения металла — холодными. Подрезом называют местное уменьшение толщины остова металла у границы шва. Этот дефект приводит к уменьшению

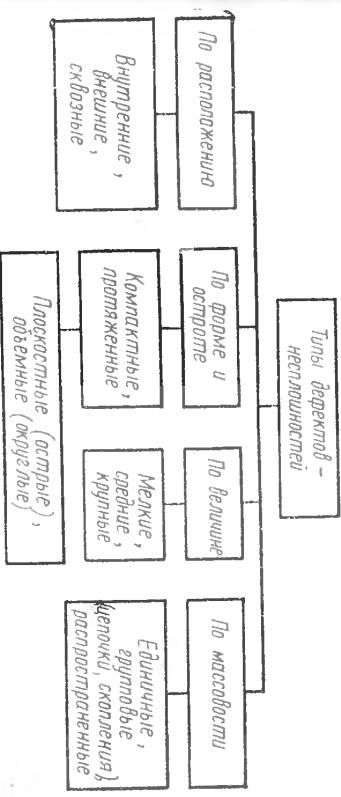


Рис. 20.1. Типы сварочных дефектов — несплошностей

нию сечения изделия в околосварной зоне и резкой концентрации напряжений при одноосном или сложном нагруженном состоянии.

Кратером называют углубление, образующееся после обрыва дуги в конце шва. При усталостном нагружении кратер может быть источником образования и развития трещин.

Прожогом называют полость в шве, образовавшуюся в результате вытекания сварочной ванны.

Пористостью металла называют газовые полости, образовавшиеся в расплаве вследствие перенасыщения газами.

Непроваром называют несплавление либо между основным и наплавленным металлом, либо между отдельными валиками.




### 20.3. Методы контроля качества сварных соединений

Внешний осмотр и проверка размеров шва (ГОСТ 3242—79) являются наиболее распространеными, ленивыми и оперативными методами неразрушающего контроля. Осмотром выявляют различные трещины, подрезов, прожогов, непроваров, кромок, а при односторонней сварке — корня шва. Перед внешним осмотром сварные швы должны быть тщательно очищены от шлака и, если необходимо, програвлены. Осмотру подвергают все без исключе-


## 20.1. Дефекты сварных соединений

Название дефекта	Эскиз	Причины возникновения дефекта	Основные методы контроля	Способ устранения дефекта
<b>Внешние дефекты</b>				
Отклонения размеров от требуемых	 	Неравномерный зазор между кромками свариваемых заготовок; неравномерное передвижение электрода или горелки и присадочного прутка вдоль шва	Внешний осмотр; измерение шаблоном и обычным инструментом	Зачистить и подварить шов, излишки металла срубить
Грубая чешуйчатость шва и нальзы	 	Несоблюдение установленного режима сварки; низкое качество электродов; неумение манипулировать электродом или горелкой	Внешний осмотр	Срубить или вырезать наплы whole, проверить, нет ли в этом месте непровара; заново заварить шов
Наружные трещины: продольная	 	Напряжения, возникающие в металле вследствие его неравномерного нагрева, охлаждения, усадки; способность сталей (высокоуглеродистых и легированных) подвергаться закалке при охлаждении после сварки; повышенное содержание вредных примесей (серы, фосфора)	Внешний осмотр; магнитографическая и ультразвуковая дефектоскопия; металлографические исследования	Вырубить шов и заварить вновь
разветвленная	 			
поперечная	 			




Продолжение табл. 20.1

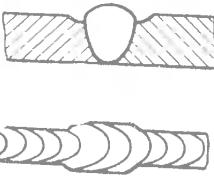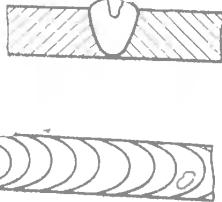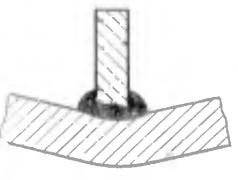Название дефекта	Эскиз	Причины возникновения дефекта	Основные методы контроля	Способ устранения дефекта
Подрезы		Чрезмерно большая сила тока при сварке; выполнение сварки длинной дугой		Исправить тонким швом; при необходимости выполнить последующую зачистку для создания плавного перехода к основному металлу
Усадочная раковина		Низкая квалификация сварщика или небрежное выполнение сварки	Внешний осмотр	Тщательно заплатить кратер шва; вырубить до основного металла и заварить вновь
Прожог		Большая сила сварочного тока при малой скорости сварки; большой зазор; не- достаточное притупление кромок		Расчистить дефектное место и подварить
Деформация сварных конструкций		Неправильная последовательность сварки	Внешний осмотр и обмер конструкций	Выполнить механическую или тепловую правку

## Внутренние дефекты

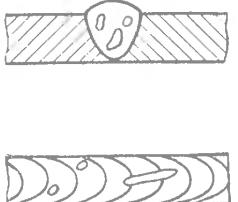Пористость металла		Несоответствие химического состава металла электродного стержня или присадочного прутка требуемому; влажное покрытие, окалина и ржавчина на кромках свариваемого металла	Испытание водой (под давлением) или сжатым воздухом; рентгенодефектоскопия; гамма-дефектоскопия	Пористые участки вырубить до основного металла и заварить вновь
--------------------	---	--	---	---

## Продолжение табл. 20.1

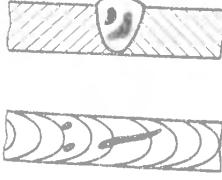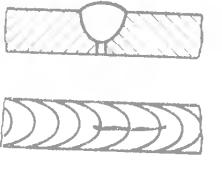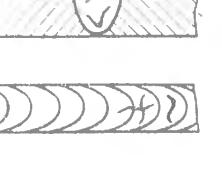Часть конструкции	Эскиз	Причины возникновения дефекта	Основные методы контроля	Способ устранения дефекта
Шлаковые включения и поверхностное окисление		Неудовлетворительная очистка кромок; неумение манипулировать электродом; выполнение сварки длинной дугой	Магнитографическая дефектоскопия; рентгенодефектоскопия; гамма-дефектоскопия	Вырубить дефектный участок и заварить вновь
Непровар		Выполнение сварки длинной дугой; недостаточный угол скоса кромок, отсутствие зазора, большое притяжение; неудовлетворительная зачистка кромок перед сваркой; недостаточная или избыточная сила тока; малая мощность горелки; слишком быстрое перемещение электрода или горелки по шву; сменение электрода к одной кромке	Наружный осмотр; технологическая проба; магнитографическая дефектоскопия; макроисследования	
Перегрев и пережог металла		Чрезмерная мощность сварочной горелки или слишком большая сила тока; слишком медленное перемещение электрода или горелки по шву	Внешний осмотр; осмотр микрошлифов сварных соединений	Перегрев устранить термической обработкой, зоны пережога вырубить и заварить вновь
Внутренние трещины (в металле шва; в зоне термического влияния; в основном металле; продольные и поперечные, холодные и горячие)		Аналогичны причинам внешних трещин	Рентгенодефектоскопия; гамма-дефектоскопия; ультразвуковая дефектоскопия; магнитографическая дефектоскопия; металлографические исследования	Вырубить дефектный участок и заварить вновь

чения сварные соединения как после прихваток, так и после наложения каждого шва. Для проверки формы и размеров швов применяют шаблоны, шупы и стандартные измерительные инструменты.

**Методы контроля герметичности соединений** назначают в зависимости от условий эксплуатации изделий, типа конструкции и других факторов. Контроль, осуществляемый после внешнего осмотра, основан на способности газов и жидкостей проникать через несплошности. Для проведения испытаний используют керосин, аммиак, воздух, воду, гелий и др.

При испытании керосином поверхность, доступную для осмотра, покрывают водной суспензией мела или каолина и подсушивают. Противоположную сторону шва два-три раза смачивают керосином. Дефекты в шве обнаруживаются по появлению жирных желтых пятен на окрашенной поверхности. Таким методом испытывают сосуды, работающие без внутреннего давления с толщиной стенки до 16 мм и размером дефекта свыше 0,1 мм. Продолжительность испытания должна составлять не менее 12 ч при положительной температуре и не менее 26 ч — при отрицательной.

При гидравлическом испытании (ГОСТ 3242—79) сжатый газ (воздух, инертные газы и др.) подают в испытуемый сосуд под давлением, несколько превышающим рабочее. Плотность сварных соединений проверяют мыльным раствором или погружением сосуда в воду.

При гидравлическом испытании (ГОСТ 3845—75) все отверстия в изделии плотно закрывают заглушками и через штуцер заполняют изделие водой. С помощью гидравлического насоса создают давление, в 1,25...1,5 раза превышающее рабочее. О наличии дефектов судят по появлению на противоположной стороне шва течи, капель или следов жидкости. Данный вид испытаний применяют при проверке герметичности сварных соединений паровых и водяных котлов, трубопроводов и сосудов, работающих под давлением.

Методы контроля качества соединений, основанные на использовании специальной аппаратуры (радиационный, ультразвуковой, магнитографический, металлографический и др.), а также методы разрушающего контроля в данном пособии не рассматриваются.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гурд Л. М. Основы технологии сварки. М., 1985.

Корольков М. П., Ханапетов М. В. Современные

методы термической обработки сварных соединений. М., 1987.

Попровка Д. Л., Хворостов Н. Е. Дуговая сварка

в защитных газах на открытых площадках. М., 1980.

Рыбаков В. М. Дуговая и газовая сварка. М., 1986.

Рыбаков В. М. Сварка и резка металлов. М., 1979.

Соколов И. И., Гисин П. И. Справочник молодого

сварщика. М., 1983.

Стеклов О. И. Основы сварочного производства. М., 1986.

Ханапетов М. В. Сварка и резка металлов. М., 1980.

Ханапетов М. В., Иоффе И. С. Сварка порошковой

проводкой в строительстве. М., 1984.

Чернишев Г. Г., Мордышский В. Б. Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. М., 1987.